

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MS 0679E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1673541A604701
Vertrags-Nummer:	49897080	Erstzulassung:	05.01.2022
Internes KZ:	15031180	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	245 / 333	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2625	zul. Gewicht (kg):	3190

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 49897080
Amtliches Kennzeichen: HD -MS 0679E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
14.08.2025	9059955689	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte	Ja	Nein
30.07.2024	9059896645	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 49897080
Amtliches Kennzeichen: HD -MS 0679E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N1673541A604701

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	72,362 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	-58 Tag(e)
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC Coupe	Main inspection (Report on hand)	03/2027
Vehicle Identification number	W1N1673541A604701	Power / Engine displacement	155 kW / 1,991 ccm
First registration	5 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2025, 49,763 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Seal - Porous / cracked - Replace
2	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
3	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
6	Roof	Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work
7	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
8	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
9	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 109W	Pirelli	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	275/50 R20 109W	Pirelli	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113V	Pirelli	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	275/50 R20 113V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45933580
Delivery date: 11 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC Coupe	Mileage (Read)	72,362 km
Vehicle Identification number	W1N1673541A604701	First registration	5 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: **45933580**
 Delivery date: 11 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

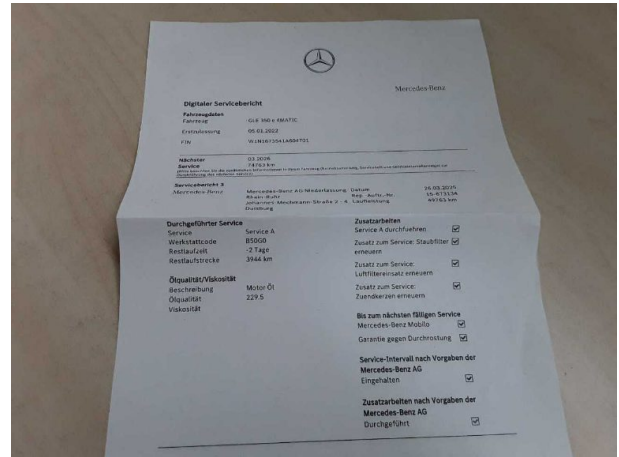


Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

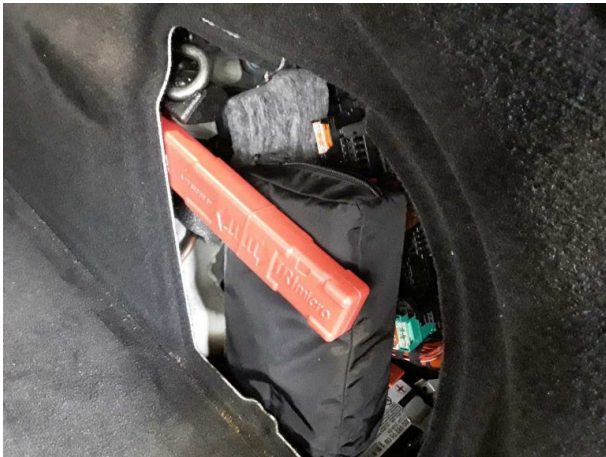


Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

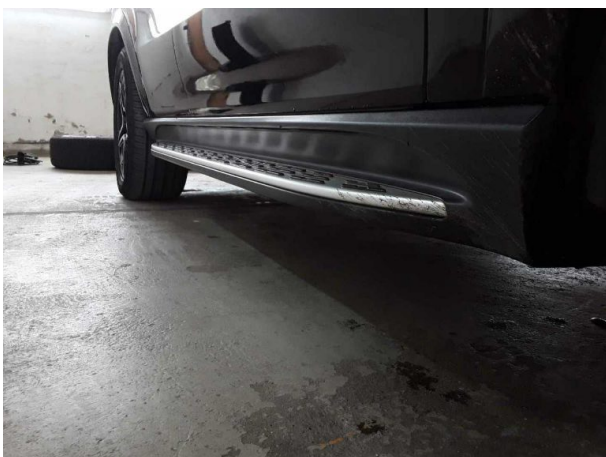


Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Boot lid / rear door: Seal - Porous / cracked - Replace




Damage #1: Boot lid / rear door: Seal - Porous / cracked - Replace



Damage #2: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work

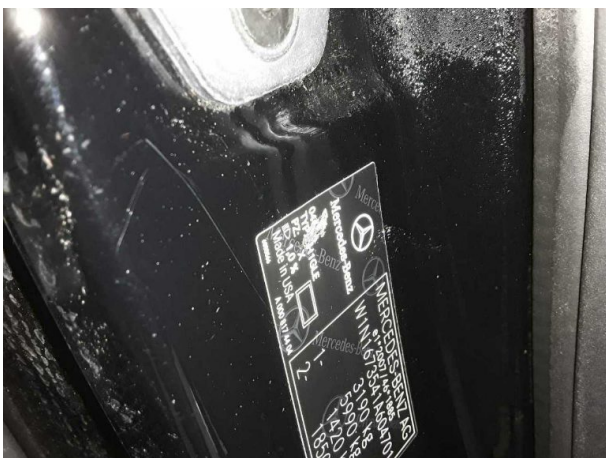

Damage #3: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair




Damage #6: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work

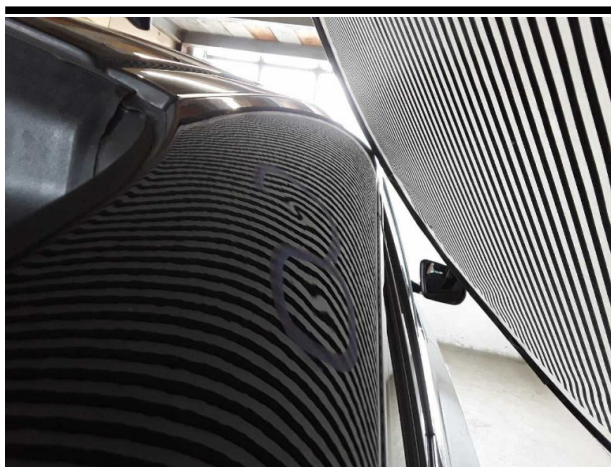

Damage #6: Roof: Roof rail - right side - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair

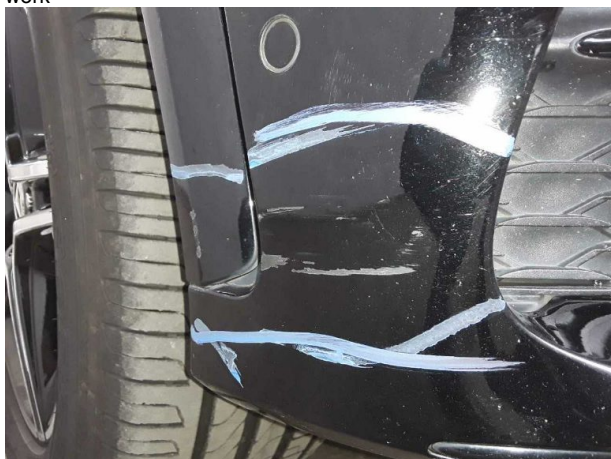


Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace

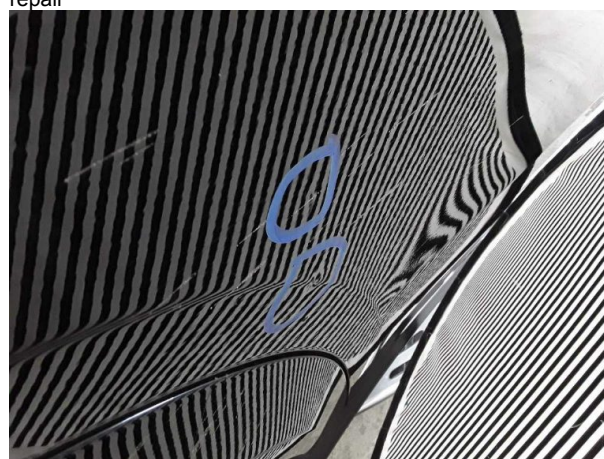

Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45933580
Delivery date: 11 Jun 2026



Damage #9: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage
- Repair and paint



W1N1673541A604701

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	72.362 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-58 Tag(e)
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC Coupe	HU (Bericht lag vor)	03/2027
Fahrgestellnummer	W1N1673541A604701	Leistung / Hubraum	155 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	05.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2025, 49.763 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Dichtung - porös / rissig - erneuern
2	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 109W	Pirelli	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	275/50 R20 109W	Pirelli	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113V	Pirelli	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	275/50 R20 113V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 45933580
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC Coupe	Laufleistung (abgelesen)	72.362 km
Fahrgestellnummer	W1N1673541A604701	Erstzulassung	05.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 45933580
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

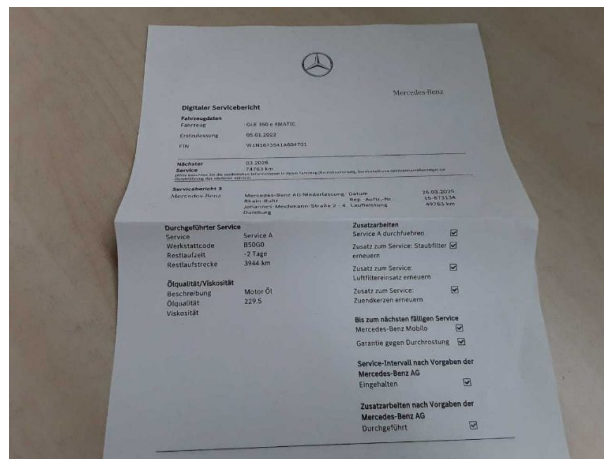


Abbildung 10: Sonstiges

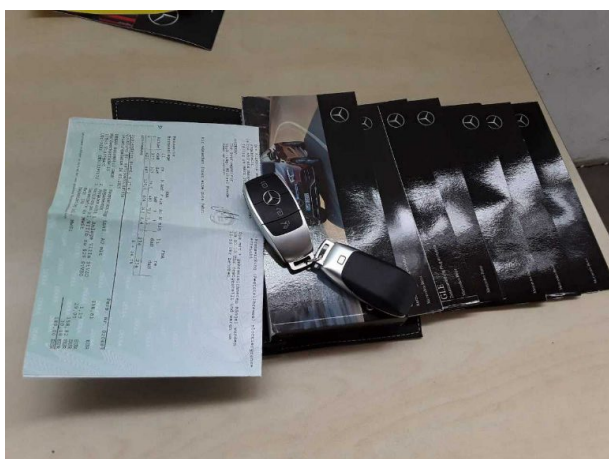


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

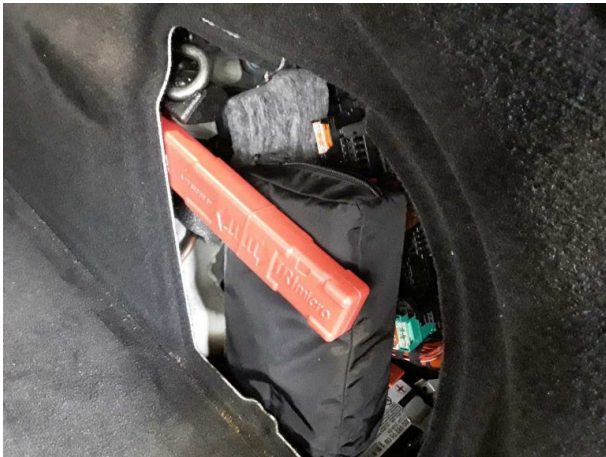


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

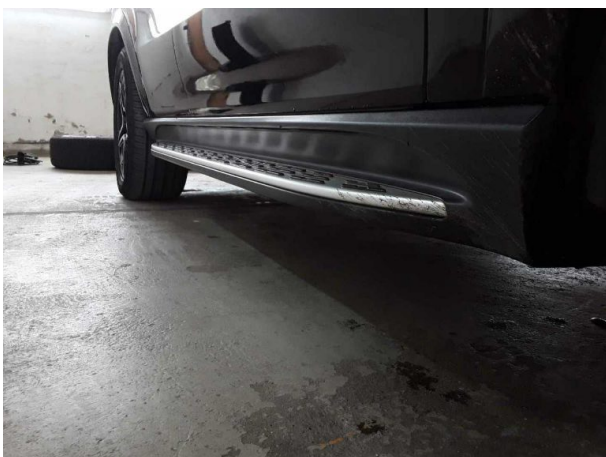


Abbildung 23: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Dichtung - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Dichtung - porös / rissig - erneuern

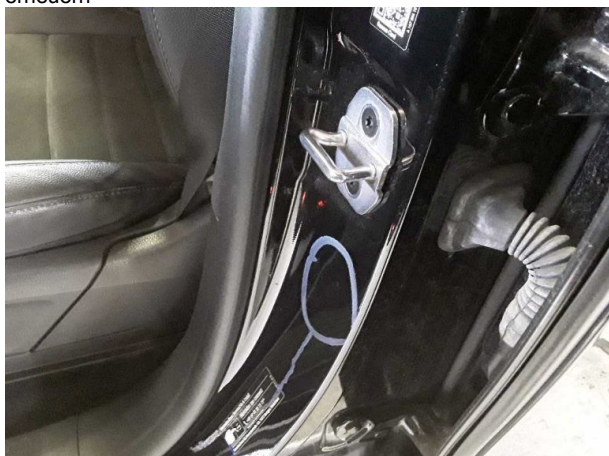

Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(... sanft instandsetzen

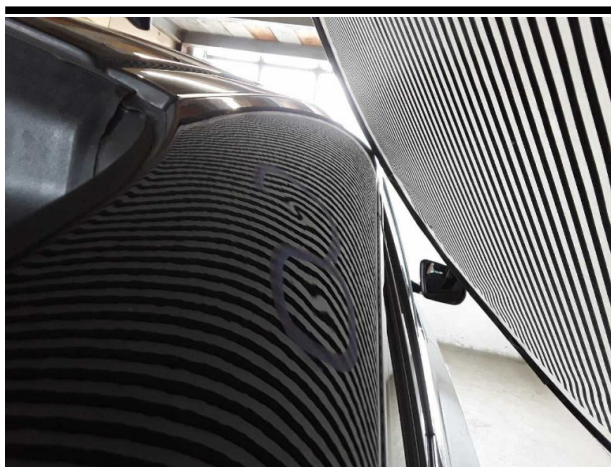

Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

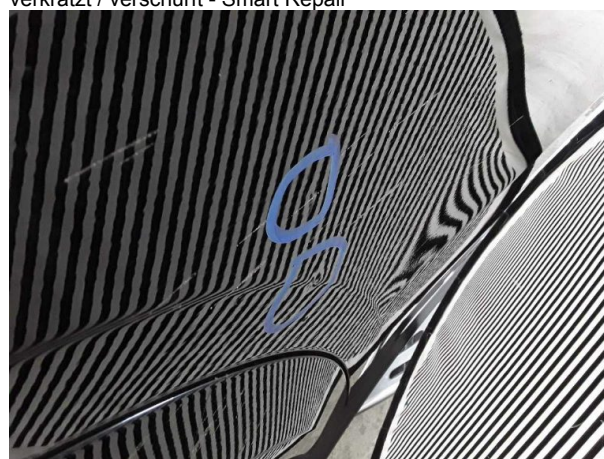

Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad... - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026

Protokollnummer: 45933580

Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott