

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002337556
Besichtigt am: 27.02.2026 11:35
Berichts-Nr: 10137943
FIN: WVVZZZCDZNW307220



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10137943
vom: 02.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CLB
Erstzulassungsdatum:	22.04.2022
Laufleistung:	29.094 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Kings Red Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	22 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Ventura" 7,5 J x 17

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI 110 kW Hybrid, Systemleistung 150 kW

6+1 Lautsprecher

6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 340A (58Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Chromleiste an den Seitenfenstern unten

Dachhimmel

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 kW

Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ400

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150kW Aggr.0EC.A / 0EK.A

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelaufklappe

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Head-up-Display

Heckspoiler

Hybrid-Antriebssystem PHEV



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10137943
vom: 02.03.2026

Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Dachreling
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. Licht-und-Sicht-Paket	Ohne Feuerlöscher
ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel	Ohne Individualeinbau
Kältemittel R1234yf	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Trennwand
Komfortpaket	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Kurzheck	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Panorama-Ausstell-/Schiebedach
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Panorama-Ausstell-/Schiebedach
Leergewichtsbereich Standard	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Progressivlenkung
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Radio
Linkslenker	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radstand
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Raucherausführung
Mittelkonsole	Rechtsverkehr
Modul Boden hinten Ausführung 1	Regensensor
Motorenstart Standard	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 225/45 R 17
Multifunktionskamera	Reifenkontrollanzeige
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Reifenlieferanten für EU Länder
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Scheibenbremsen hinten
Nicht Heissland	Scheibenbremsen vorn
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem
Ohne Aufkleber und Embleme	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10137943
vom: 02.03.2026

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sport-Komfortsitze vorn
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
Ausstiegswarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und
Vorwahluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Steuerung - Mobile Onlinedienste 48/21
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Ventura 7,5 J x 17, Reifen 225/45 R 17
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterpaket "Premium" inkl. Standheizung
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10137943
vom: 02.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10137943
vom: 02.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10137943
vom: 02.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	215,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	203,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	213,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	210,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	190,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	192,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	216,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	190,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10137943
vom: 02.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCDZNW307220

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

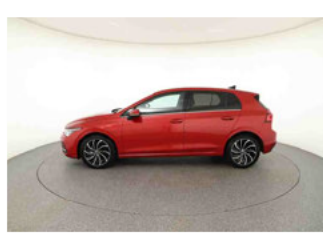
Fahrprobe durchgeführt:

Nein

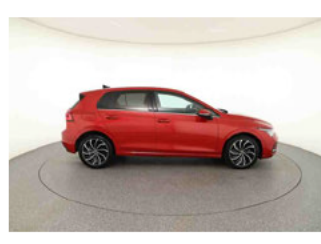
» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

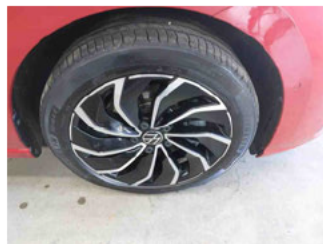
» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



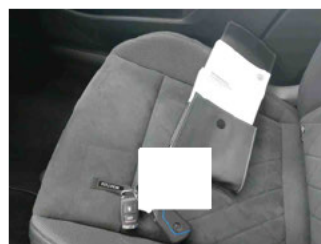
Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Innen links



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



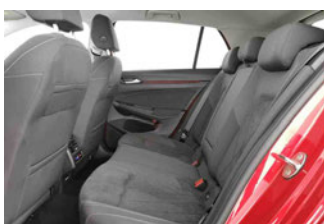
Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

