



Wertgutachten

Protokollnummer: 46699960
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 09.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1VVLBEZ2S4419097
Erstzulassung	04.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	72.501 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 08519	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell (Getriebe 6-Gang - T...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	120 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	553 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5mm / 7mm	n.i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GE1 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25"), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5



Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweibege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfußboden im Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, EZ5 Park-Paket, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Sonstiges	Sonstiges (Park-Assistent) - leuchtet - Diagnose durchführen
7	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern
9	Karosserie	A-Säule links (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)
10	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern
Summe (netto)		

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Summe (netto)

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Front, Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

- Abschleppöse
- Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
- Bordwerkzeug
- Verbandkasten
- Wagenheber
- Warndreieck
- Zigarettenanzünder

Hinweis zur angehängten Reparaturkalkulation: Schadenausweitung bei Demontage / Besichtigung möglich!

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Unfallschaden
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Viele Faktoren

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum



Abbildung 21: Kombiinstrument



Abbildung 22: Kombiinstrument

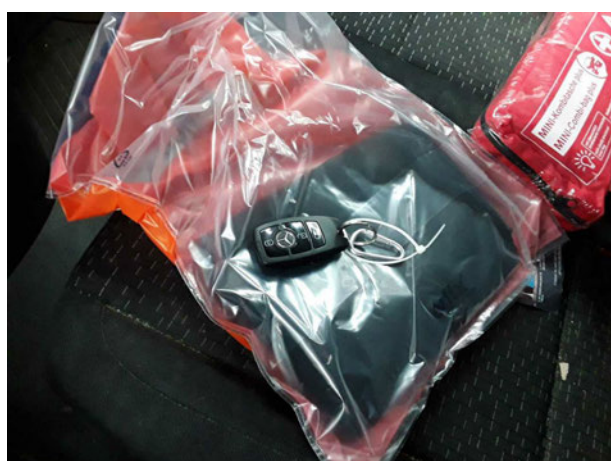


Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

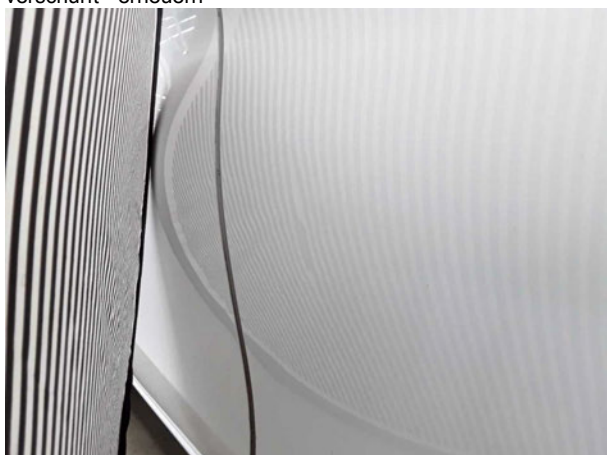


Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

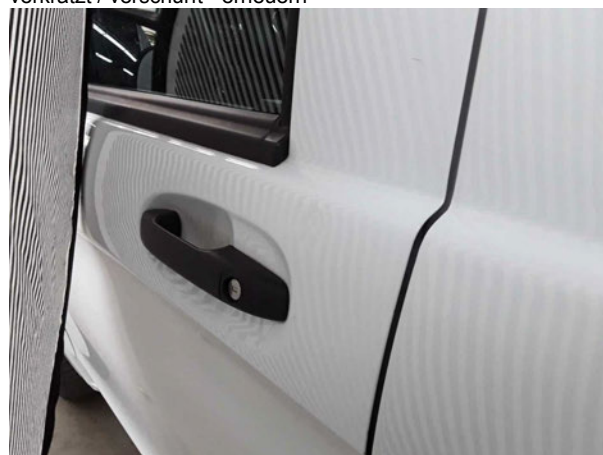

Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

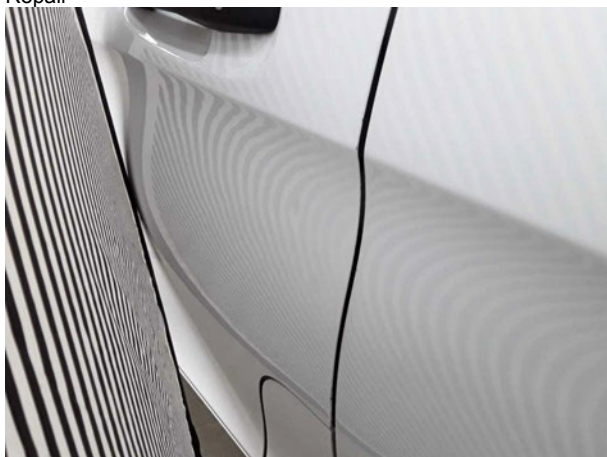


Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

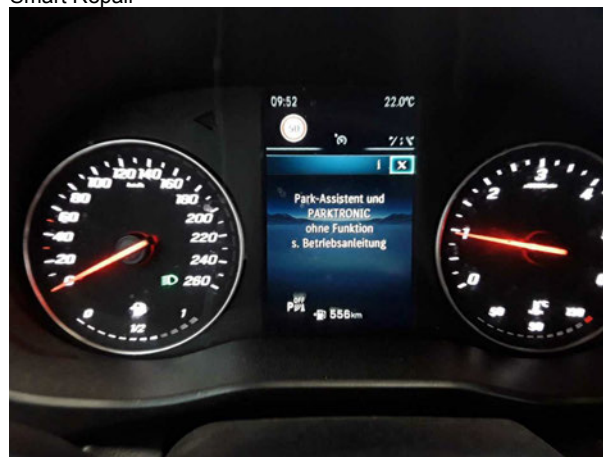

Beschädigung #6: Sonstiges: Sonstiges (Park-Assistent) - leuch... - Diagnose durchführen



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

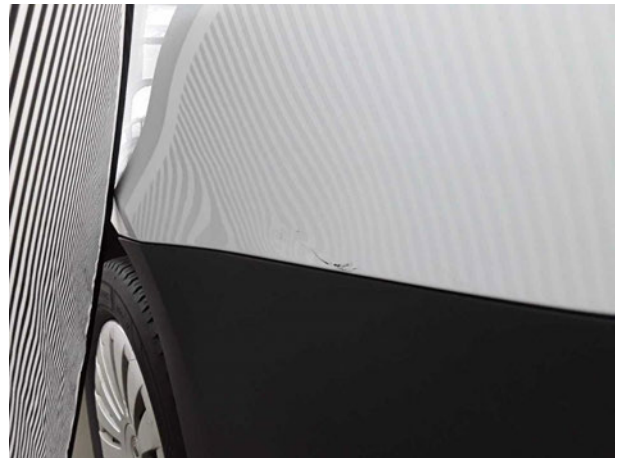

Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Karosserie: A-Säule links (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #9: Karosserie: A-Säule links (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

Unfallfotos



Unfall 1: Front, Seite rechts




Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

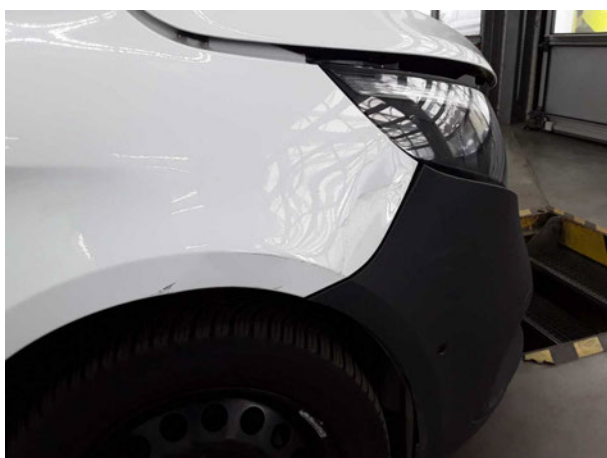

Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts



Unfall 1: Front, Seite rechts

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1VVLBEZ2S44190 25.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ 116 CDI LANG
 FZ-IDENT-NR W1VVLBEZ2S4419097 TYP-CODE 03 1V 45
 501

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 04.2024 VORBER ANH-STECKDOSE SPURASSISTENT AKTIV MBUX MULTIMEDIA SYST NAVIGATIONSSYSTEM WASCHDUESE HEIZBAR FERNLICHTASSISTENT WINTER PAKET BREMSASSISTENT LORDOSENST FAHRERS BEIFAHNER ZWEISITZER FAHRERSITZ KOMFORT BATTERIE 95AH BLUE TEC GEN 4 TEMPOMAT RADVOLLBLENDEN SIDEBAG FAHRER GEW-VARIANTE 2800KG FZG MIT LKW-ZULASS WAERMED VERGL RUNDUM	LENKRAD VERSTELLBAR SCHIENE LADERAUM KLIMAAANLAGE AUSSENSP ELEKT HEIZB NOTRUFSYSTEM LED-LICHTB LADERAUM AUSSTATTUNG STOFF AUSSTATTUNG PRO TRENNWAND MIT FENST FAHRERSITZHEIZUNG ABGASNORM EURO 6E BLUEEFFICIENCY 6-GANG GETRIEBE REIFENDRUCKKONTROLLE REIFEN 225/55 R17 C HOLZFUSSBODEN SIDEBAG BEIFAHNER FACELIFT 1 KASTENWAGEN	MULTIFUNKT-LENKRAD HANDSCHUHK VERSCHL VERKEHRSSCHILDWARNER DIGITALRADIO (DA) LAUTSPRECHER V TOTWINKELASSISTENT INNENVERKL BIS DACH PARKEN-PAKET FAHRERSITZ VERST BEIFAHNERSTZHEIZUNG SERVICE FEST 40000KM KRAFTSTOFFTANK 70L GENERATOR 250A SYST "START & STOP" FELGE 6.5 J X 17 GURTWARNER HECKTUEREN 2-FLUEGEL FACELIFT 2 BEIFAHNERAIRBAG
------------------------	--	--	---

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
 PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW
54-1011 01	DIAGNOSE VOR REPARATUR	1	3
54-1011 01	DIAGNOSE NACH REPARATUR	1	3
54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN	1	3
83-1762 01	KAELTEMITTEL (ALLE KLIMASYSTEME) AB- SAUGEN, DICHTHEIT PRUEFEN, NEU BEFUELLEN (BEI ARBEITEN AN DER ANLAGE)	1	7
61-1105 02	MOTORRAUMVERKLEIDUNG U AUS-EIN	2	4
88-1102 01	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	10
88-1108 01	STOSSFAENGER V ERNEUERN (AUSGEBAUT)	2	13
88-1349 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V ERNEUERN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	3
88-1400 ZAX	STOSSFAENGER V EINSTELLEN	2	2
88-1936 01	SCHLOSSTRAEGER V O AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) UMFASST: VERSTAERKUNG STOSSFAENGER V SYSTEM AUDATEX	2	11

BLATT

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM W1VVLBEZ2S44190 25.07.2026

```

A R B E I T S L O H N      ZEITBASIS      12 AW=1 STD      PREIS/KL 1 =  7.52 EUR/AW
                                PREIS/KL 2 =  7.52 EUR/AW

```

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW
	AUS-/EINBAUEN		
88-1937 01	SCHLOSSTRAEGER ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: SCHEINWERFER UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN.	2	6
82-1110 01	SCHEINWERFER EINSTELLEN	1	4
88-3491 01)	MERCEDESSTERN V AUS-/EINBAUEN	2	2
88-2177 01	ZUSATZ ZU KUEHLERVERKLEIDUNG AUS-/EIN (FZG MIT DISTRONIC)	2	1
88-1858 01	QUERTRAEGER V U AUS-/EINBAUEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	5
88-2567 01	VERSCHLUSS MOTORHAUBE ERN	2	9
88-3958 01	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN (STOSSFAENGER V AUSGEBAUT)	2	8
20-1140 01)	KUEHLMITTEL ABLASSEN/AUFFUELLEN	1	5
20-4000 02)	WASSERKUEHLER ERNEUERN	1	9
20-4320 01	ZUSATZ ZU KUEHLER AUS-/EINBAUEN (FZG MIT KLIMAAANLAGE)	1	4
83-6545 01	KONDENSATOR AUS-EIN (KUEHLER AUSG)	1	2
68-4736 01	ABDECKUNG UNTER INST-TAFEL L AUS-EIN	2	3
72-1645 01	SCHIEBETUER R ERSETZEN	1	33
88-5218 01	VERKLEIDUNG V EINSTIEG R AUS-/EINBAUEN	2	4
88-5214 01	HALTER ABDECK SCHWELLER V R AUS-/EINB	2	5
40-1470 01	ZUSATZ ZU RAD V L AUS-/EIN (ANMONTIEREN BEI FELGE AB 17 ZOLL)	1	1
40-1470 01	ZUSATZ ZU RAD V R AUS-/EIN (ANMONTIEREN BEI FELGE AB 17 ZOLL)	1	1
40-1450 01	4 RAEDER AUS-/EINBAUEN UMRUESTEN AUF RAEDER FUER LACKIERKABINE	1	6
KN	BLLENDE RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN	1	1
40-5030 01)	DRUCKSENSOR REIFEN V R AUS-/EINBAUEN	1	3
40-2713 01	ZUSATZ ZU SCHEIBENRAD ERNEUERN (FZG MIT REIFENDRUCKKONTROLLE)	1	1
46-3405 01	SERVOLENKUNG A-E	1	21
46-3406 01)	SERVOLENKUNG ERNEUERN (AUSGEBAUT)	1	1
40-2410 01)	REIFEN V R AB-/AUFZIEHEN (RAD AUSGEBAUT)	1	3
40-2410 01)	REIFEN AB-/AUFZIEHEN ERG-ARB	1	1
40-1470 01	ZUSATZ ZU REIFEN V AB-/AUFZIEHEN (FZG NICHT MIT SERIENBEREIFUNG)	1	1
40-5030 01)	RADSSENSOR V R DES REIFENDRUCKKONTROLL- SYSTEMS AUS-/EINBAUEN (LAUFRAD ABMONTIERT)	1	2
40-2055 01	EIN RAD AUSWUCHTEN (RAD ABGEBAUT)	1	2
40-6730 01	ZUSATZ ZUR VERMESSUNG: SPUR H EINSTELLEN EXZENTERSCHRAUBE HINTERACHSHAELFTE L ERN	1	2
40-6731 01	ZUSATZ ZUR VERMESSUNG: SPUR H EINSTELLEN EXZENTERSCHRAUBE HINTERACHSHAELFTE R ERN	1	2
3482	SEITENWAND H R INSTANDSETZEN SYSTEM AUDATEX	2	12*

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1VVLBEZ2S44190 25.07.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
 PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW ARB.-
 LEIT-NR PREIS

9826 VORDERACHSHAELFTE R PRUEFEN 1 6*

97-2500 ZAX HOHLRAUMKONSERVIERUNG AN ERNEUERTEN / 2 3
 INST TEILEN DURCHFUEHREN

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ ARBEITSGANG 2-SCHICHT-UNI AW
 LEIT-NR

98-2615 01 KOTFLUEGEL V R NEUTEILLACK ST I-M 10
 98-4415 01 SCHIEBETUER R NEUTEILLACK ST I-M 34
 98-7789 02 SEITENWAND H R REP LACK ST III 51
 98-9925 ZAX ZUSCHLAG FARBMUST 1 2
 98-1025 ZAX A-REINIG ZUR LACKIER DURCHFUEHREN 3
 98-1050 ZAX SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR DER 3
 OFENTROCKNUNG DURCHFUEHREN
 98-1340 01 VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT- 19
 LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN
 98-9918 ZAX FARBTONFINDUNG DURCHFUEHREN 3
 UMFASST: ANGRENZENDES BAUTEIL
 AUFFOLIEREN UND FARBTONFINDUNG MIT
 FARBMUSTER/FARBMESSGERAET DURCHFUEHREN

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR
0281		STOSSFAENGER V	:447 880 5403 9B51
0293		ABDECKUNG U STOSSF V	447 885 6701 9051
0295		VERSTAERK U STOSSF V	447 885 7400
0297		GRILL U STOSSF V	447 885 4201 9051
0299		ABDECK ABSCHL-OESE V	:447 885 0202 9B51
0341		HALTER A L STOSSF V	447 880 0612
0342		HALTER A R STOSSF V	447 880 0712
0343		VERST I L STOSSF V	447 885 8701
0344		VERST I R STOSSF V	447 885 8601
0345		HALTER I L STOSSF V	447 885 0118
0346		HALTER I R STOSSF V	447 885 0218
0347	2	MUTTER 6MM U SPRING	003 994 9245
0348	2	MUTTER 6MM U SPRING	003 994 9245
0349	4	SCHRAUBE	N000000 000544

SYSTEM AUDATEX

BLATT

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1VVLBEZ2S44190 25.07.2026

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0355		ABSTANDSRING V A L	000 542 2112	2.63
0356		ABSTANDSRING V A R	000 542 2112	2.63
0357		ABSTANDSRING V M L	000 542 2112	2.63
0358		ABSTANDSRING V M R	000 542 2112	2.63
0359		ABSTANDSRING V I L	000 542 2112	2.63
0360		ABSTANDSRING V I R	000 542 2112	2.63
0361		SENSOR PARKTR V A L	223 905 4210	69.23
0362		SENSOR PARKTR V A R	223 905 4210	69.23
0363		SENSOR PARKTR V M L	223 905 4510	69.23
0364		SENSOR PARKTR V M R	223 905 4510	69.23
0365		SENSOR PARKTR V I L	223 905 4510	69.23
0366		SENSOR PARKTR V I R	223 905 4510	69.23
0377		KABELSTRANG STOSSF V	447 540 9293	40.06
0383		LEITUNGSS DISTRONIC	447 540 9193	15.14
0430		MERCEDESSTERN V	000 880 0300	204.55
0436		BLLENDE KAMERA V	447 885 5601	20.75
0445		ABDECKUNG O K-GRILL	447 885 0236 9051	29.50
0492		SCHLOSS O MOTORHAUBE	447 880 0160	21.27
0493		SCHLOSS U MOTORHAUBE	447 880 0060	55.50
0494		SCHALT OEFF M-HAUBE	246 870 0558	60.09
0561		SCHEINWERFER L KPL	447 906 7700	285.00
0562		SCHEINWERFER R KPL	447 906 7800	285.00
0565		SCHRAUBE L	;002 990 7600	1.82
0566		SCHRAUBE R	;002 990 7600	1.82
0567	2 X	SCHRAUBE L	000 990 2017	6.92
0568	2 X	SCHRAUBE R	000 990 2017	6.92
0742		KOTFLUEGEL V R	447 880 4201	307.20
0792	5 X	SCHRAUBE R	N000000 001475	2.80
0794	2 X	SCHRAUBE R	N000000 007348	2.76
0796		SCHRAUBE R	N000000 000814	0.83
0798		MUTTER R	003 994 8145	1.39
0930		SCHLOSSTRAEGER V O	447 880 2804	167.98
0987		HALT SCHLOSS M-HAUBE	447 880 1003	39.80
1001		QUERTRAEGER V U	447 880 0403	108.90
1782		SCHIEBETUER R	447 730 8202	1152.82
1856		SCHUTZKAPPE R	000 987 3520	39.80
2024		FOLIE SCHIEBETUER R	447 737 3800	22.11
3834		FESTSTELLER TUER H R	447 899 0266 9051	4.93
4465		KONDENSATOR	099 500 0454	583.72
4471		HALTER KONDENSATOR	447 505 0041	43.60
7202		SCHEIBENRAD V R	:447 401 0201 9090	100.54
7212		RADVOLLBLENDE V R	447 400 1000 9705	35.58
7228		REIFEN V R	225/55 R 17 C	153.00
7284		SENSOR REIFENDR V R	000 905 7205	80.34
7300		SERVOLENKGETRIEBE	447 460 3301	2892.37
7761		KUEHLER	099 500 7100	472.33
7763		ABDECKUNG U KUEHLER	447 505 0700	48.08
7765		LUFTKANAL V L	447 505 1800	25.21
7766		LUFTKANAL V R	447 505 1900	25.21
7767		HALTER O L KUEHLER	169 504 0114	11.08

SYSTEM AUDATEX

BLATT

4

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1VVLBEZ2S44190 25.07.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR
7768		HALTER O R KUEHLER	169 504 0114
7769		HALTER U L KUEHLER	447 500 0531
7771		ABDECKUNG O KUEHLER	447 505 0600
7781		LAGER U L	099 504 7200
7782		LAGER U R	099 504 7200
7783		GUMMILAGER U L KUEHL	099 504 7200
7784		GUMMILAGER U R KUEHL	099 504 7200
7791		CLIP BEFESTIGUNG L	000 991 2195
7792		CLIP BEFESTIGUNG R	000 991 2195
7833		KUEHLER NIEDERTEMP	099 500 3500
7835		ABDECKUNG L KUEHLER	447 504 0400
7836		ABDECKUNG R KUEHLER	447 504 0200
9685		STEUERGER PARKTRONIC	000 900 3556
		SYSTEM AUDATEX	

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1VVLBEZ2S44190 25.07.2026

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = 67906882

SYSTEM AUDATEX

BLATT

6

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1VVLBEZ2S44190

25.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ VITO (W 116 CDI LANG
 FZ-IDENT-NR W1VVLBEZ2S4419097 AMTL KZ TYP-CODE 03 1V 45
 ERSTE ZUL 04.07.2024 LAUFLEIST 12501
 REP-FIRMA

 KD-NR / SV-NR : 132275 67906882 CLASSDIRECT REL 31.00
 VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 25.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : A2 C5 C6 D3 D5 E6 FD F1 GB GG G9 HF HG HJ H5 H8
 IA I4 I6 J0 J7 KB K2 K9 MA M9 N0 N1 N7 N8 N9 OD
 OK O1 O8 O9 P1 P5 P7 QG Q1 Q3 Q9 R4 S2 S9 T3 VA
 V4 V5 W3 W7 XA XB X1 X3 Y1 Y3 Z8
 - AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : A2 C5 C6 D3 D5 E6 FD F1 GB GG G9 HF HG HJ H5 H8
 IA I4 I6 J0 J7 KB K2 K9 MA M9 N0 N1 N7 N8 N9 OD
 OK O1 O8 O9 P1 P5 P7 QG Q1 Q3 Q9 R4 S2 S9 T3 VA
 V4 V5 W3 W7 XA XB X1 X3 Y1 Y3 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 0432 EL / E 4467 EL / N 6800 LO / N 6801 LO
 N 9977 LO / H 9975 LO / E 1782 ---> E 1856 Z
 E 0297 ---> N 0281 Z / E 0297 ---> N 0281 LO
 E 7202 ---> N 7202 Z / E 7202 ---> N 7202 LO
 E 7202 ---> N 7206 Z / E 7202 ---> N 7206 LO
 E 7202 ---> N 7230 Z / E 7202 ---> N 7230 LO
 E 7300 ---> V 9900 Z / E 7300 ---> V 9900 LO
 L 9957 LL
 - REP-ART/LEIT-NR/INFO : I 3482 ---> 90.24 E 3482 ---> 2 664.50

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
 - MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW
 - LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHNNEN-CODES

- AKTIVE CODES : 40 30.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.07.2026
 - ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.07.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LE 0742 / LE 1782 / LI 3482 / L 9961
 L 9967

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 87
 - MUTATIONEN :

SYSTEM AUDATEX

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1VVLBEZ2S44190

25.07.2026

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 1 692.00 NEBEN: 22.56 LACK: 1 595.75 ET : 10 215.30
 REP : 13 525.61 MWST: 2 569.87 REPI: 16 095.48

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

E 7202	E 7228	E 7284	E 7212	E 7300	
L 9961	L 9957	N 9977	L 9967	P 9826	6
N 6801	N 6800	E 0430	E 0432	E 0297	
E 0293	E 0281	E 0347	E 0348	E 0349	
E 0343	E 0344	E 0445	E 0562	E 0566	
E 0568	E 0299	E 0295	E 0361	E 0362	
E 0363	E 0364	E 0365	E 0366	E 0355	
E 0356	E 0357	E 0358	E 0359	E 0360	
E 0377	E 0383	E 0345	E 0346	E 0436	
E 9685	E 0341	E 0342	E 0930	E 0987	
E 1001	E 7763	E 7765	E 7766	E 7835	
E 7836	E 4465	E 7833	E 7761	E 7783	
E 7784	E 7769	E 4471	E 7781	E 7782	
E 4467	E 7771	E 7767	E 7768	E 7791	
E 7792	E 0561	E 0567	E 0565	E 0742	
E 0792	E 0794	E 0796	E 0798	E 0492	
E 0494	E 0493	E 2024	E 1782	E 3834	
I 3482 12	H 9975				

SYSTEM AUDATEX