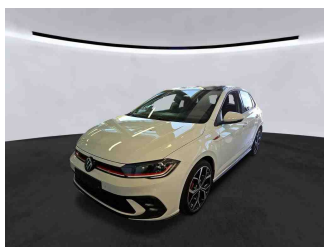


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002513707
Besichtigt am: 19.06.2026 14:13
Berichts-Nr: 10838665
FIN: WVVWZZZAWZNU063664

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CPW
Erstzulassungsdatum:	22.06.2022
Laufleistung:	27.315 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	152 kW (207 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Classic Grey/Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Sport Select"-Fahrwerk

"Sport Select"-Fahrwerk inkl. Fahrprofilauswahl

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Faro" 7,5 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4 Türen

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 152 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgas-Doppelendrohr verchromt, links

Abgasnorm EU6 AP

Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmern vorn auf Fahrer- und Beifahrerseite

Dachhimmel schwarz

Dämpfung hinten, Sportausführung

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

ECO-Funktion

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, mit GTI-Schriftzug

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa

Faro 7,5 J x 18 in Schwarz / glanzgedreht, Reifen 215/40 R 18

Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fertigungsablauf Süd-Afrika

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

GTI

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse verstärkt

Innenspiegel automatisch abblendend

Instrumententafel geschäumt	Ohne Aufkleber und Embleme
IQ.DRIVE-Paket inkl. "Travel Assist"	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Folienbeklebung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Nebelscheinwerfer
Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Sprachsteuerung
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Spurwechselassistent
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Kulanz Bereifung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Kurzheck	Panorama-Ausstell-/Schiebedach
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Pedale in Edelstahl gebürstet
LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Radio
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Radstand
Lendenwirbelstützen vorn	Rechtsverkehr
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Regensensor
Leuchte im Fußraum vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Reifen 215/40 R 18
Licht-und-Sicht-Paket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Linkslenker	Reifenkontrollanzeige
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rückfahrkamera "Rear View"
Mit Individualeinbau	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Schalthebelknopf in Alu-Leder-Kombination
Modul Boden hinten Ausführung 1	Scheibenbremsen hinten, Bremssättel in Rot
Müdigkeitserkennung	Scheibenbremsen vorn, Bremssättel in Rot
Multifunktionskamera	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Schriftzugsatz "GTI"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Nicht Heissland	Servolenkung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Clark"
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher
Ohne alternativ-Antriebssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Anhängervorrichtung	Stabilisator vorn
	Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger im sportlichen Design, Lufteinlässe in
Wabenstruktur, Schwellerverbreiterung schwarz
Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sportsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überführungs-ausrüstung, -nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard plus
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Merano" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6 J x
16, Winterreifen 185/60 R 16 H
Winterräder "Parlerno" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,6 x
16, Winterreifen 185/60 R 16 H

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/40 R 18 89 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	185/60 R 16 90 H	4,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	185/60 R 16 90 H	5,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	185/60 R 16 90 H	7,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	185/60 R 16 90 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
 Tirefit vorhanden: Ja
 Tirefit Ablaufdatum: 01.2026
 Kompressor vorhanden: Ja
 Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.442,27
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.442,27

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	146,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU063664

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

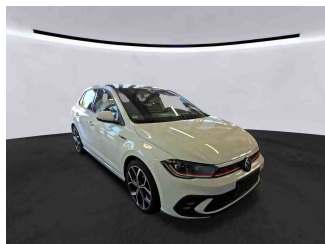

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

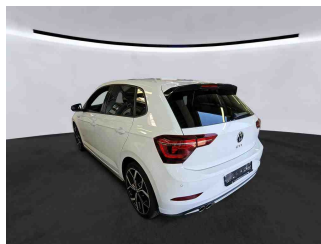

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

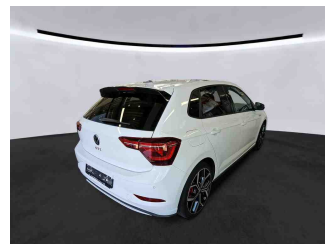


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug

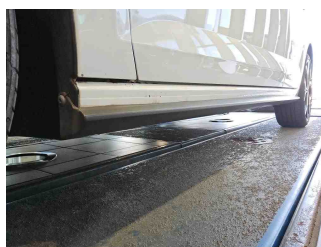

Seitenansicht - Schweller links

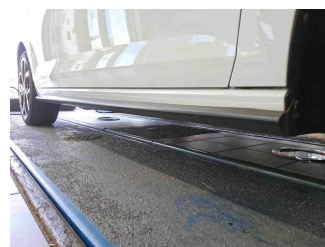

Seitenansicht - Schweller rechts

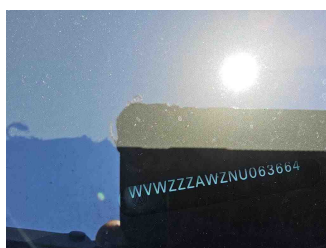

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

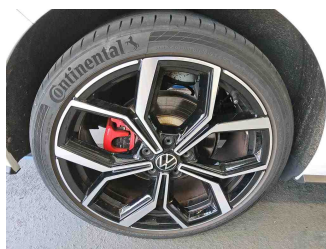

Räder - Rad montiert hinten
rechts

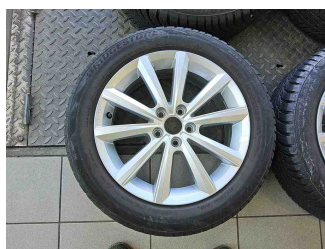

Räder - Rad beiliegend #1

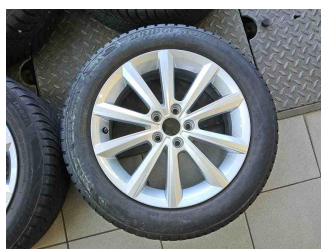

Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10838665
vom: 19.06.2026


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole





Fahrzeug - Motorraum offen

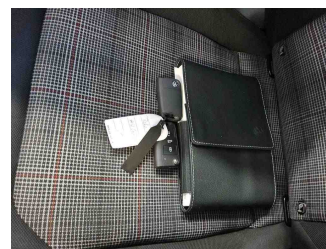Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

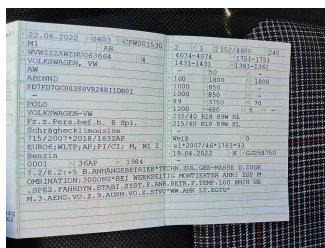

Fahrzeug - abgegebene ZB1

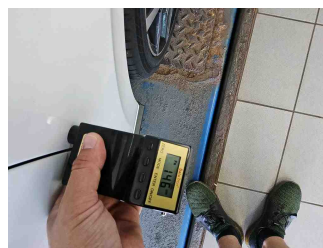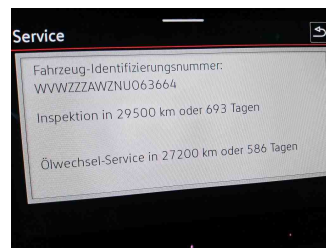Lackstärke Kotflügel vorne
rechtsFahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

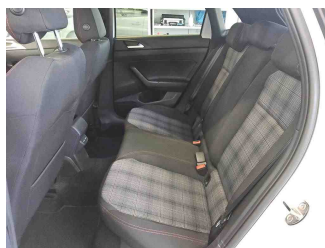



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

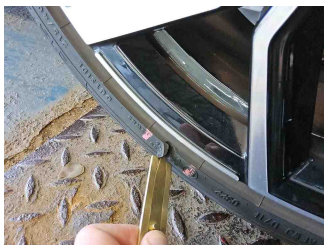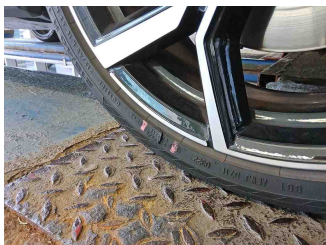


2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

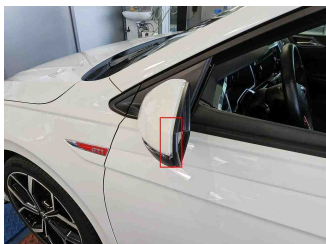

2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

