



W1V44781113960429

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	127,004 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	635 Tag(e)
Type / Model	V-Klasse	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	W1V44781113960429	Power / Engine displacement	120 kW / 1,950 ccm
First registration	11 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2026, 121,827 km	Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Smooth repair work
3	Sliding door - left side	Sliding door with glass panel - dent(s) - Smooth repair work
4	Door - rear left side	Door handle - outside - Scratched - Smart repair
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
6	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Rear bumper	Rear bumper - Deformed - Replace
8	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Sliding door, right	Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Wing mirror - right side	Cap - Abrasion - No deduction
2	Boot lid / rear door	Boot lid - Glued / labelled - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
4	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
5	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
6	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side, Professionally carried out



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/65 R16 107/105T C	Michelin	Summer tyres	8mm - 8mm	o.k.	
2	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46162465
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	V-Klasse	Mileage (Read)	127,004 km
Vehicle Identification number	W1V44781113960429	First registration	11 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior

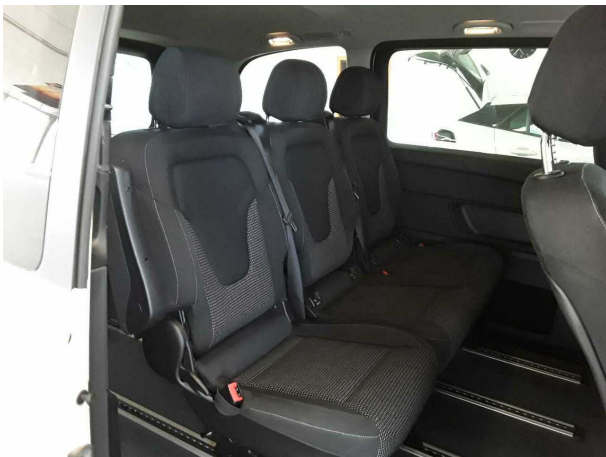


Figure 9: Interior



Figure 10: Interior

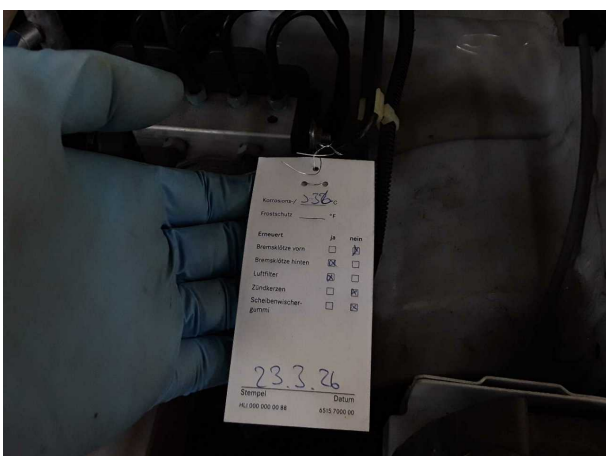


Figure 11: Misc.

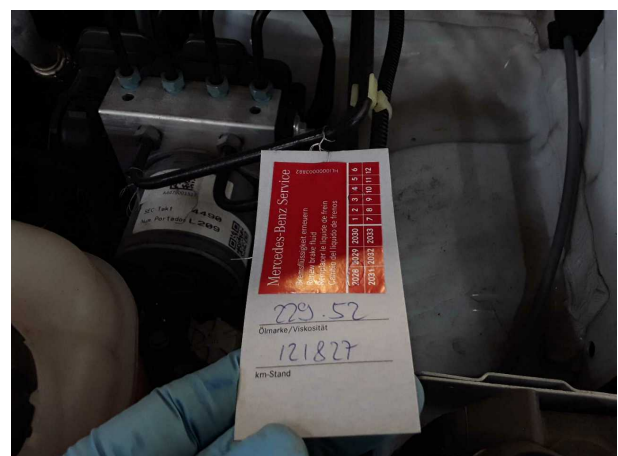


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

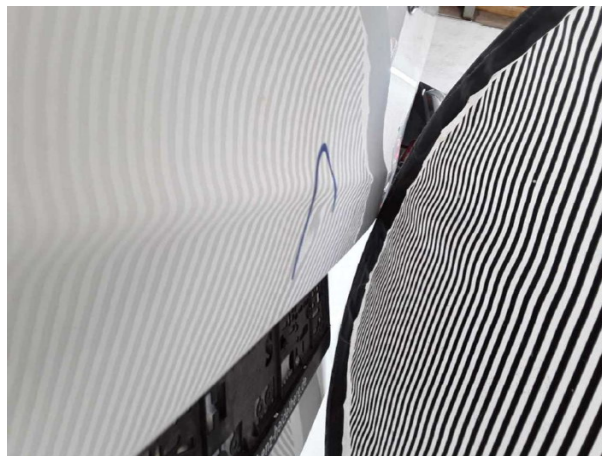


Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Sliding door - left side: Sliding door with glass panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Door - rear left side: Door handle - outside - Scratch... - Smart repair



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #6: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace




Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Deformed - Replace



Damage #8: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

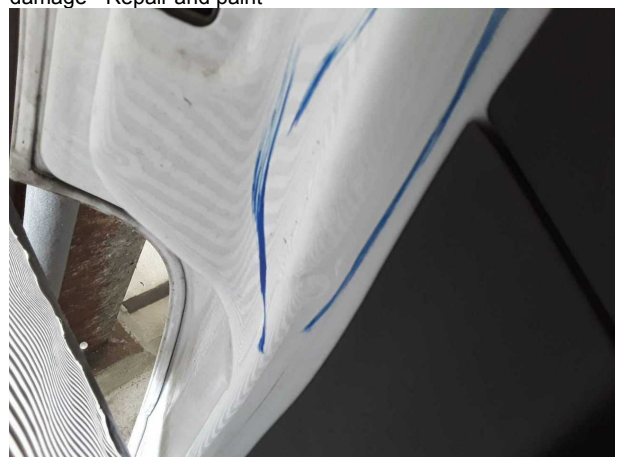

Damage #8: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



W1V44781113960429

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	127.004 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	635 Tag(e)
Typ/Modell	V-Klasse	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	W1V44781113960429	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	11.02.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	03/2026, 121.827 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Schiebetür links	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Tür hinten links	Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - erneuern
8	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Abrieb - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
4	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
5	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
6	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107/105T C	Michelin	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	
2	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46162465
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	V-Klasse	Laufleistung (abgelesen)	127.004 km
Fahrgestellnummer	W1V44781113960429	Erstzulassung	11.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

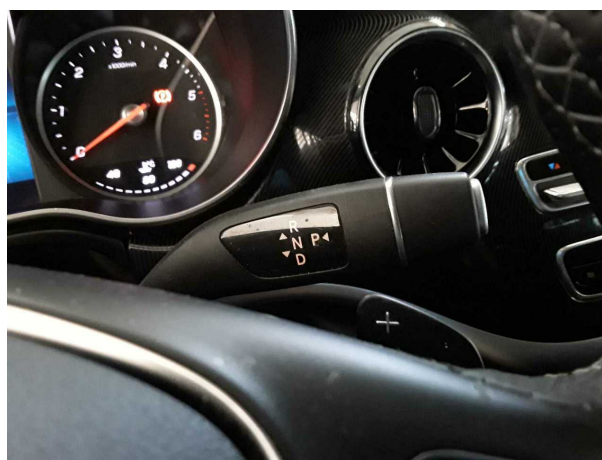


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

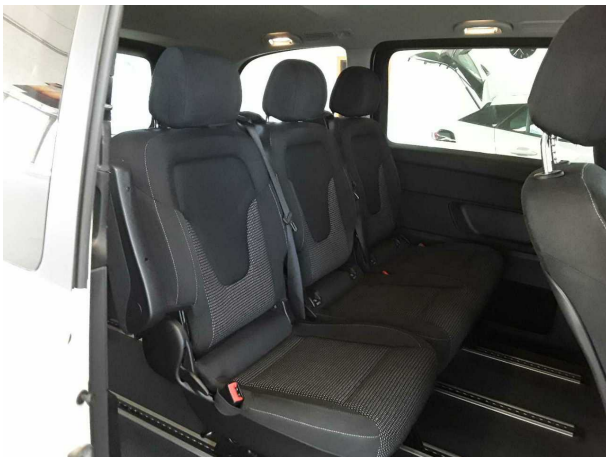


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

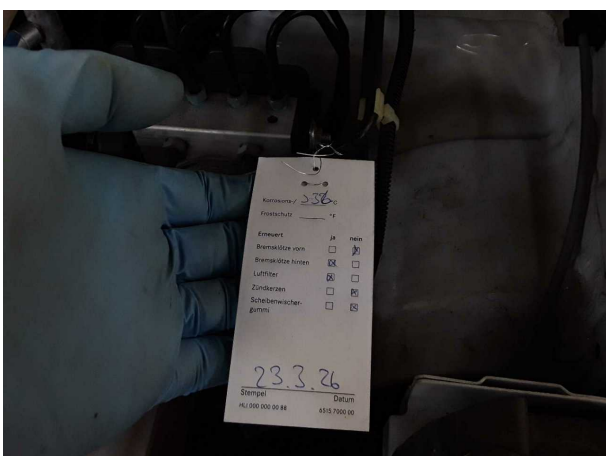


Abbildung 11: Sonstiges

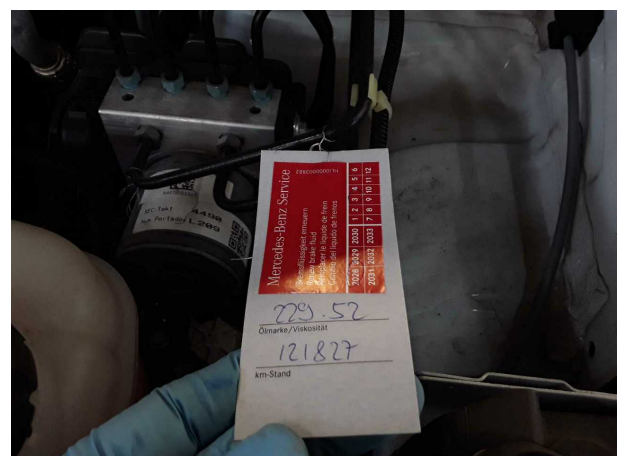


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

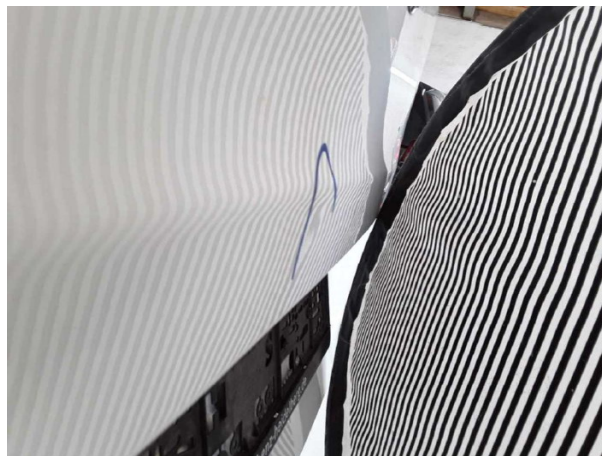


Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schiebetür links: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Tür hinten links: Griff außen - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

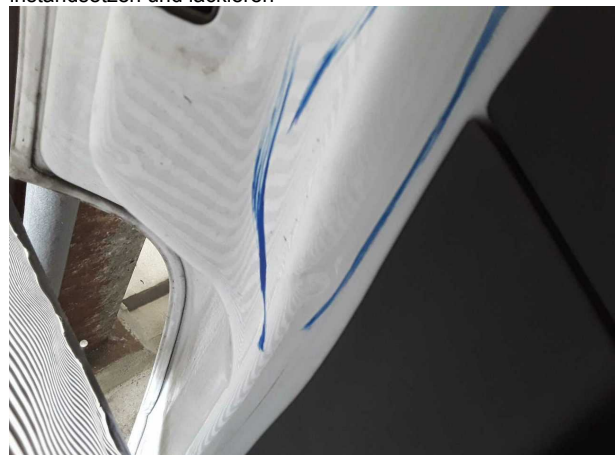


Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und

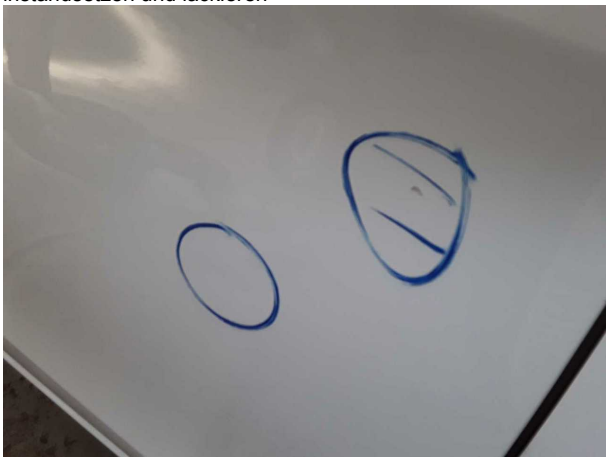

Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheib...
Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür mit
Glasscheibe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und



Beschädigung #9: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheib...
Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -UP 1301	Fahrgestell-Nummer:	W1V44781113960429
Vertrags-Nummer:	57760080	Erstzulassung:	11.02.2022
Internes KZ:	15031821	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van 4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	163
durchschn. Verbr./100 Km:	6,200	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	195	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	2127	zul. Gewicht (kg):	3100

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57760080
Amtliches Kennzeichen: HD -UP 1301
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.04.2026	9059996029	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite	Nein	Nein
11.02.2025	9059926604	Eigenverschulden	Radkappe vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
26.06.2022	9059817270	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
08.03.2022	9059804876	Motor, Getriebe und	Schiebetür unten Beifahrerseite Marderschaden	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57760080
Amtliches Kennzeichen: HD -UP 1301
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 220 d Aut. RISE kompakt Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer