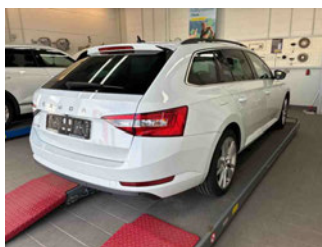


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002466273
Besichtigt am:	21.05.2026 10:15
Berichts-Nr:	10768528
FIN:	TMBJH7NP7M7081524

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	17.11.2021
Laufleistung:	97.681 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Berganfahrassistent
"FRONT ASSIST" - mit ACC bis 210km/St.	Betriebserlaubnis Nachtrag
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bordliteratur in Deutsch
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Bordwerkzeug
"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"REAR VIEW CAMERA MID"	Business Amundsen
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Chrom-Paket
"Virtual Cockpit"	Chromrahmen um die Seitfenster
12 Volt-Steckdose(n)	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DAB - Digitaler Radioempfang
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Dachreling, schwarz
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Dachspoiler
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dämpfung hinten,Basis 1
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dämpfung vorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Dekorleiste Brushed
7-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 140 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	-
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einstiegsleisten vorne und hinten
Anhängerkupplung, schwenkbar	El. Außenspiegel mit MEMORY,aut.abblend.auf Fahrerseite, el.klappbar, beheizbar,Innenspiegel aut.abblendbar,Regensensor
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	El. einstell. F-u.BF-Sitz mit Lenden- wirbelst., mit Speicher, LED Fußraum- beleuchtung vorne + hinten
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektrische Zusatzheizung
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Ambition	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
Beheizbare Vordersitze	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
 Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,
 (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
 Heckscheibenwischer "AERO"
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, elektrisch betätigt
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
 Komfortsitze vorn
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlerschutzgitter
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 LED Rückleuchte
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetall{der "ZENITH" 8Jx18" inkl. Super-
 Rollwiderstandsoptimierte Reifen
 Leichtmetallräder "ZENITH" 8Jx18"
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leseleuchte vorn
 Leuchtwertenregulierung
 Linkslenker
 Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mit Halter
 Mit Multifunktionskamera
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole
 Motorenstart Standard
 Navi Amundsen + Web radio
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung
 Normal-Lackierung

Notrufsystem eCall
 Ohne "drive select"
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Adapter
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Durchladeeinrichtung
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Fußmatten
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Kindersitz
 Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
 Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/
 Verkehrszeichenerkennung
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne &
 hinten mit aut. Bremse Funktion

Preisstützung	Variante Grundausstattung
Radschrauben Standard	Wartungsintervallverlängerung
Radstand	Wegfahrsperre elektronisch
Rechtsverkehr	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Region	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 235/45 R18 94W Super-Rollwiderstandsoptimiert	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment	
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar	
Side Assist	
Side Assist + Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, Airbag-Label auf Sonnenblende	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Standard-Klimazonen	
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	
Steuerung (werksintern)	
Stoßfänger Standard	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfland Deutschland	
Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden + Organisier + Alu-Querträger	
Variant/Avant	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 98 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2029**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.941,74
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.950,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.891,74

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP7M7081524

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links

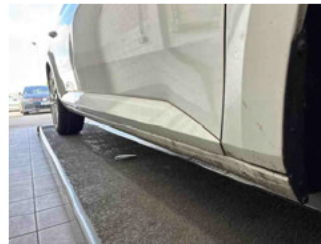

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

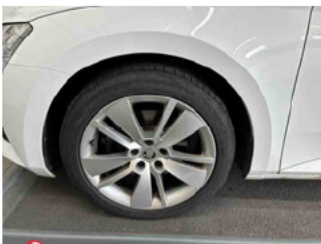


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

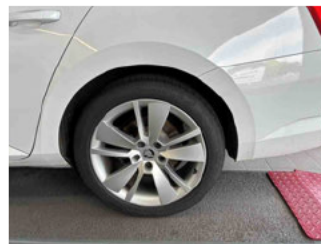


Räder - Rad montiert hinten
links

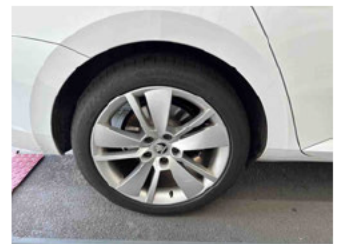

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

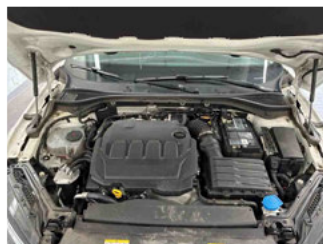

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

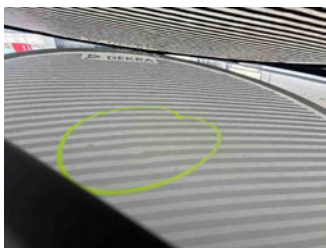**FEHLTEILE**

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

