

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002424804
Besichtigt am: 04.05.2026 13:55
Berichts-Nr: 10571052
FIN: WVGZZZ5N3RM234978

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	07.04.2025
Laufleistung:	38.872 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Platinum Grey Metallic
Farbe Dach:	Platinum Grey Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Sondereinbauten After-Sales-Werkstatt"

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 Sitzplätze in 3. Sitzreihe; inkl. Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18

4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18

4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Ablagefächer in der Dachkonsole

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

ADAC-Clubmobil

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse silber lackiert

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Mexiko

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden mit Staufach

Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halterung für Verbandkasten/Warndreieck

Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar

Innenspiegel automatisch abblendend



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlergrill

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Scheinwerfer

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)

Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen

Mittelarmlehne vorn

Motorenstart Standard

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückleuchten

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Steuerungsnummer für Polizei/Behörden
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Übergabeinspektion
Variante co2
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder "VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
6	Bodenteppich	Loch	Smart Repair
7	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N3RM234978

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

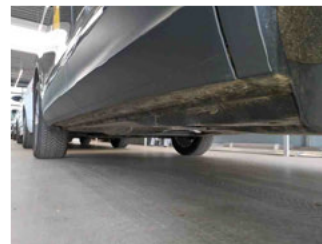

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

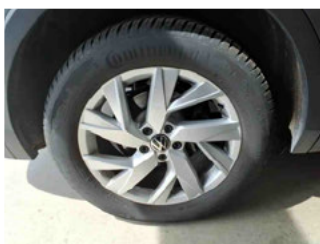

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung

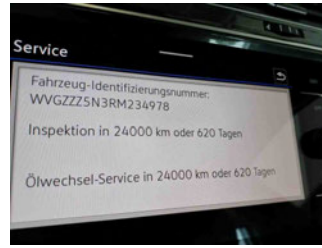


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

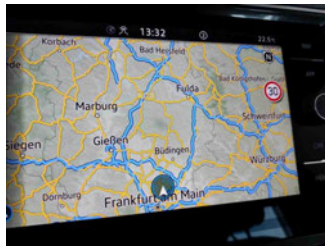

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

schaden unter Reifen Felgen aufgenommen



2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar



3



3 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen

Kommentar

235 55 r18 allwetter airstop

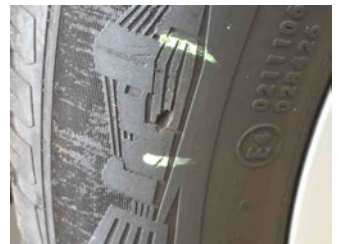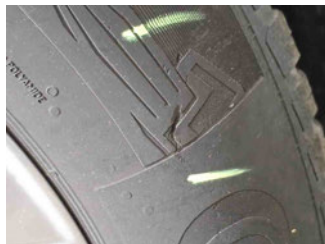



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar


2

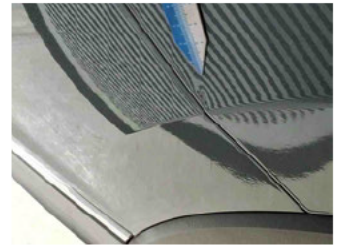

5 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

Kommentar

tabak

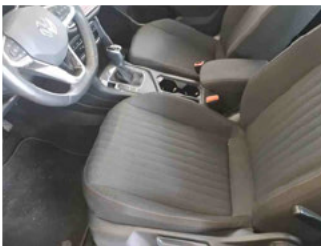

6 - Bodenteppich - Loch - Smart Repair

Kommentar



vorne links



7 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

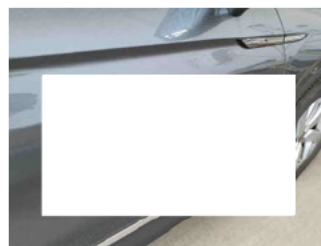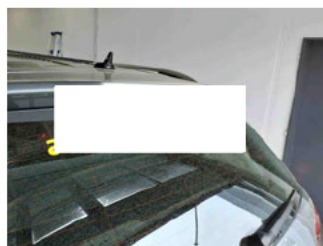

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10571052
vom: 08.05.2026

FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

