

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002391842
Besichtigt am: 07.05.2026 17:00
Berichts-Nr: 10570298
FIN: WAUZZZGE3PB022072

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BSL
Erstzulassungsdatum:	24.01.2023
Laufleistung:	33.302 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	300 kW (409 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	perlmutterbeige-perlmutterbeige/ granitgrau-perlmutterbeige/schwarz/ mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.700 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling in Aluminium
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
Ablage- und Gepäckraumpaket	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel
Abwicklung Serie	Digitaler Radioempfang
adaptive air suspension	Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
advanced	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet
advanced selection	Elektro-Motor Aggr.0EF.A und 0EF.B
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektro-Motor Systemleistung 300KW Grundmotor ist: N02/T68/T83/T0B/T2F
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	e-tron Ladesystem kompakt
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Antriebssystem BEV	Fahrzeugladekabel
Assistenzpaket Stadt	Fertigungsablauf Standard
Assistenzpaket Tour	Folienbeklebung
Audi AG	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußmatten vorn und hinten
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi music interface	Geschlossener Aufbau
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense rear	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 12
Audi virtual cockpit plus	Glanzpaket
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel links, asphärisch	Head-up-Display
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert	Heckspoiler
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Heizleistung Standard
Basis	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Batterie 380A (68Ah)	Individualkontursitze vorn
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Individualkontursitze vorn
Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang und gerade, für das e-tron Ladesystem
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bluetooth-Schnittstelle	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne Wandhalterung
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank	Panorama-Glasdach
Kofferraumbodenmatte	Progressivlenkung
Komfort Standklimatisierung	quattro
Komfortmittelarmlehne vorn	Räder der Serie
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Räder, 15-Speichen, graphitgrau, glanzgedreht, 9,5Jx21, Reifen 265/45 R21
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Räder, 5-Arm, 9,0Jx20, Winterreifen 255/50 R20
Kreuzungsassistent	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlöserkennung
Ladedose CCS Typ 2	Rechtsverkehr
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Regionscode " ECE " für Radio
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Reifen 265/45 R21 108H xl
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Reifendruck-Kontrollsystem
Leder Valcona/Leder Milano-Kombination perforiert	Reservefahrad
Linkslenker	Schalttafeloberseite und Interieurelemente unten in Leder
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll
Mit Multifunktionskamera	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Serienqualität
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Servoschließung für die Türen
Nichtraucherausführung	Sicherheitslenksäule
o.b.Abgas	Sitzbelegungserkennung
Ohne Anhängervorrichtung	Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzheizung vorn und hinten
Ohne Car2X	Sondersteuerung I/VP
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sonnenblenden vorn
Ohne Dekorfolien/Embleme	spezielles Typschild EU
Ohne Feuerlöscher	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne Garagentoröffner	Standard-Klimazonen
Ohne integriertes Mautsystem	Steuerungsnummer 8
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Stoßfänger advanced in Kontrastlackierung
Ohne Kompensor	Tagfahrlicht
Ohne Luftqualität-Paket	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Trennnetz
Ohne Nachtsichtsystem	Typprüfand Deutschland
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Umgebungskameras
Ohne Projektionslicht Singleframe	Umgebungskameras
Ohne Sonnenschutzrollo	variable Kopfstützen für die Vordersitze
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Variante Grundausstattung
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

Vorbereitung für Functions on Demand

Vorbereitung für Smartphone-Interface

Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion
für beide Vordersitze

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

Zweiter Ladezugang



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	7,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	265/45 R 21 108 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Scheinwerfer rechts	Kratzer	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfängerverkleidung vorne	Gebrochen	Ersetzen
5	Stoßfängerspoiler vorne	Gebrochen	Ersetzen
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
8	Stoßfängergitter vorne mitte	Gebrochen	Ersetzen
9	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Lackieren
10	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 20.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 20.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.130,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	188,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	144,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE3PB022072

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

» Ansichtsfotos

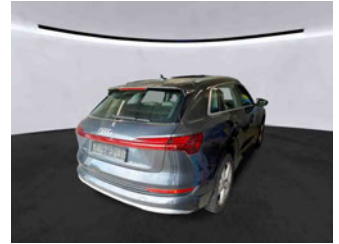Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

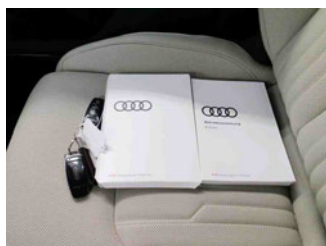

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

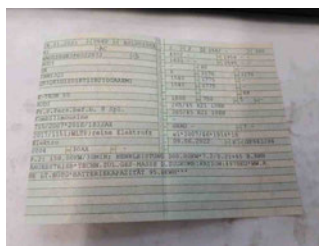


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment

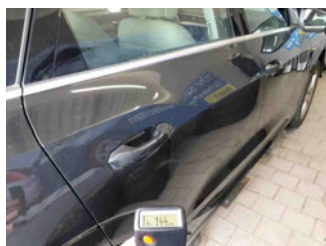

Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts

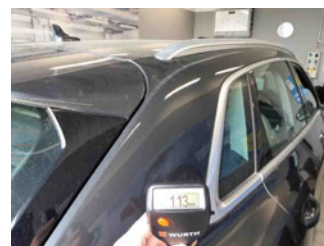

Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

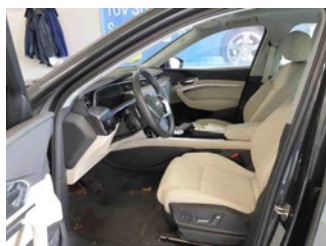

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Scheinwerfer rechts - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Schadensausweitung möglich



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

+ SWRA Abdeckung ersetzenSchadensausweitung möglich



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Stoßfängerverkleidung vorne - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Schließteil Schadensausweitung möglich



5 - Stoßfängerspoiler vorne - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

VerbundarbeitSchadensausweitung möglich





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10570298
vom: 07.05.2026

6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



7 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Gebrochen - Ersetzen und lackieren

Kommentar


VerbundarbeitSchadensausweitung möglich



8 - Stoßfängergitter vorne mitte - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

VerbundarbeitSchadensausweitung möglich

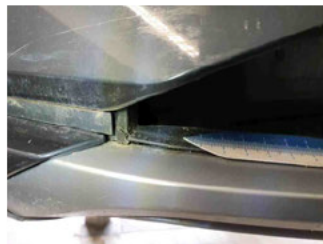

9 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Lackieren



10 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar

Speckig

