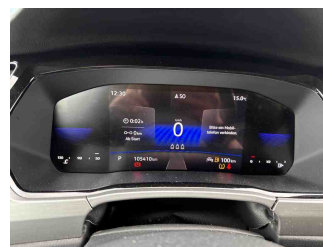


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002485226
Besichtigt am:	09.06.2026 12:54
Berichts-Nr:	10762369
FIN:	WVGZZZ1T5PW005739

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	27.01.2023
Laufleistung:	105.410 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Drehstromgenerator 140 A
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Karlstad" 6,5 J x 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Elektrische Luftzusatzheizung
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
8 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr seitlich, hinten	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Ablagefächer in der Dachkonsole	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Frontantrieb
Allergenfilter	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie aktive Frontklappe
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter mit Chromeinfassung	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden höheneinstellbar, mit Fixierelement
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbodenbelag Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und hinten
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Storm Grey	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kindersicherung
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	

Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

Modelljahreswechsel 2023 I

Modelljahreswechsel 2023 II

Modelljahreswechsel 2023 LIX

Modelljahreswechsel 2023 LX

Modelljahreswechsel 2023 V

Modelljahreswechsel 2023 X

Modelljahreswechsel 2023 XIII

Modelljahreswechsel 2023 XLVI

Modelljahreswechsel 2023 XXX

MPV

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notrufsystem eCall

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Erkennungsleuchten

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Kindersitz

Ohne Lichtassistent

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 205/60 R 16

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

SBBR-Leuchten, Normalausführung

Schalthebelknauf in Leder

Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
 Schublade unter dem rechten Vordersitz
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Top-Komfortsitze vorn
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoActive-Sitz auf der Fahrerseite
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 96 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Polieren
6	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1T5PW005739

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

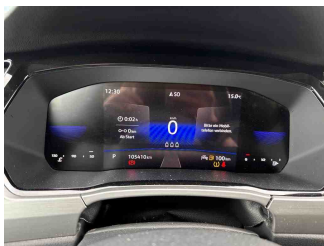

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

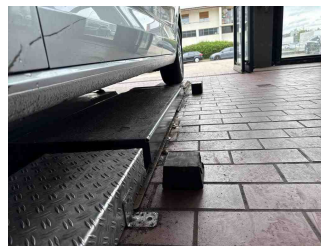


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

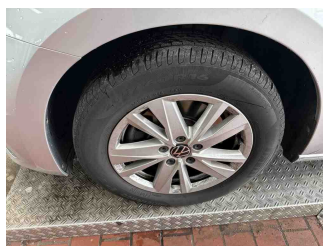


Räder - Rad montiert vorne links

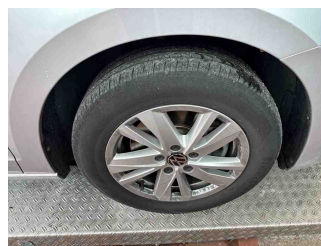


Räder - Rad montiert vorne rechts

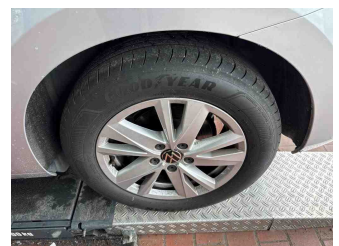

Räder - Rad montiert hinten links

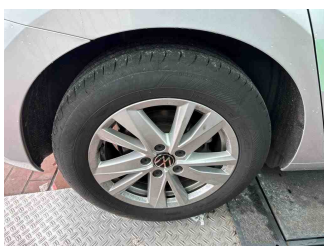


Räder - Rad montiert hinten rechts

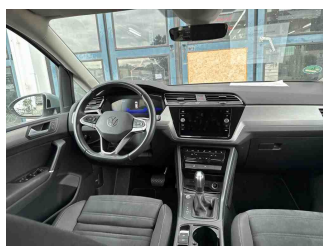

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

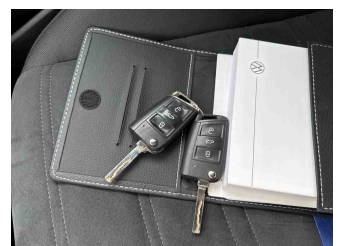

Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10762369
vom: 09.06.2026




Innenraum - Kofferraum

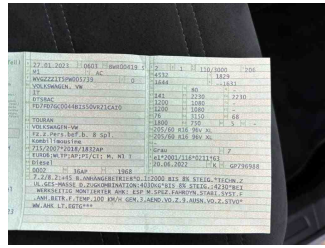


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

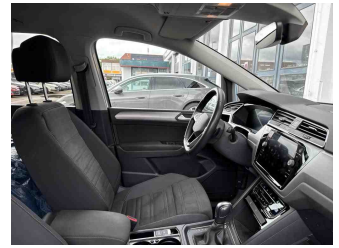


Innenraum - vorne

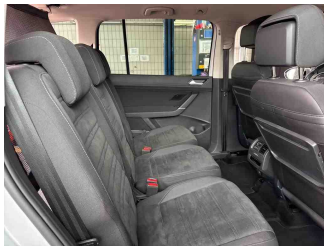

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

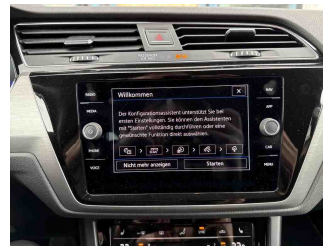


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren


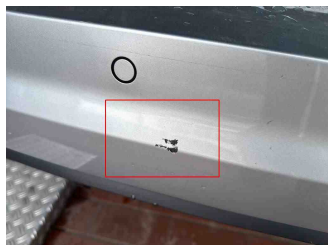


2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

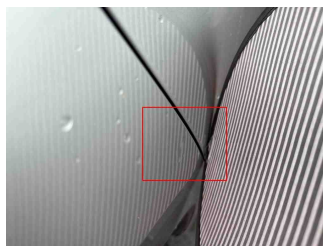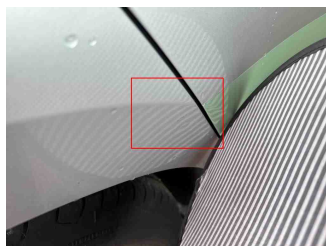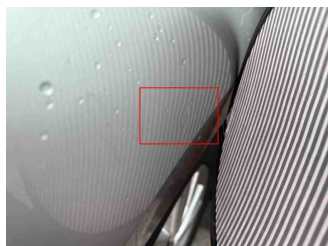

3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

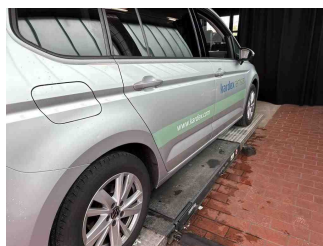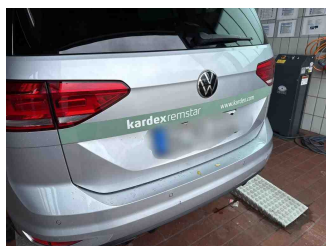

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Polieren




6 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

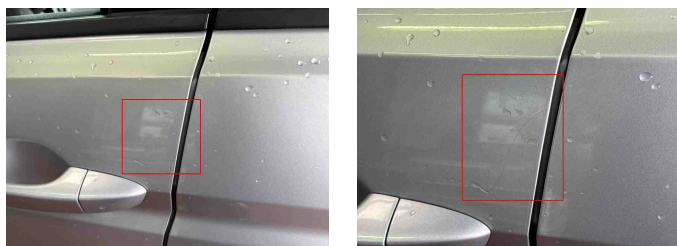

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

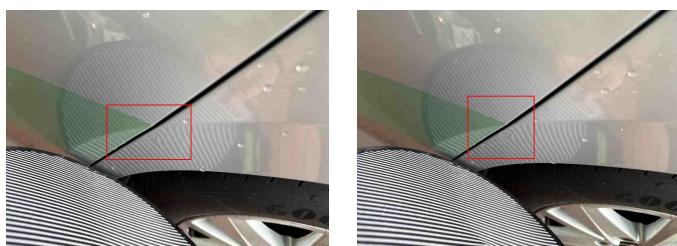

2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

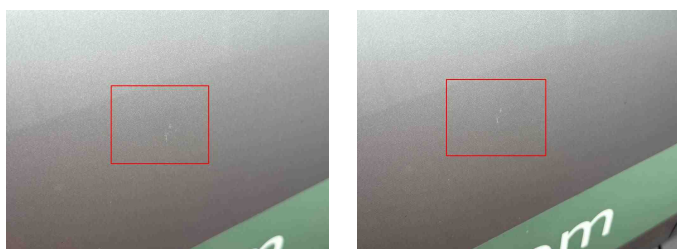

4 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

