

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com



Ansprechpartner:
Woldemar Grenz
Tel. direkt 0211 2300-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

KK KS40E

FIN

TMAK281GFNJ055204

Vertragsnummer	6938172
Auftragsnummer	ELSRM004628
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	12.06.2026, elektronisch
Besichtigung	12.06.2026 um 12:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 12.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.798,32 EUR	16.420,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.092,44 EUR	19.150,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 12.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 12.06.2026 um 12:00 Uhr durch Herrn Woldemar Grenz bei DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

- Fahrzeug ist verschmutzt und regennass (Schadenerweiterung möglich),
- Ausstattungsliste lag bei der Besichtigung nicht vor

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

PMA/TOOLS AG, Siemensring 42, 47877 Willich
KK KS40E
24.05.2022
04.05.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

07 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Select / Select-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AFH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281GFNJ055204
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	PAE
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	28 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	65.956

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / S	3 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / S	3 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12.04.2027			

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr.

verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Seitenairbag vorn, Select-Paket, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 25.03.2026 bei Kilometerstand 63.698. Nächste Wartung am 24.03.2027 bei Kilometerstand 78.698.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeugschlüssel- Chromablatzer (Wertminderung); Motorraum Dämmmatte beschädigt durch Marder (Schadenerweiterung möglich), erneuern; Alufelge vorne links zerkratzt(Wertminderung); Tür vorne links eingedellt, drücken (Bild 14).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

div.Steinschläge im Frontbereich, ; Frontspoiler zerkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Woldemar Grenz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
HV-Batterie Diagnoseprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **KK KS40E** **FIN** **TMAK281GFNJ055204**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2022	Letzte Zulassung	04.05.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona Select / Select-Paket	Aufbauart	Kombi
	Elektro 2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK281GFNJ055204	HSN / TSN	1349 / AFH
DAT Europa-Code®	013450330120001	DAT Marktindex	DE002 6271
Km-Stand abgelesen	65956	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	28
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofrz	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / PAE
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 12.06.2026 (Besichtigung 12.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		42.650,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		599,76 EUR
Listenneupreis gesamt		43.249,76 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		21.293,86 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 49000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 65956 / 16956		
Laufleistungskorrektur	-	1.488,44 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	0,00 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		19.805,42 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	91,76 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		19.897,18 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	115,78 EUR
Zwischensumme I		19.781,40 EUR
Zwischensumme II		19.781,40 EUR
Reparaturkosten (mit 101,23 EUR MwSt.)	-	634,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.057,15 EUR MwSt.)	19.150,00 EUR	19.147,41 EUR
Handelsspanne (mit 436,13 EUR MwSt.)	2.730,00 EUR	2.731,54 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.621,02 EUR MwSt.)	16.420,00 EUR	16.415,87 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	VK
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	599,76*		91,76
Summe Sonderausstattung		599,76		91,76 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Fahrzeugschlüssel- Chromablatzer (Wertminderung),	200	100	-200,00	
2. Motorraum Dämmmatte beschädigt durch Marder (Schadenerweiterung möglich), erneuern	224	100	-224,00	
3. Alufelge vorne links zerkratzt(Wertminderung),	100	100	-100,00	
4. Tür vorne links eingedellt, drücken (Bild 14)	110	100	-110,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	634			-634,00 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

div.Steinschläge im Frontbereich,
Frontspoiler zerkratzt,

Der Sachverständige
Woldemar Grenz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

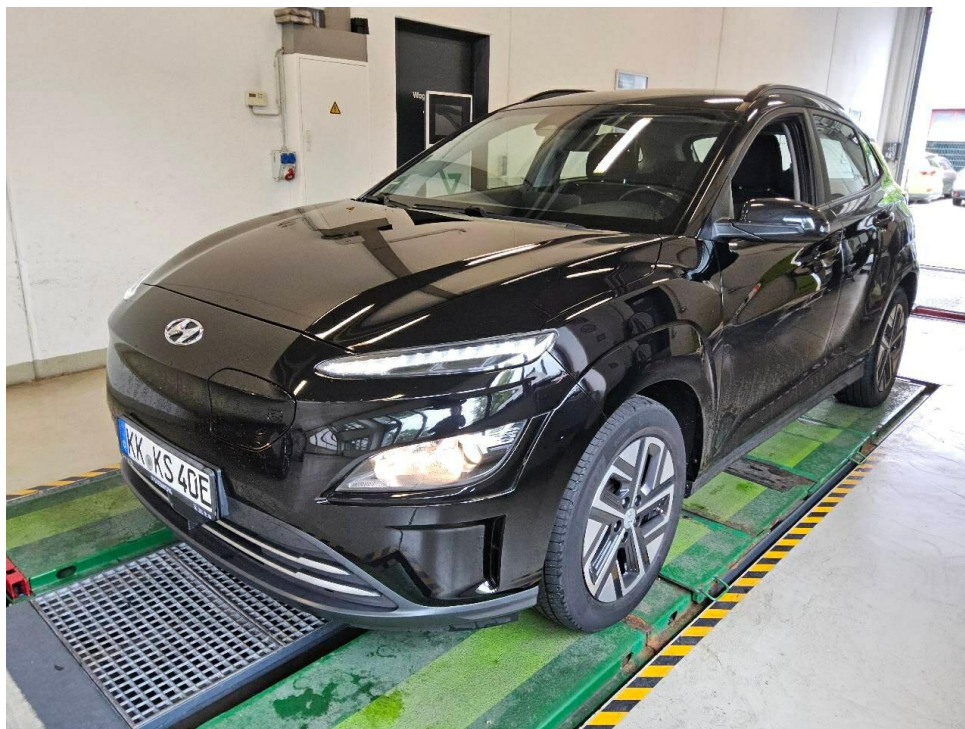


Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

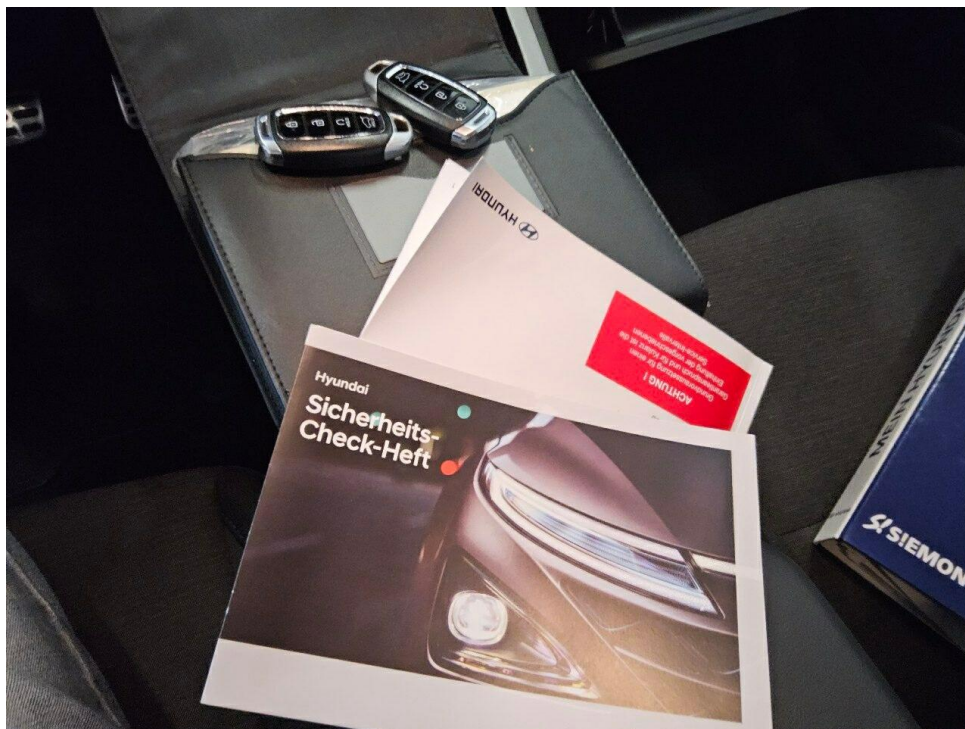


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Fahrzeugschlüssel- Chromablatzer



Bild 8 : Fahrzeugschlüssel- Chromablatzer



Bild 9 : Motorraum Dämmmatte beschädigt durch Marder



Bild 10 : Alufelge vorne links zerkratzt



Bild 11 : Reifen an der Vorderachse Profilblöcke lösen sich ab

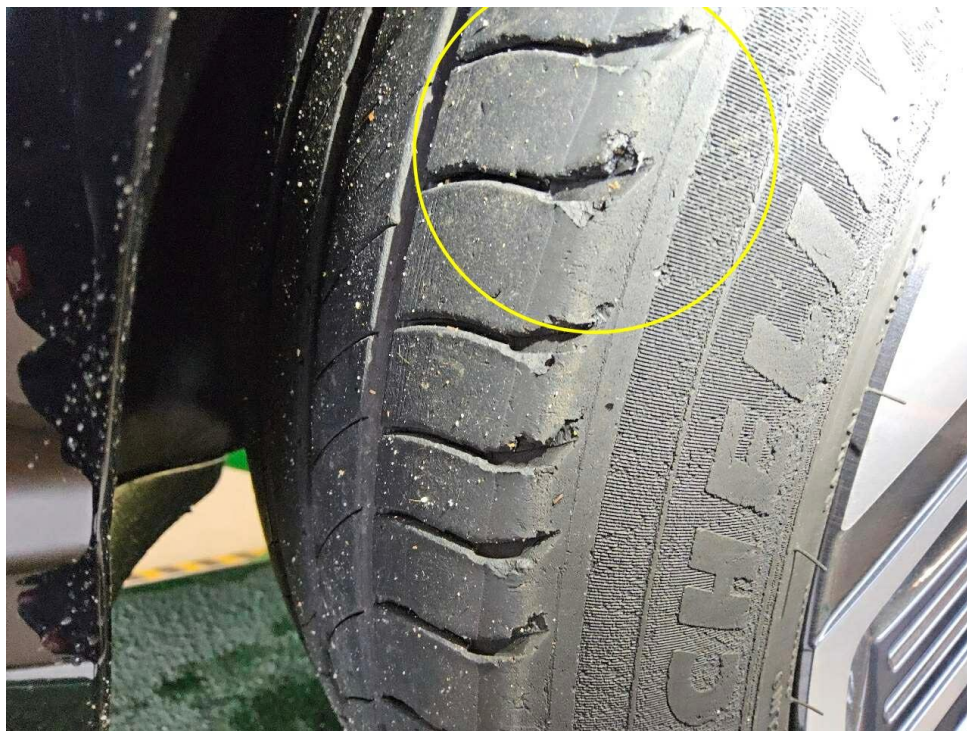


Bild 12 : Reifen an der Vorderachse Profilblöcke lösen sich ab



Bild 13 : Reifen an der Vorderachse Profilblöcke lösen sich ab

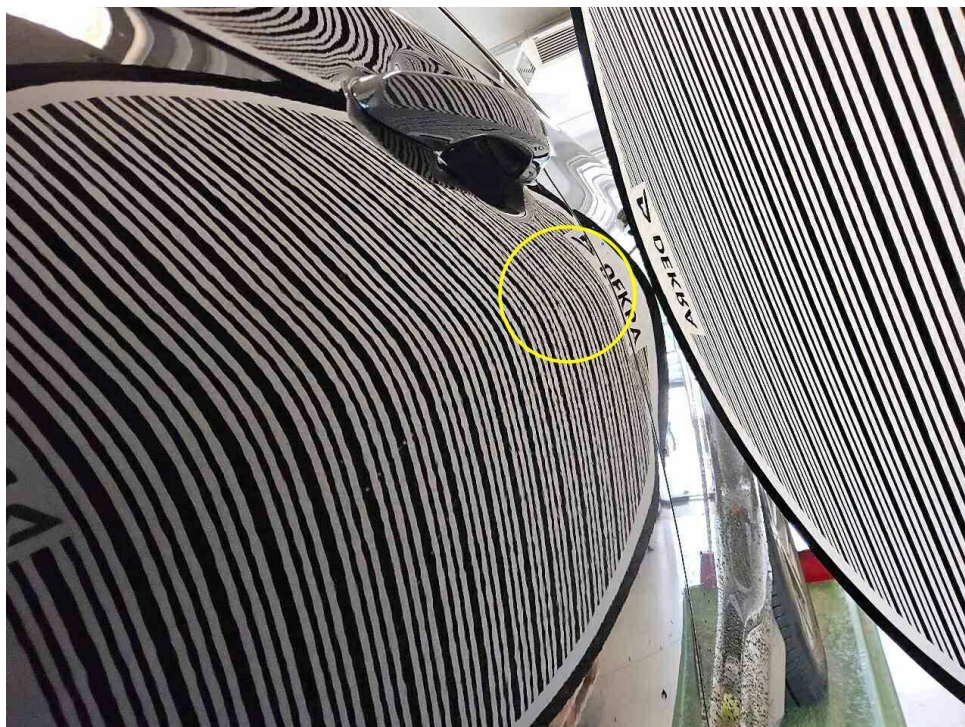


Bild 14 : Tür vorne links eingedellt