



Zustandsbericht

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Kunde : | Allane SE HCBE | Amtl. Kennzeichen : | BB-GM 229 |
| Berichtsnummer : | 0000000921406-DE968 | | |
| Referenznummer: | 31190347 | | |

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) GT-Line 4WD

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | U5YPX81BHNL028088 | Laufleistung abgelesen: | 60507 km |
| Erstzulassung / Baujahr: | 12.04.2022 / 2022 | Besichtigungsdatum/-ort: | 26.05.2026 71106 Magstadt |
| Fahrzeugart: | SUV | Aufbauart: | Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Superbenzin | Getriebe Art: | Automatik |
| Navi.-Datenträger: | - | Hubraum / Leistung: | 1598 ccm / 132 kW (179 PS) |
| Antriebsart: | Allrad | Lackfarbe: | Blau |
| Lackart: | Metallic | Türen / Sitzplätze: | 5 / 5 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 | Nächste HU / AU: | 2026 / 2026 |
| Polster Art: | Leder/Stoff | Serviceheft verfügbar: | Ja |
| Farbe Innenausstattung: | Schwarz | Serviceheft gepflegt: | Ja |
| Raucherfahrzeug: | Nein | Letzter Service km / am: | 58940 / 19.01.2026 |
| Fahrzeug fahrbereit: | Ja | Vorgelegte Fahrzeug- | |
| Zustand aussen: | 2 - Gut | Unterlagen: | ZB I (Fzg.Schein) |
| | | Zustand innen: | 2 - Gut |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp: | Winterreifen | Aluminium original |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Achse - links / Zust. | Kumho | 235/55/R18/-V 5 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Kumho | 235/55/R18/-V 5 mm |
| 2. Achse - links / Zust. | Kumho | 235/55/R18/-V 6 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Kumho | 235/55/R18/-V 6 mm |
| Verkehrssicherheit: | Verkehrssicher | |

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ECS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe geräuschkämmend



- Fußmatten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)
- Sitzbelüftung vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Gelenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappenöffnung elektr.
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Pedale Aluminium
- Radständer 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehnen neigungsverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Sound-Paket
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Probefahrt: | Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| Unterbodenprüfung: | Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. |
| Laufleistung plausibel: | Nicht geprüft Nicht geprüft |
| Hinweis: | |
| Hinweis (Verkehrssicherheit): | |

Unfallschadenprüfung

| | |
|--|---|
| Rep. Vorschäden / -höhe brutto: | - |
| Lackschichtendickenmessung: | - |
| Bestehender Unfallschaden: | - |
| Hinweis: | |

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---|
| Klimaanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ | Lichtanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden | ✘ | Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft | ✘ |
| Bremsanlage: | Eingeschränkt geprüft | ✘ | Motorlauf: | Eingeschränkt geprüft | ✘ |

Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|-----------------------------|---|
| Klimaanlage: | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Lichtanlage: | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| Sonnendach/ Verdeck: | Nicht vorhanden |
| Sitzheizung: | Eingeschränkt geprüft |
| Bremsanlage: | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| Motorlauf: | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| Hinweis: | *Keine Daten Zweiter Radsatz ! |

Schaden



Karosserie außen

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|----|--------------------|---------|--------------|
| 1. | Stoßfänger Hinten | Kratzer | Smart Repair |
| 2. | Tür Vorne - Links | Kratzer | Smart Repair |
| 3. | Tür Vorne - Rechts | Kratzer | Smart Repair |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis

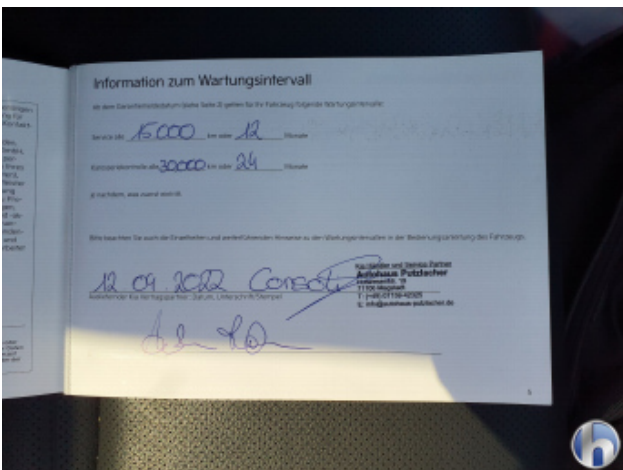


Serviceheft/Nachweis

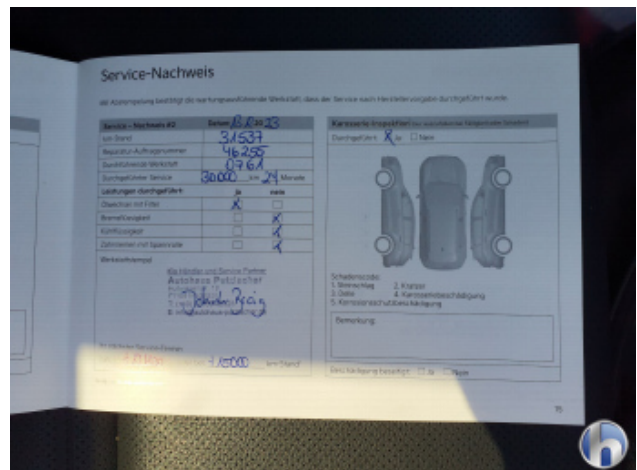


Serviceheft/Nachweis

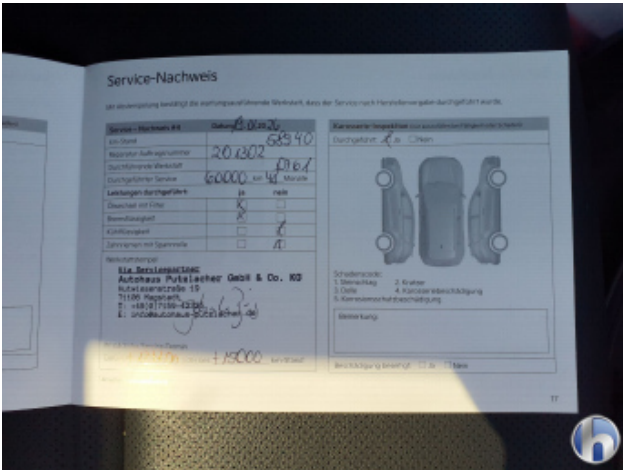

Serviceheft/Nachweis

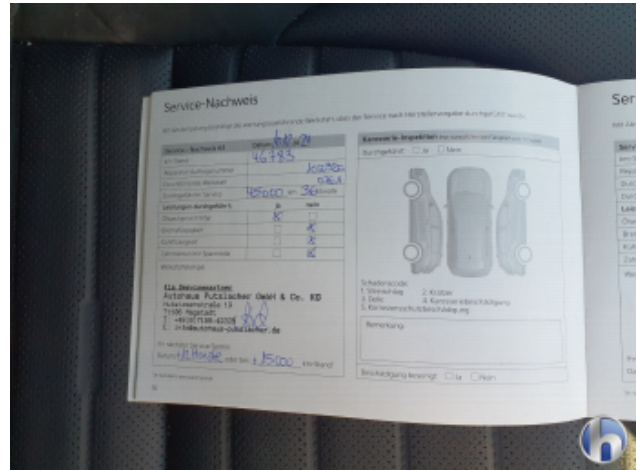

Serviceheft/Nachweis

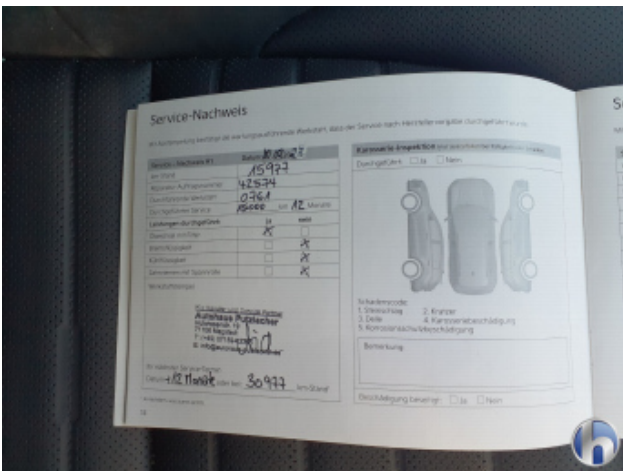

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter