

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002507202
Besichtigt am:	15.06.2026 14:13
Berichts-Nr:	10799722
FIN:	TMBER6PJ6N4047773

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXM
Erstzulassungsdatum:	10.06.2022
Laufleistung:	53.016 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.125 mm
Fahrzeughöhe:	1.482 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.630 kg
Radstand:	2.551 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	11 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Einstiegleisten in den Türausschnitten
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einton-Signalhorn
2x USB vorne (typ C data)	Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - elektrisch anklappbar, automatisch abblendbar - nur Fahrer
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
3. Kopfstützen hinten mitte	Embleme
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-
4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. TDK Surround	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
4 Türen	Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch
6-Gang-Schaltgetriebe	Fertigungsablauf Standard
Abgasendrohr hinten (Standard)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Abgaskonzept, EU6 AP	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frontantrieb
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Akustik-Paket Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
AM Tour DE	Fußhebelwerk "Standard"
Ambientelicht Ausführung 1	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Gepäckraumbeleuchtung
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit SPEED LIMITER
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Gurtanlagensignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Ausströmer	Halbleiter
Batterie 320A (59Ah)	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz,-Deutschland entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Handschuhfach Standard
Beheizbare Frontscheibe	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Heckspoiler
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Brillen-Ablage/Halter	Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Kältemittel R1234yf
DAB - Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dämpfung vorn	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
Dekor-Einlagen	Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE
Drehstromgenerator 140 A	Komfortausstattung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Komfortsitze vorn
Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Kopfstützen vorn
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
E-Call+	Kühlerschutzgitter
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kurzcheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lane Assist	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, abgedunkelt	Ohne Sprachsteuerung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Steckdose
Leichtmetall{der "PROXIMA" grau met. lackiert 6J x 16" - 4 Stk.	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überföhrungsausrüstung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	ohne USB im Innenspiegel
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Dichtungen außen
Mit Regenschirm	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mittelkonsole	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Paket Business
Navi Amundsen + Web radio	Paket Funktion
Navi Amundsen 9,2"	Pannen-Set
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	PARK DISTANCE CONTROL (Parksensoren vorne+hinten) (PDC)
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Normal-Lackierung	Radvollblenden
Ohne "drive select"	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Ablagekasten	Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablagenpaket/box	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Anschlussgarantie	SBBR-Leuchte
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremse hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Halter	Schriftzugsatz in Grundausrüstung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lichtassistent	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Mittelarmlehne vorn	Servolenkung
Ohne Nebelscheinwerfer	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt

Sondermodell 2022

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tank 50l

Tankdeckel

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfstand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variabler Ladeboden im Kofferraum (für KH)

Variante

Version Standard plus

Virtual Cockpit

Vorbereitung Dachlastträger

Vorbereitung für Anhängerkupplung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Außenschweller rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Kotflügel vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
5	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Dach	Kratzer	Polieren
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Außenschweller links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.425,93
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.425,93
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.851,86

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	191,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	269,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBER6PJ6N4047773

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

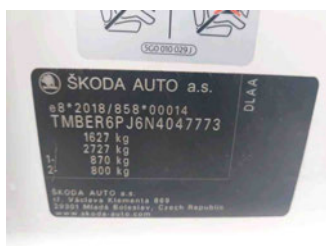
 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts


 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

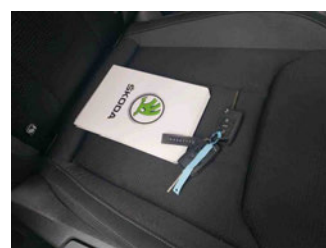
 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne links

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10799722
vom: 15.06.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

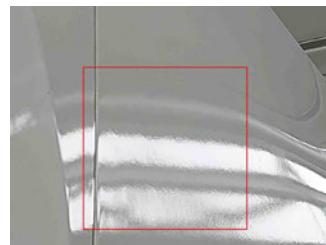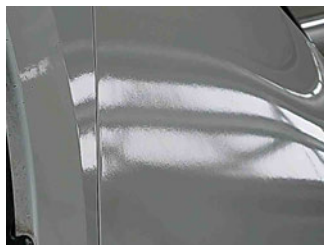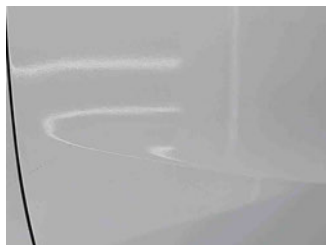
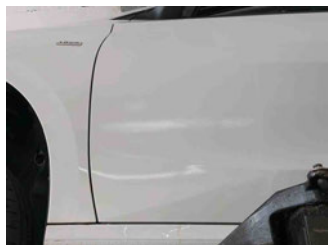


2 - Außenschweller rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

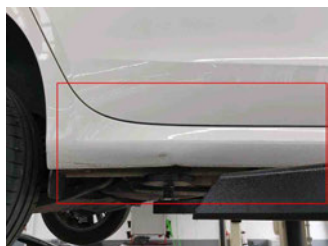

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

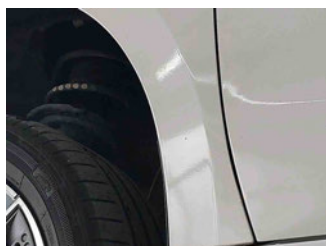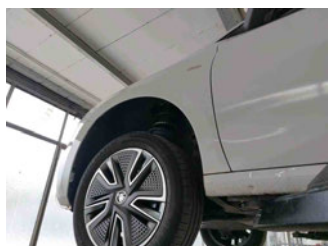

5 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Dach - Kratzer - Polieren



7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Außenschweller links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

