




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002484999
Besichtigt am: 03.06.2026 15:14
Berichts-Nr: 10728360
FIN: WVVZZZ3CZPE030788

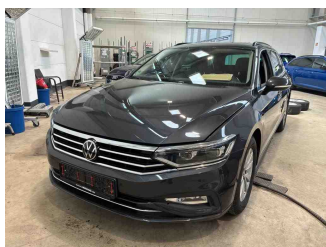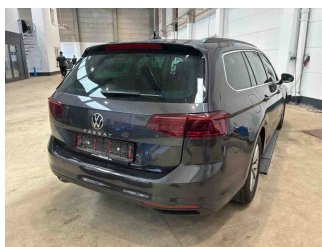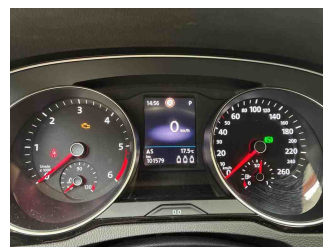Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CON
Erstzulassungsdatum:	13.02.2023
Laufleistung:	101.579 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17 in Sterling-Silber lackiert	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
AirStop®-Reifen 215/55 R 17	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. IQ.LIGHT	Entfall Tire Mobility Set
Außen-Sound Standard	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäcknetz
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Business	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachhimmel in Mistralgrau	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling schwarz	Halbleiter Restriktionen
Dämpfung hinten, Basis 1	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dämpfung vorn	Innenspiegel automatisch abblendend
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,
Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den
Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar,
Massagefunktion auf Fahrerseite

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem
Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden,
Sonnenblenden ausziehbar

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modelljahreswechsel 2023 II

Modelljahreswechsel 2023 III

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
Assist" und "Side Assist"

Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent
"Side Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

Rechtsverkehr	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Regensensor	Wartungsintervallverlängerung
Regionscode " ECE " für Radio	Wegfahrsperre elektronisch
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Winterräder "Aragon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5 J x 16, AirStop®-Winterreifen 215/60 R 16 H
Reifenkontrollanzeige	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit	
Schalthebelknopf in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"	
Soundsystem "Harman Kardon", 10+1 Lautsprecher, 700 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	
Typprüfand Deutschland	
Variant	
Variante Grundausstattung	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	
Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
6	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 4.231,76
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.483,84
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.715,60

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	183,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE030788

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026


» Ansichtsfotos

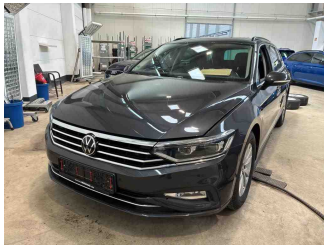


Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

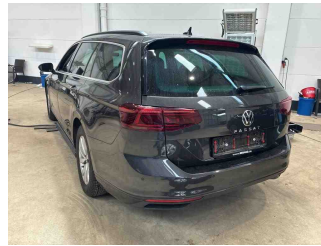

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

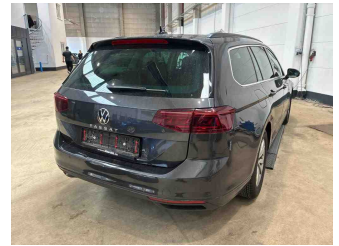

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

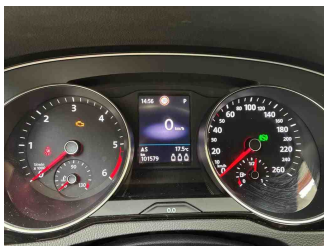


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

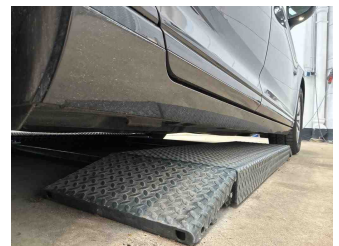


Seitenansicht - Schweller rechts

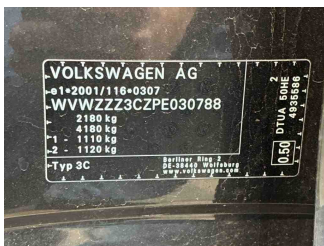

Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

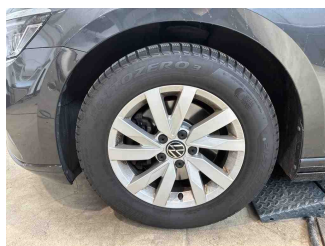

Räder - Rad montiert vorne
links

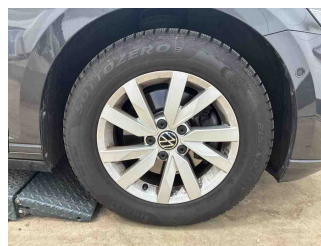


Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

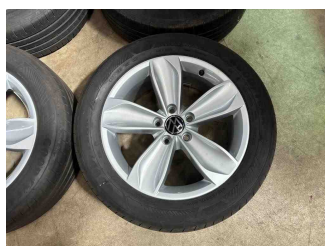

Räder - Rad beiliegend #1

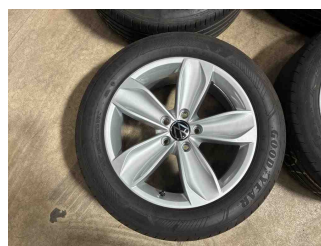

Räder - Rad beiliegend #2

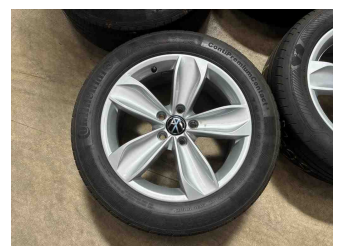


Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

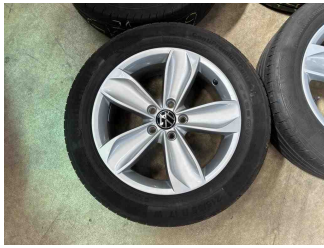


Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

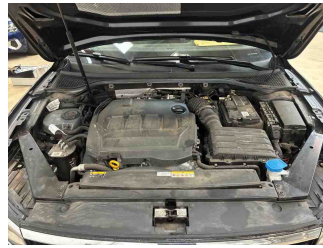


Fahrzeug - Motorraum offen

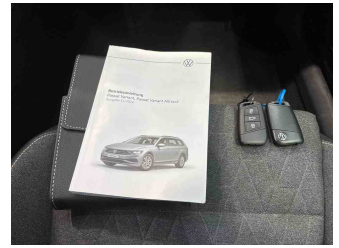

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

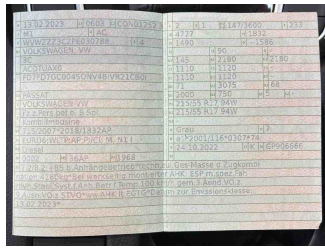


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung

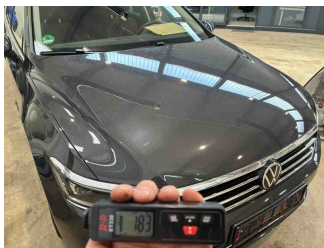

Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026




» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar


augetupfte Steinschläge

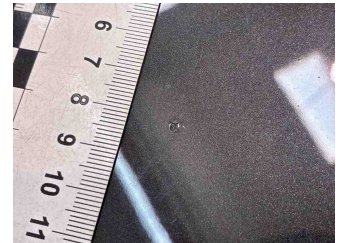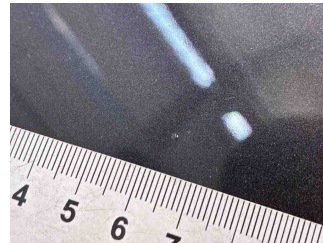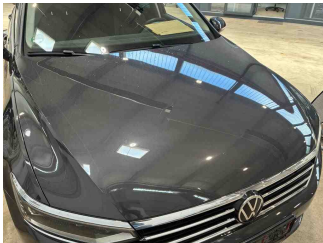

2 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

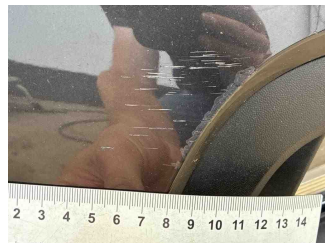

3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

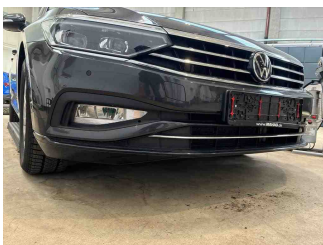


4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

Kommentar

Sommerreifen Airstop 215/55 R17

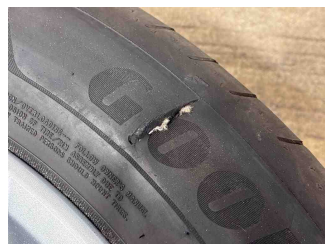



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10728360
vom: 03.06.2026

6 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

