

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **DÜW AF37E** **FIN** **TMAK381HFNJ061395**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2022	Letzte Zulassung	22.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona	Aufbauart	Limousine
	Trend / Trend-Paket Elektro		
	2WD		
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFNJ061395
HSN / TSN	1349 / AFI	DAT Europa-Code®	013450330130001
DAT Marktindex	DE003 6296	Km-Stand abgelesen	37315
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	26	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektro
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	SHIMMERING SILVER /	Polster / Farbe	Stoff / Grau
	R2T		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 19.06.2026 (Besichtigung 19.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		40.500,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.999,20 EUR
Listenneupreis gesamt		42.499,20 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		18.098,71 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 49000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 37315 / -11685		
Laufleistungskorrektur	+	713,94 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	94,06 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		18.906,71 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	316,08 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		19.222,78 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	9,78 EUR
Zwischensumme I		19.213,00 EUR
Zwischensumme II		19.213,00 EUR
Reparaturkosten (mit 184,29 EUR MwSt.)	-	1.154,24 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 2.883,33 EUR MwSt.)		18.050,00 EUR
Handelsspanne (mit 416,96 EUR MwSt.)	-	2.610,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.466,37 EUR MwSt.)		15.440,00 EUR
		15.447,28 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
11000	Metallic-Lackierung	599,76*			94,82
4415	Navigations-Paket	1.399,44*			221,26
Summe Sonderausstattung		1.999,20			316,08 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Tierverbiss an elektrischen Leitungen im Motorraum, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)	150	100	-150,00
2. Dämmung Motorhaube beschädigt, erneuern	303	100	-303,00
3. Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht, erneuern (Bild 15, 16)	836	46.68	-390,24
4. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12)	62	100	-62,00
5. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 11)	62	100	-62,00
6. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 10)	62	100	-62,00
7. Kotflügel vorne links Zierleiste Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 8, 9)	125	100	-125,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.600		-1.154,24 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13, 14)
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Nicola Steindl

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Nicola Steindl
Tel. direkt 0621 72890-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

DÜW AF37E

FIN

TMAK381HFNJ061395

Vertragsnummer	20434172
Auftragsnummer	ELSRM004732
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	09.06.2026, per e-Mail durch Dekra Event & Logistic
Besichtigung	19.06.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mannheim, Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 19.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.974,79 EUR	15.440,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.168,07 EUR	18.050,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Dekra Event & Logistic. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.06.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Nicola Steindl bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mannheim, Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim, im Beisein von Herrn Kaiser.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 151 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Krista Kaiser, Zimmerbergstr. 7, 67317 Altleiningen
Kennzeichen	DÜW AF37E
Tag der Erstzulassung	22.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	22.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Trend / Trend-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381HFNJ061395
Türen	5
Farbe (Hersteller)	SHIMMERING SILVER
Lackierung	R2T
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	26 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	37.315

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Effizienz-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Fußraumbelichtung, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hochtöner, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar,

Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Trend-Paket, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung, Navigations-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 04.05.2026 bei Kilometerstand 36.366.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tierverbiss an elektrischen Leitungen im Motorraum, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7); Dämmung Motorhaube beschädigt, erneuern; Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht, erneuern (Bild 15, 16); Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 12); Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 11); Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 10); Kotflügel vorne links Zierleiste Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 8, 9).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur; Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13, 14); Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Nicola Steindl

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

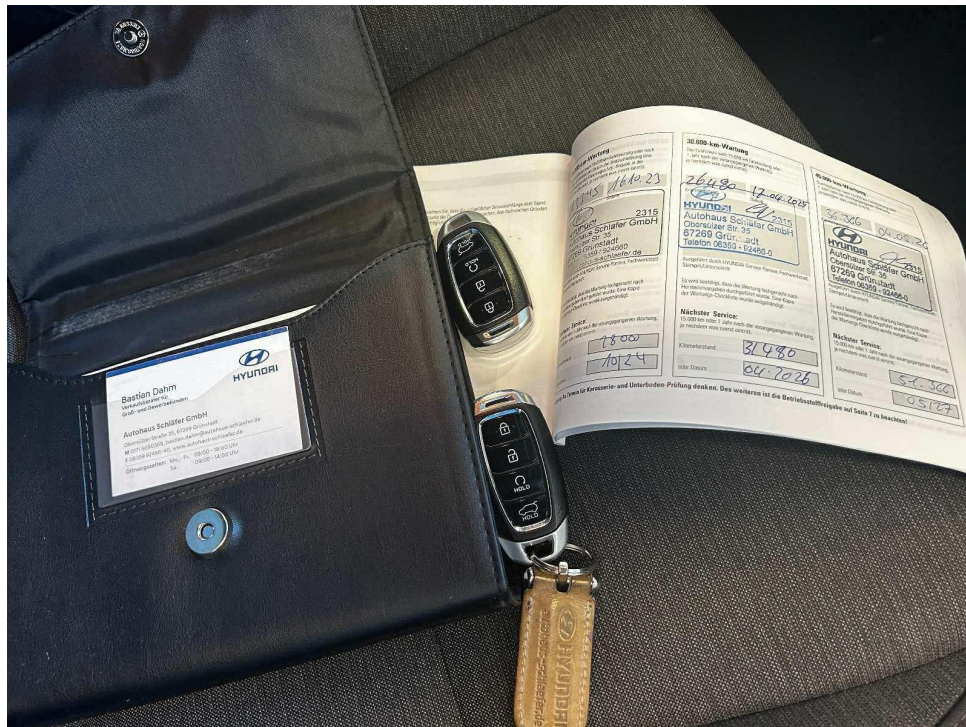


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

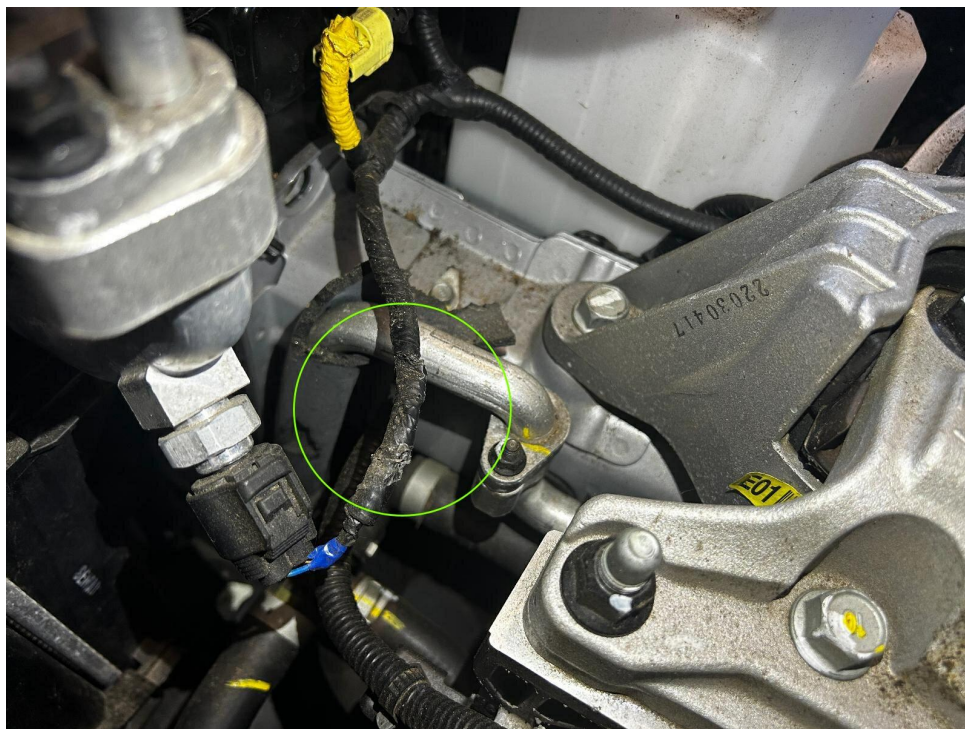


Bild 7 : Tierversiss an elektrischen Leitungen im Motorraum



Bild 8 : Kotflügel vorne links Zierleiste Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 9 : Kotflügel vorne links Zierleiste Lackierung, verschrammt, smart repair

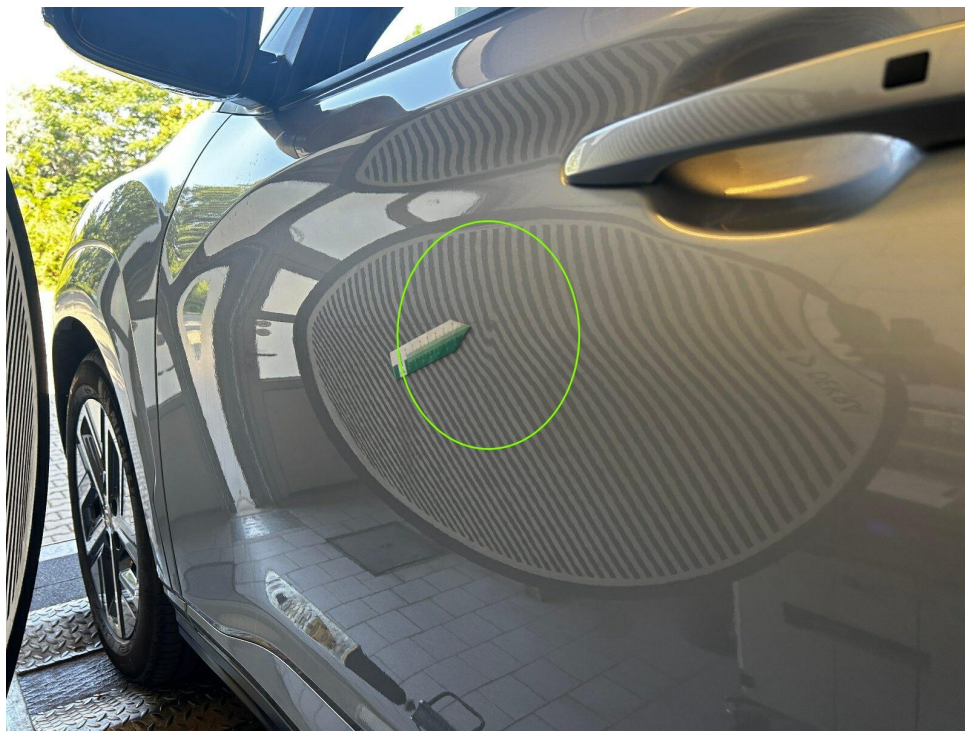


Bild 10 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 11 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 12 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

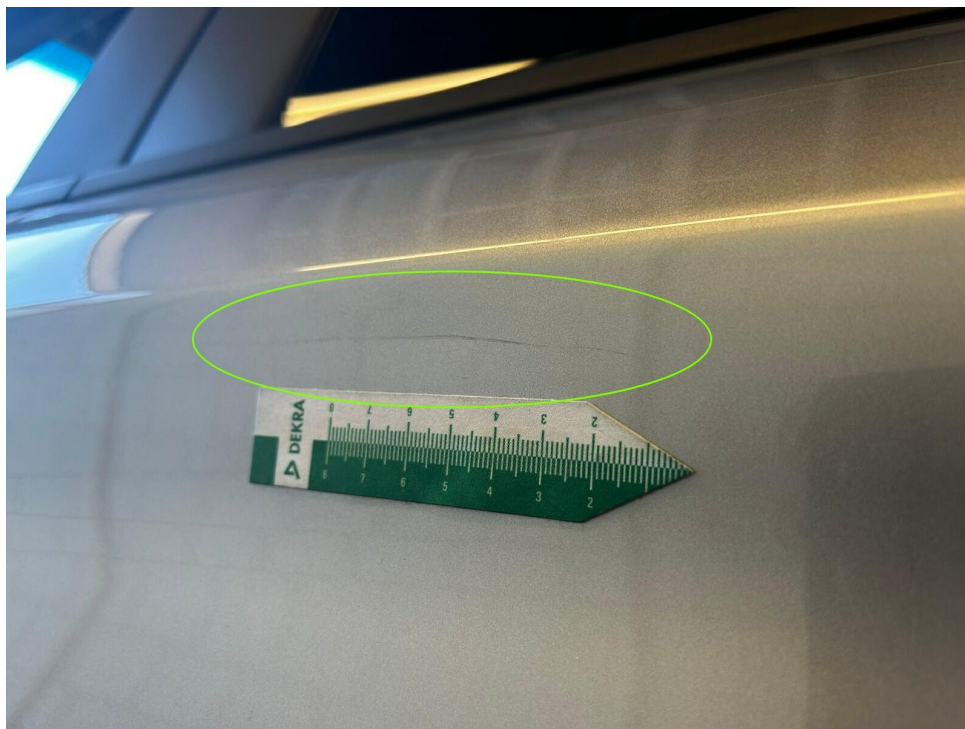


Bild 13 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

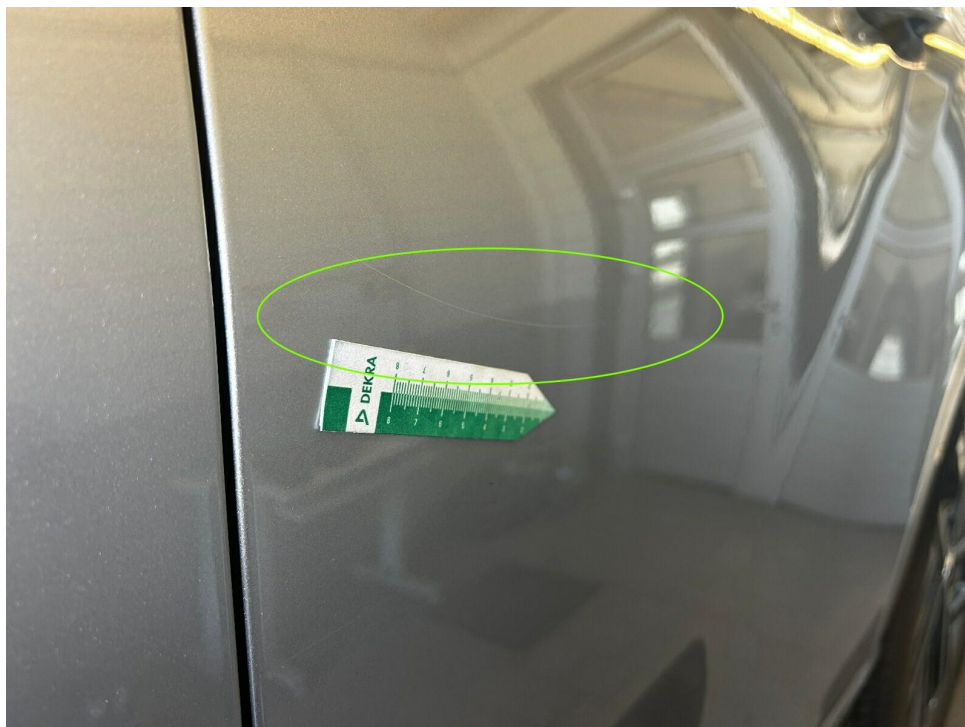


Bild 14 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht

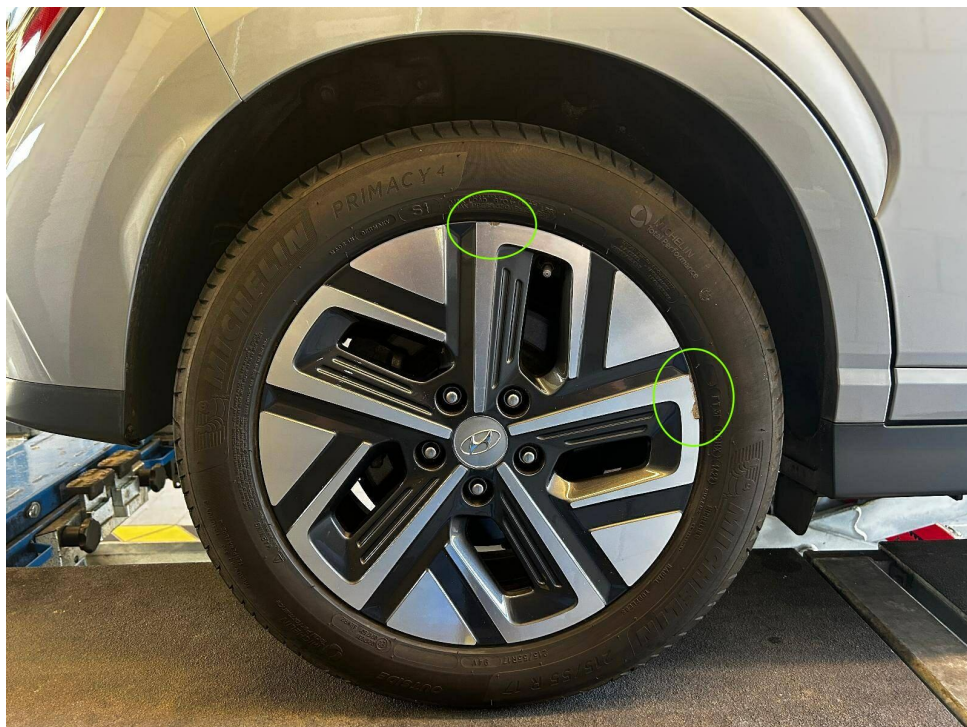


Bild 16 : Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht