

19.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **POLESTAR 4 Long Range Dual motor Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -VV 0504E	Fahrgestell-Nummer:	YSM4ZPAAXSF425219
Vertrags-Nummer:	18932091	Erstzulassung:	12.05.2025
Internes KZ:	15242377	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

POLESTAR 4 Long Range Dual motor SportsUtility Vehicle 5-türig 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 4 Long Range Dual motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	400 / 544	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	3,800
Leergewicht (kg):	2355	zul. Gewicht (kg):	2810

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 18932091
Amtliches Kennzeichen: HD -VV 0504E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 4 Long Range Dual motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
27.04.2026	9059995744	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
03.11.2025	9059968181	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
15.09.2025	9059961364	Eigenverschulden	Heckklappe mitte Stoßstange hinten mitte 3. Bremsleuchte	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 18932091
Amtliches Kennzeichen: HD -VV 0504E
Übersicht erstellt am: 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 4 Long Range Dual motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



YSM4ZPAAXSF425219

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	11.880 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	18.132 km
Typ/Modell	4 Long Range Dual motor Sports Utility Vehicle5- türlich 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	YSM4ZPAAXSF425219	Leistung / Hubraum	/ 0 ccm
Erstzulassung	12.05.2025	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Grau
Letzte Wartung		Lackierung	Unbekannt
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckleuchte	Heckleuchte rechts (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - reinigen
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
3	2.Radsatz	1 Reifen (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - beschädigt - erneuern
4	Stoßfänger hinten	Spoiler (Abrieb) - Kratzer - erneuern
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (AbriebsicherheitsrelevanteBeschädigung) - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, vom 03.11.2025

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/50 R20 109V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	255/50 R20 109V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R21 106W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R21 106W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Basisdaten und oder der Ausstattungsliste.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	4 Long Range Dual motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik	Laufleistung (abgelesen)	11.880 km
Fahrgestellnummer	YSM4ZPAAXSF425219	Erstzulassung	12.05.2025

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

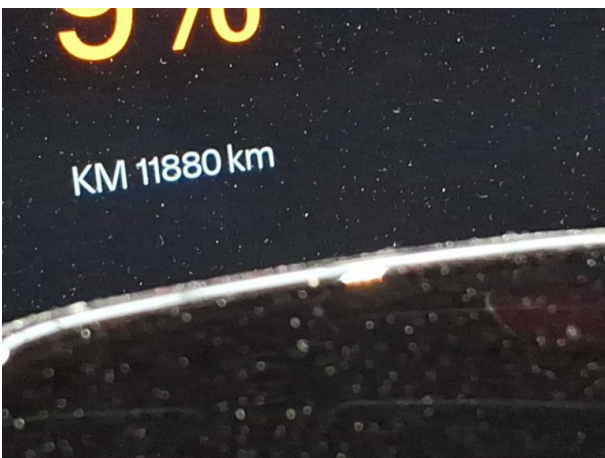


Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum

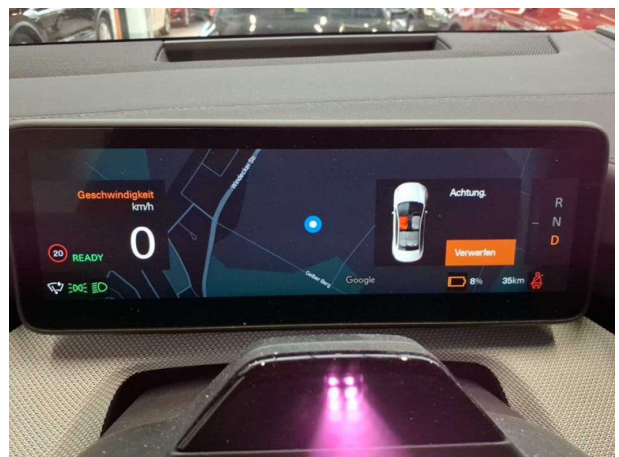


Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum

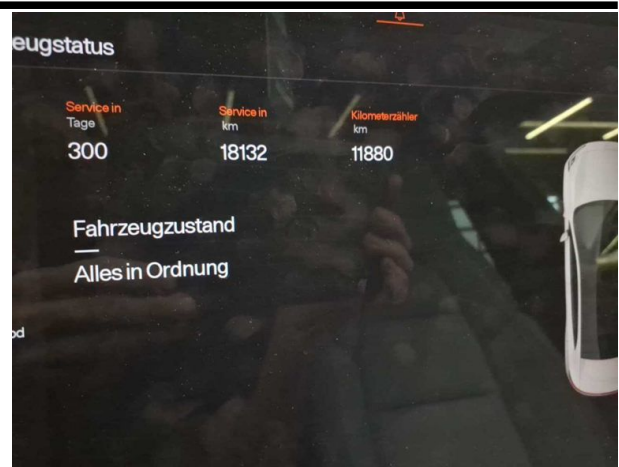


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente

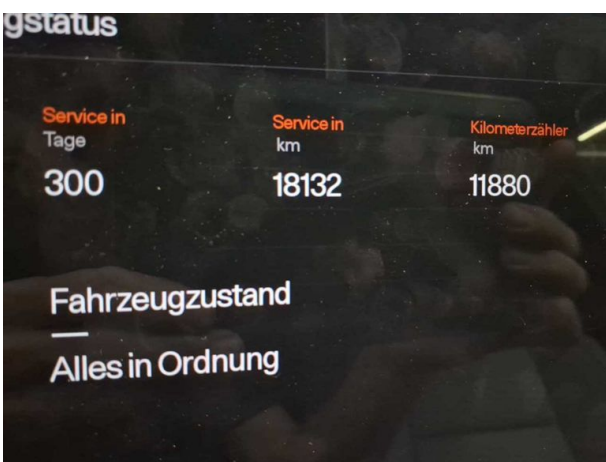


Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - reinigen



Beschädigung #1: Heckleuchte: Heckleuchte rechts (Klebereste) - beklebt/ beschriftet - reinigen

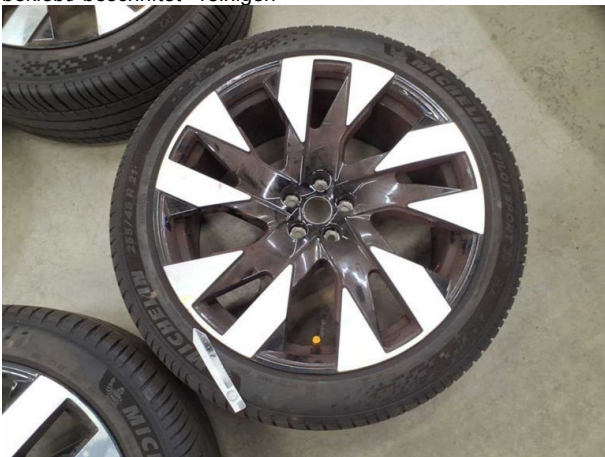

Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Reifen (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler (Abrieb) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler (Abrieb) - Kratze...
erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Spoiler (Abrieb) -
Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(AbtriebsicherheitsrelevanteBeschädigung) - verkratzt / verschürf...



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(AbtriebsicherheitsrelevanteBeschädigung) - verkratzt /



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge
(AbtriebsicherheitsrelevanteBeschädigung) - verkratzt / verschürf...

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



YSM4ZPAAXSF425219

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	11,880 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	18,132 km
Type / Model	4 Long Range Dual motor Sports Utility Vehicle5- türig 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik	Main inspection	
Vehicle Identification number	YSM4ZPAAXSF425219	Power / Engine displacement	/ 0 ccm
First registration	12 May 2025	Upholstery/Colour	Cloth / leather combination / Grey
Last maintenance		Paintwork	Unknown
Fuel type	Electric	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Tail light	Tail lamp - right side (Klebereste) - Glued / labelled - Clean
2	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value
3	2nd wheel set	1 tyre (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - Damaged - Replace
4	Rear bumper	Spoiler (Abrieb) - Scratch(es) - Replace
5	2nd wheel set	1 alloy rim (AbriebsicherheitsrelevanteBeschädigung) - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Side right, Professionally repaired, Invoice of repair done Non-existent, from 3 Nov 2025

Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side, Professionally carried out, Invoice of repair done Non-existent



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/50 R20 109V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.
2	255/50 R20 109V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	255/45 R21 106W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.
2	255/45 R21 106W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					08/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

Comments

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Basisdaten und oder der Ausstattungsliste.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45941972



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
Type / Model	4 Long Range Dual motor Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 544 PS / 400 KW Elektrisch Automatik	Mileage (Read)	11,880 km
Vehicle Identification number	YSM4ZPAAXSF425219	First registration	12 May 2025

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear

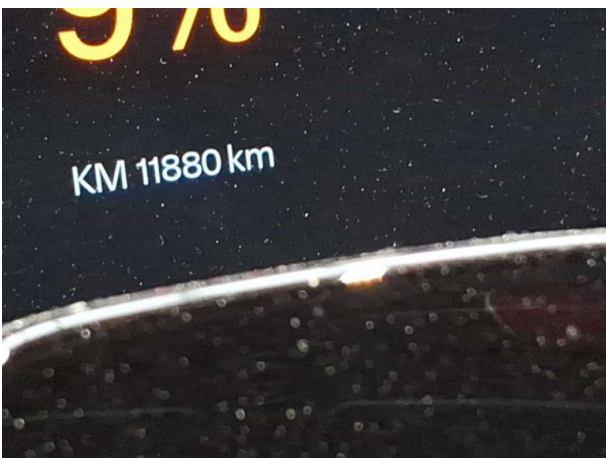


Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior

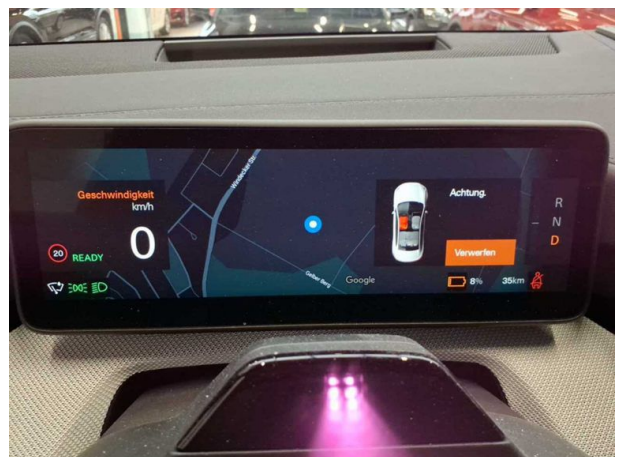


Figure 12: Interior



Figure 13: Interior

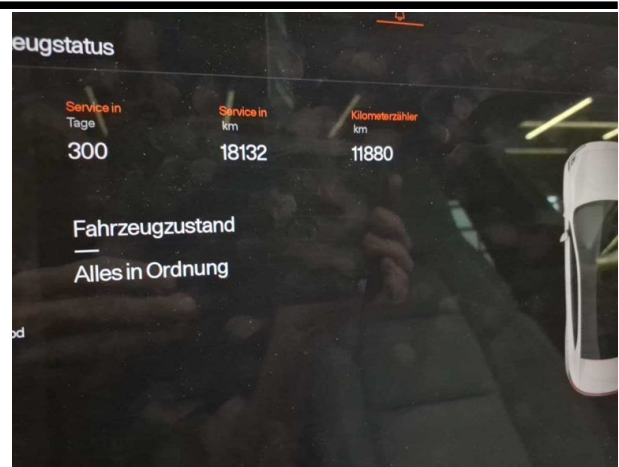


Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: VIN



Figure 17: Accessories



Figure 18: Accessories



Figure 19: Accessories



Figure 20: Accessories



Figure 21: Documents



Figure 22: Documents

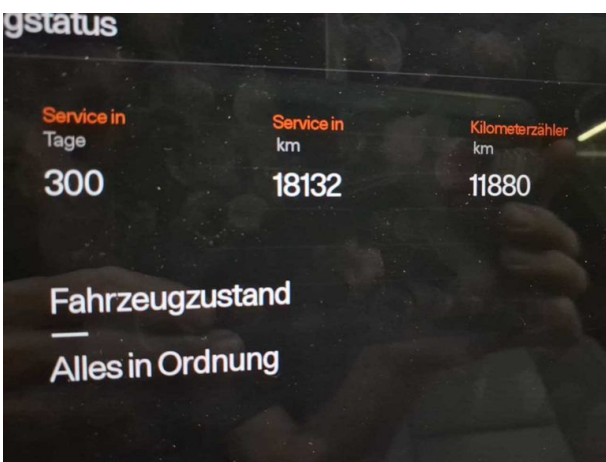


Figure 23: Documents



Figure 24: Mounted tyres



Figure 25: Mounted tyres



Figure 26: Mounted tyres



Figure 27: Mounted tyres



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.



Figure 31: Misc.



Figure 32: Misc.



Figure 33: Misc.



Figure 34: Misc.



Figure 35: Misc.



Figure 36: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Tail light: Tail lamp - right side (Klebereste) - Glued / labelled - Clean



Damage #1: Tail light: Tail lamp - right side (Klebereste) - Glued / labelled - Clean



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratch(es) - Loss in value



Damage #3: 2nd wheel set: 1 tyre (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - Damaged - Replace



Damage #3: 2nd wheel set: 1 tyre (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - Damaged - Replace



Damage #3: 2nd wheel set: 1 tyre (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - Damaged - Replace



Damage #3: 2nd wheel set: 1 tyre (Nagel Lauffläche HR im Fahrzeugliegend) - Damaged - Replace



Damage #4: Rear bumper: Spoiler (Abrieb) - Scratch(es) - Replace



Damage #4: Rear bumper: Spoiler (Abrieb) - Scratch(es) - Replace



Damage #4: Rear bumper: Spoiler (Abrieb) - Scratch(es) - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 12 Jun 2026
Protocol number: 45941972



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim
(AbtriebsicherheitsrelevanteBeschädigung) - Scratched - Replace



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim
(AbtriebsicherheitsrelevanteBeschädigung) - Scratched -



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim
(AbtriebsicherheitsrelevanteBeschädigung) - Scratched - Replace

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side