

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	02.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.06.2026
Referenznummern	0002058754

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VXKUBYHTKN4144660		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Jade-Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Corsa F 1.5 CDTI Elegance	Laufleistung abgelesen	119.131 km
Erstzulassung	31.03.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/55 R 16 91H AS	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/55 R 16 91H AS	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/55 R 16 91H AS	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/55 R 16 91H AS	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 16.10.2024 bei km 83.043.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
6 Lautsprecher		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)	
Bordcomputer		Bremsassistent	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Farbdisplay (7 Zoll)	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten		Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	
Gepäckraumbeleuchtung (LED)		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang	
Heckscheibenwischer		Innenausstattung: Dekorleisten Silber / Schwarz (Grau)	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopf-Airbag-System		Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Leseleuchten vorn (2)	
LM-Felgen 6,5x16 (4-Doppelspeichen)		Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	
Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF		Nebelschlussleuchte	
Reifen-Reparaturkit		Rußpartikelfilter	
Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Scheinwerfer LED		Leuchtweitenregelung	
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Tagfahrlicht LED		Seitenairbag vorn	
Sicht-Paket		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Ablendautomatik	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung		Start/Stop-Anlage	
Stoßfänger Wagenfarbe		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Türgriffe innen verchromt		Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi	✓	Lenkrad heizbar	✓
Parkpilotsystem hinten	✓	Sitzheizung vorn	✓
Sonderlackierung Jade-Weiß	✓	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)	1108,69 €	554,35 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstiegsleiste, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	854,45 €	427,23 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum Abdeckung -Halteseil-, fehlt, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	23,83 €	23,83 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleinwagen, fällig, durchführen	611,57 €	611,57 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.050,35 €
Minderwert	2.068,79 €
Händlereinkaufspreis	4.700,00 €
Händlerverkaufspreis	5.750,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 16.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

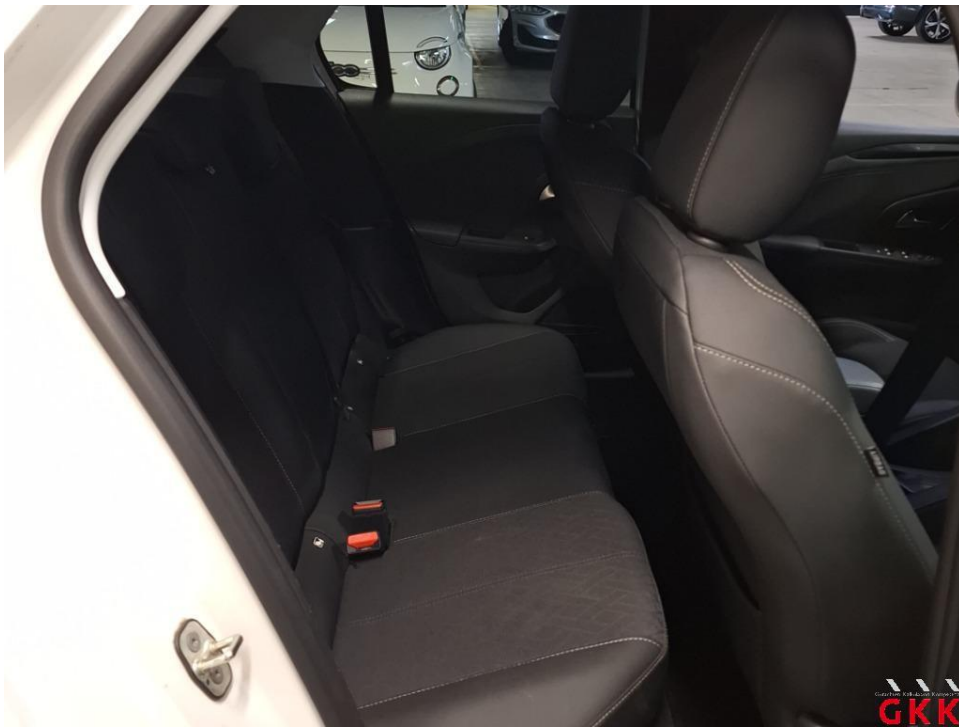


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10



Fotoanlage



Bild 11

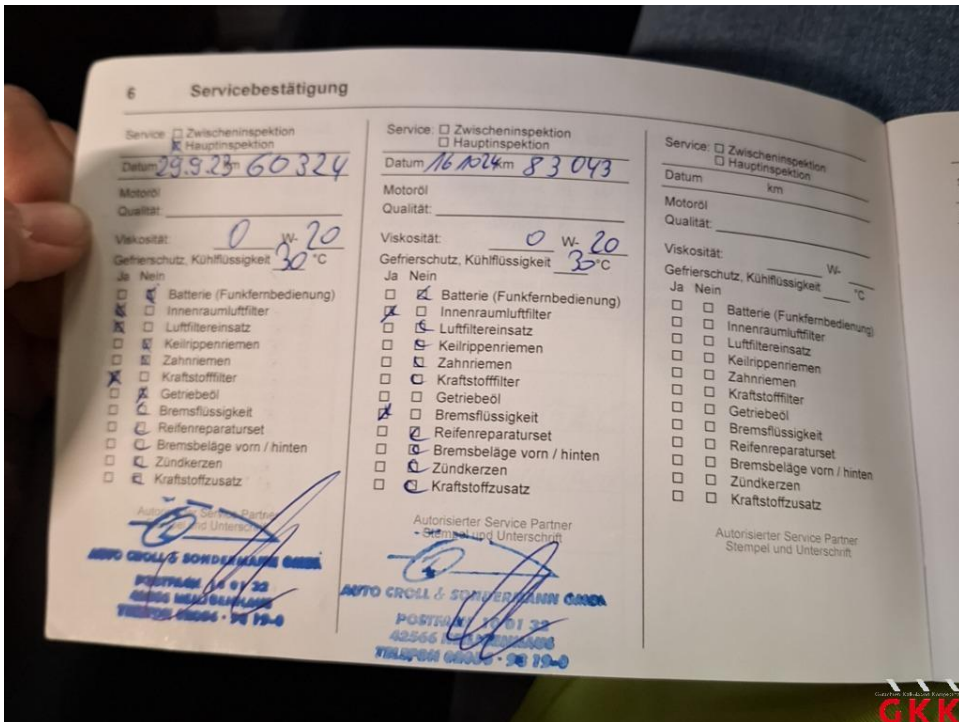


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Laderaum, Abdeckung -Halteseil-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Laderaum, Abdeckung -Halteseil-, fehlt, ersetzen



Bild 16 Laderaum, Abdeckung -Halteseil-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren