



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 46296569  
Auftrags-Nr / Referenz: 50141860\_1  
Besichtigungsdatum: 18.03.2026

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                                               |                          |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell     | Renault Trafic Blue dCi 130 L1H1 2,8t Komfort |                          |                   |
| Kennzeichen             | LP-RJ 15                                      | Fahrgestellnummer        | VF1FL000069574893 |
| Erstzulassung           | 13.12.2022                                    | Laufleistung (abgelesen) | 87.566 km         |
| HSN/TSN                 | 3333 / BPM 00370                              | Kraftstoffart / Zylinder | Diesel / 4        |
| Fahrzeugart             | Transporter                                   | Antriebsart              | Frontantrieb      |
| Schadstoffklasse        | EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III...                 | Getriebe / Anzahl Gänge  | Manuell           |
| Farbe                   | Weiß Uni                                      | Besichtigungszustand     | ausreichend       |
| Leistung / Hubraum      | 96 kW / 1.997 ccm                             | Nächste HU               | 11/2026           |
| Wartungsheft / Nachweis | vorhanden / unvollständig                     | Restlauf bis Service     | 500 km            |
| Letzte Wartung          | 11/2024 bei 48.048 km                         | Polsterart               | Stoff             |
| Vorschaden              | Keine Feststellbar                            | Polsterfarbe             | Schwarz-Grau      |
| Nachlackierung          | Keine Feststellbar                            | zul. Gesamtgewicht       | 2.800 kg          |
| Dokumente               | ZB I vorhanden                                | Anzahl Halter            | unbekannt         |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                                           | Anzahl Sitze / Türen     | 3 / 4             |
| Vertragsnummer          | 50141860_1                                    | Re-Import                | Nein              |

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße              | Reifentyp                                       | Hersteller  | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1     | 215/65 R16<br>109/107T   | Ganzjahresreifen auf Stahl mit<br>Radzierblende | Sonstige    | 6mm / 6mm   | i.O.                 |
| 2     | 215/65 R16<br>109/107T C | Ganzjahresreifen auf Stahl mit<br>Radzierblende | Continental | 6mm / 6mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |           |            |             | 09/2027     |

### Ausstattung

#### Serienausstattung

| Bezeichnung                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ablagefächer In den Türen - Fahrer- und Beifahrertür                                               |
| ABS mit EBV und Bremsassistent - mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung |
| Airbag: Fahrerseite                                                                                |
| Analoges Tachoinstrument mit 3,5-Zoll-TFT-Display                                                  |
| Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren                                                     |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar                                                 |
| Bremsleuchte dritte                                                                                |

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



| Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dieselpartikelfilter                                                                                                                                                   |
| Drehzahlmesser                                                                                                                                                         |
| ESP mit Berganfahrassistent, Beladungserkennung und ASR                                                                                                                |
| Fensterheber elektrisch vorne mit Impulsfunktion                                                                                                                       |
| Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe                                                                                                                                        |
| Handschuhfach, geschlossen und beleuchtet - in Verbindung mit Klimaanlage gekühlt                                                                                      |
| Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster                                                                                                                            |
| Keycard Handsfree - Automatische Entriegelung von Türen und/oder Heckklappe bei Annäherung - Starten per Knopfdruck                                                    |
| Kopfstützen (3)                                                                                                                                                        |
| Lackierung: Uni                                                                                                                                                        |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht                                                                                                                                      |
| Lenkrad 2-fach einstellbar (Länge, Höhe)                                                                                                                               |
| Lichtsensoren                                                                                                                                                          |
| Mobilitätsset - anstatt Reserverad                                                                                                                                     |
| Polster: Stoff                                                                                                                                                         |
| Radio: CONNECT R&GO - Digitalradio DAB+, UKW- und MW Radio - Bluetooth -Freisprecheinrichtung - USB- und AUX-Anschluss, Audiostreaming - Bedienungssatellit am Lenkrad |
| Räder: 16-Zoll-Stahlfelgen mit Bereifung 205/65 R 16                                                                                                                   |
| Schaltpunktanzeige                                                                                                                                                     |
| Schiebetür rechts, geschlossen                                                                                                                                         |
| Servolenkung                                                                                                                                                           |
| Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank                                                                                                                                        |
| Sitze: Fahrersitz "Komfort" 3-fach einstellbar - Länge, Höhe, Neigung der Rückenlehne - mit verstärktem Seitenhalt, Lendenwirbelstütze und Mittelarmlehne              |
| Sonnenblende mit Einstecktasche auf Fahrer- und Beifahrerseite                                                                                                         |
| Steckdose (12 V) im Laderaum                                                                                                                                           |
| Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer                                                                                                                               |
| Trennwand geschlossen, ohne Fenster                                                                                                                                    |
| Verzurrösen im Laderaum, seitlich unten                                                                                                                                |
| Verzurrösen seitlich im Laderaum, mobil                                                                                                                                |
| Wegfahrsperre elektronisch                                                                                                                                             |
| Wärmeschutzglas                                                                                                                                                        |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                                                                                                                  |

## Sonderausstattung

| Bezeichnung                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenplatte: 8 mm-MDF-Platte                                                                         |
| Einparkhilfe hinten                                                                                  |
| Klimaanlage vorne                                                                                    |
| Laderaum: Seitenverkleidung halbhoch                                                                 |
| Paket: Laderaumschutz-Paket 1 - Holzboden im Laderaum (8 mm-MDF-Platte) - Seitenverkleidung halbhoch |
| Reifen: Ganzjahresreifen                                                                             |



## Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe      | Beschreibung                                                                                                                   |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ausrüstung         | Fahrzeugschlüssel (Batterie) - leer - erneuern                                                                                 |
| 2   | Sitz vorn          | Sitzbezug rechts - verschmutzt - aufbereiten                                                                                   |
| 3   | Motor              | Motor (Öl nachfüllen laut Bordcomputer - Folgekosten möglich) - leer - durchführen                                             |
| 4   | Heckklappe/-tür    | Hecktür rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen                                                                                |
| 5   | Außenspiegel links | Abdeckkappe (Schaden-/ Kostenausweitung nach Demontage möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern                              |
| 6   | Seitenwand links   | Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen                                                                                    |
| 7   | Seitenwand links   | Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen                                                                                    |
| 8   | Interieur          | Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung                                                                     |
| 9   | Stoßfänger vorn    | Stoßfänger vorn (unlackiert) - verformt - Wertminderung                                                                        |
| 10  | Stoßfänger hinten  | Stoßfänger hinten (unlackiert) - verformt - erneuern                                                                           |
| 11  | Unterlagen         | Serviceheft (Serviceintervall überzogen, fällig nach 24 Monaten/ 40tkm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung |
| 12  | Heckklappe/-tür    | Hecktür links - verformt - instandsetzen und lackieren                                                                         |
| 13  | Schiebetür rechts  | Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren                                                                            |

## Gebrauchsspuren

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort | Wertminderung |
|--------------------|-----|---------------|
| Keine feststellbar |     |               |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem beschädigten, nicht demontierten Zustand. Eine Schaden- bzw. Kostenausweitung nach erfolgter Demontage kann nicht ausgeschlossen werden.

Das Fahrzeug weist die fahrzeug- und nutzungsbedingt transportertypischen Gebrauchsspuren auf.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.



### **Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:**

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Verkehrssicherheit:**

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1: Schräg vorne**



**Abbildung 2: Schräg vorne**



**Abbildung 3: Schräg hinten**



**Abbildung 4: Schräg hinten**



**Abbildung 5: Laderaum**



**Abbildung 6: Motorraum**



**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 7: FIN**



**Abbildung 8: Innenraum vorne**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Laufleistung**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Innenraum hinten**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 13: Montierte Bereifung**



**Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen**



**Abbildung 15: Sonstiges**

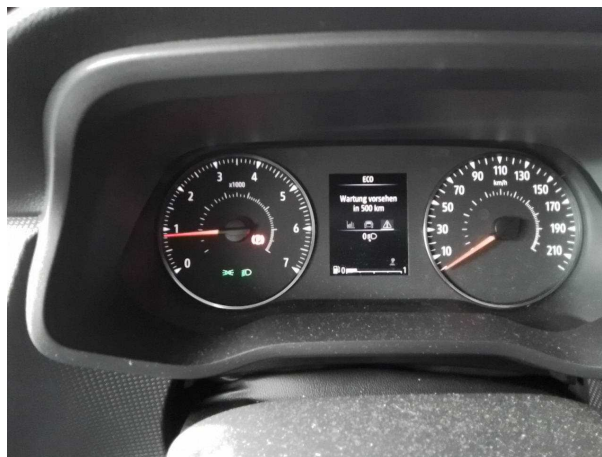

**Abbildung 16: Sonstiges**




## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (Batterie) - leer - erneuern



**Beschädigung #3:** Motor: Motor (Öl nachfüllen laut Bordcomputer - Folgekosten möglich) - leer - durchführen

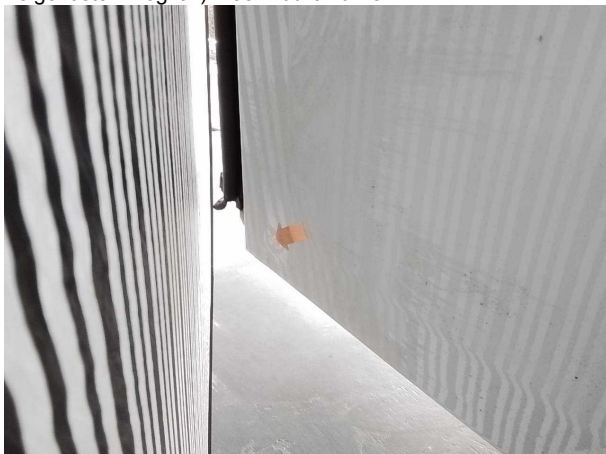

**Beschädigung #4:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Sitz vorn: Sitzbezug rechts - verschmutzt - aufbereiten



**Beschädigung #4:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Außenspiegel links: Abdeckkappe (Schaden-/Kostenausweitung nach Demontage möglich) - gebrochen /



**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #5:** Außenspiegel links: Abdeckkappe (Schaden-/Kostenausweitung nach Demontage möglich) - gebrochen / gerissen -




**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




**Beschädigung #6:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

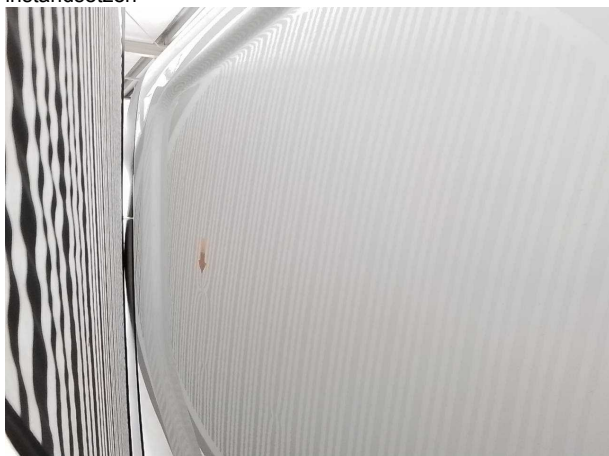

**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

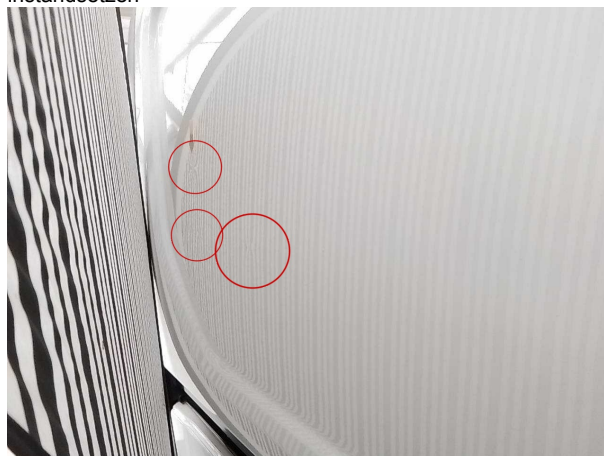

**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung




**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

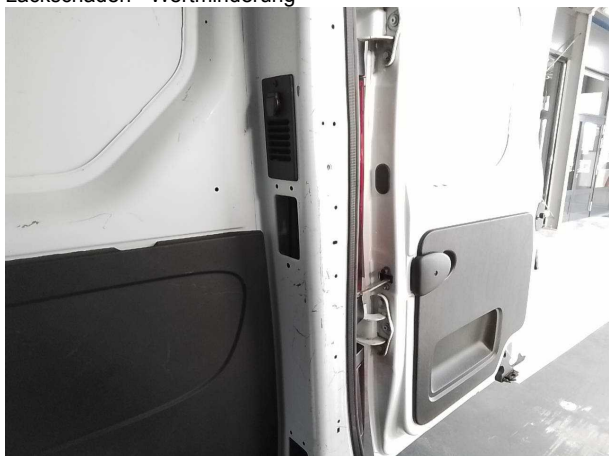

**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #8:** Interieur: Innenraum (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



**Beschädigung #9:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - Wertminderung



**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #10:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlacki...  
- verformt - erneuern



**Beschädigung #10:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten  
(unlackiert) - verformt - erneuern

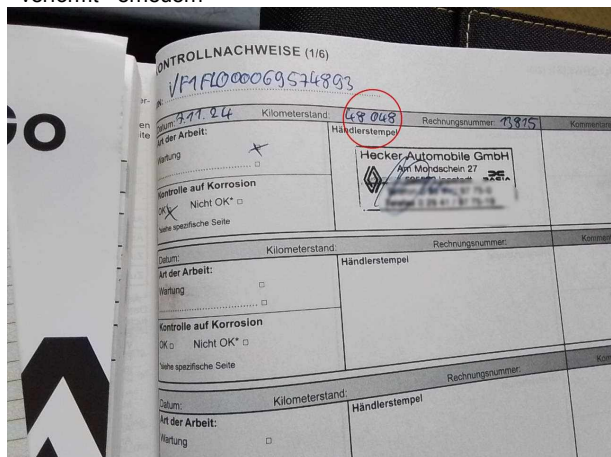


**Beschädigung #11:** Unterlagen: Serviceheft (Serviceintervall  
überzogen, fällig nach 24 Monaten/ 40tkm) - entspricht nicht den



**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt -  
instandsetzen und lackieren

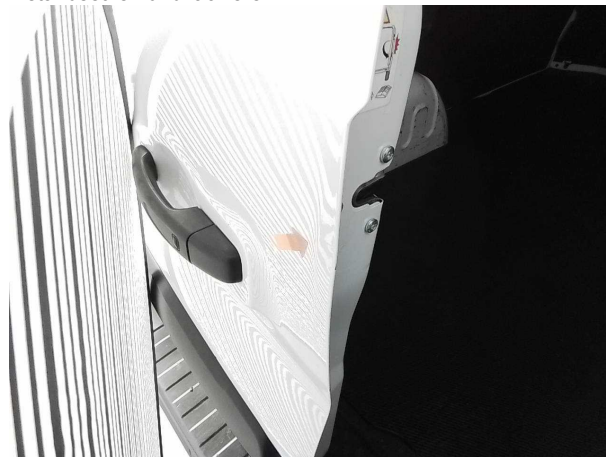

**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt -  
instandsetzen und lackieren

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Schiebetür rechts: Schiebetür - verformt - instandsetzen und lackieren