

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MINI MINI John Cooper Works Essential Trim Schräghecklimousine 3-türig 1998 ccm
231 PS / 170 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -TA 0137	Fahrgestell-Nummer:	WMW71DH0902S88819
Vertrags-Nummer:	78674081	Erstzulassung:	23.06.2022
Internes KZ:	15051605	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MINI MINI John Cooper Works Essential Trim Schräghecklimousine 3-türig 1998 ccm 231 PS / 170 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MINI MINI John Cooper Works Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 1998 ccm 231 PS / 170 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	1998
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	44
Max. Km/h:	246	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,300
Leergewicht (kg):	1320	zul. Gewicht (kg):	1685

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78674081
Amtliches Kennzeichen: HD -TA 0137
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI MINI John Cooper Works Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 1998 ccm 231 PS / 170 KW bleifrei 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
31.03.2026	9059991832	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78674081
Amtliches Kennzeichen: HD -TA 0137
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MINI MINI John Cooper Works Essential Trim Schräghecklimousine3-türig 1998 ccm 231 PS / 170 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WMW71DH0902S88819

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	115.066 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-1.600 km
Typ/Modell	John Cooper Works	HU (Bericht lag nicht vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	WMW71DH0902S88819	Leistung	170 kW
Hubraum	1.998 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	23.06.2022	Polster	
Letzte Wartung	07/2025, 83.893 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehl) - erneuern
3	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern
4	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Reifen hinten links - beschädigt - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/45 R17 88Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/45 R17 88W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/45 R17 88V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/45 R17 88V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 23.07.2026
Protokollnummer: 46679029
Anlieferungsdatum: 23.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	John Cooper Works	Laufleistung (abgelesen)	115.066 km
Fahrgestellnummer	WMW71DH0902S88819	Erstzulassung	23.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

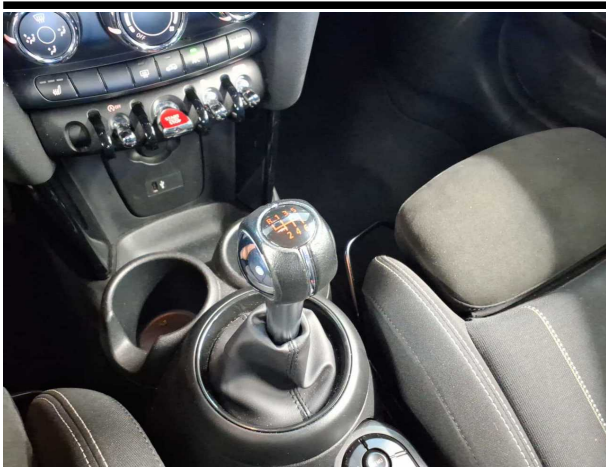


Abbildung 7: Innenraum

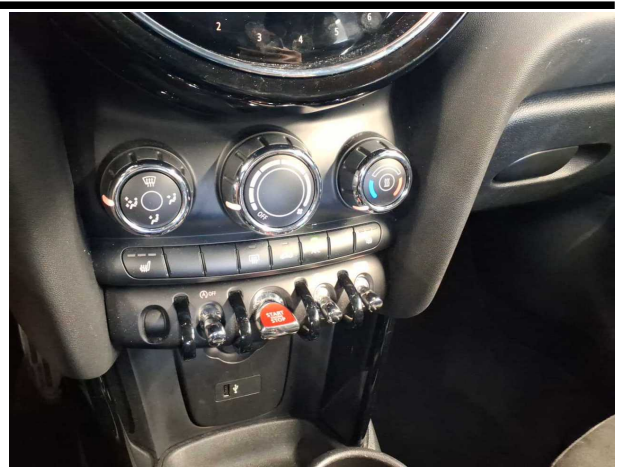


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

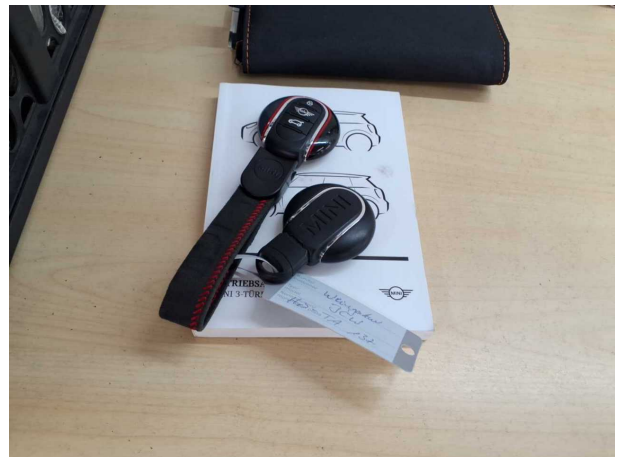


Abbildung 10: Sonstiges

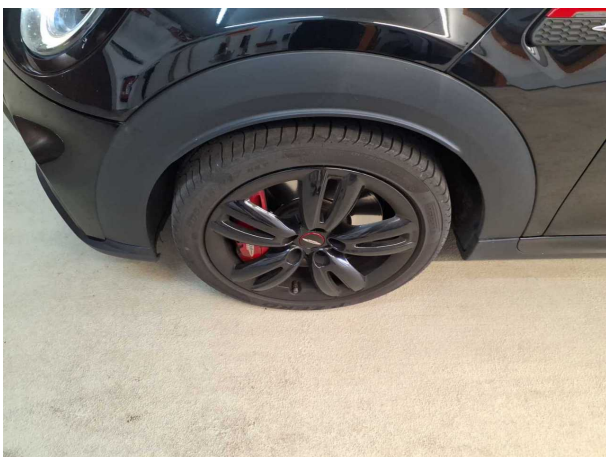


Abbildung 11: Sonstiges

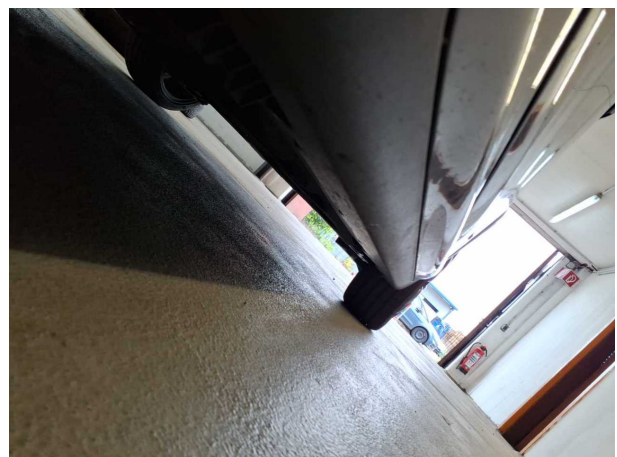


Abbildung 12: Sonstiges

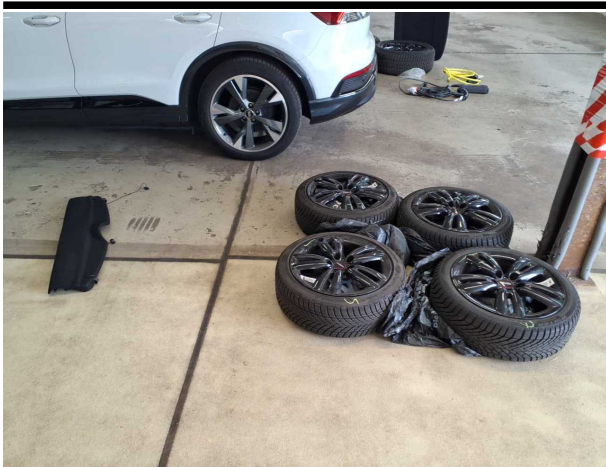


Abbildung 13: Sonstiges

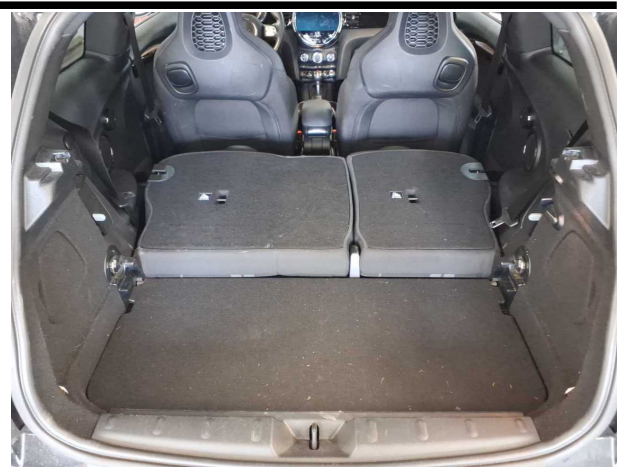


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

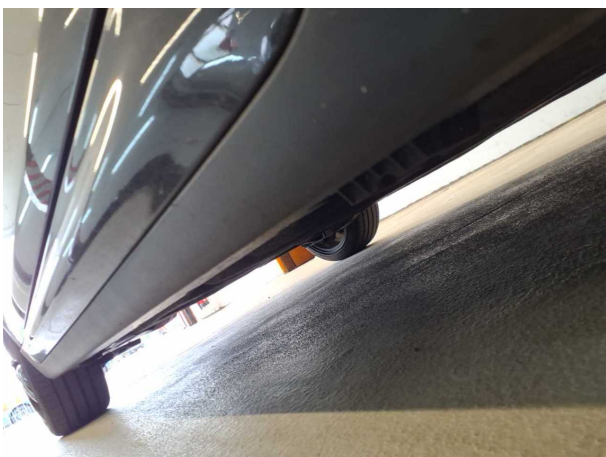


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

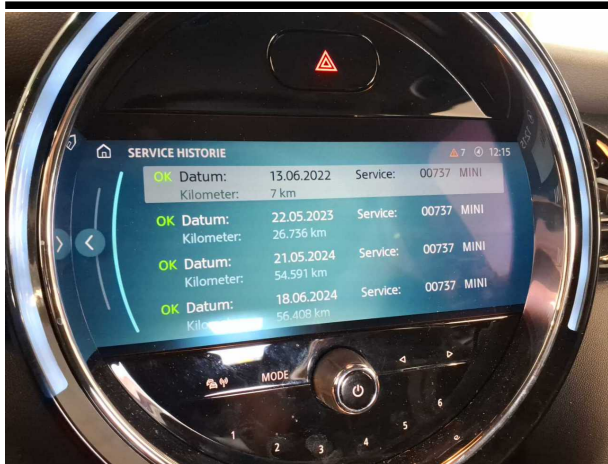


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

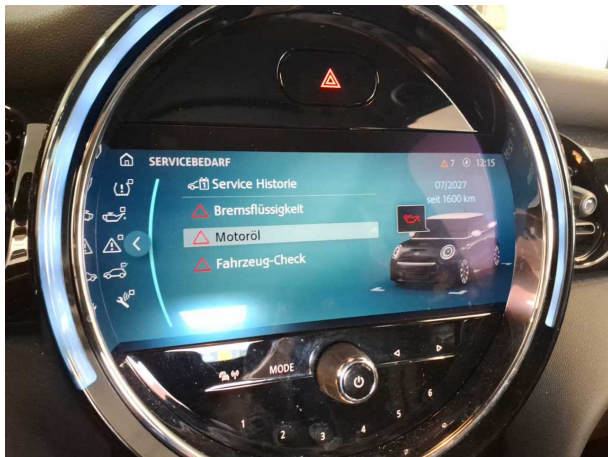


Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug

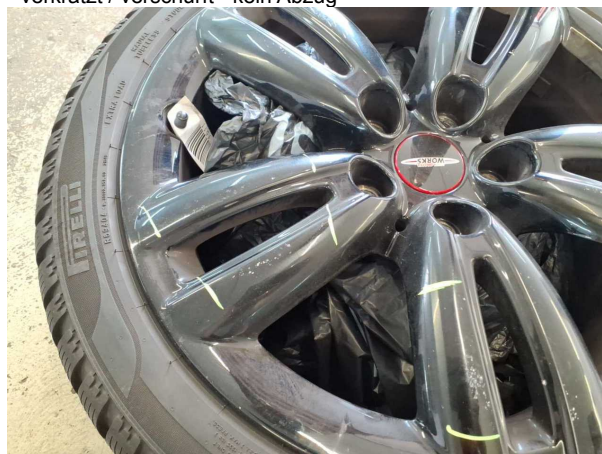

Beschädigung #1: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - kein Abzug

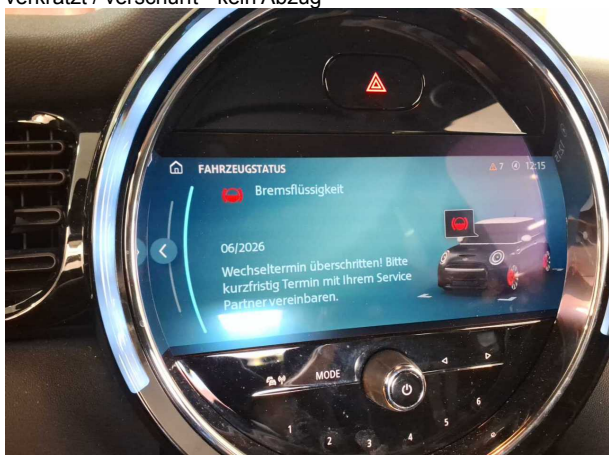

Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern

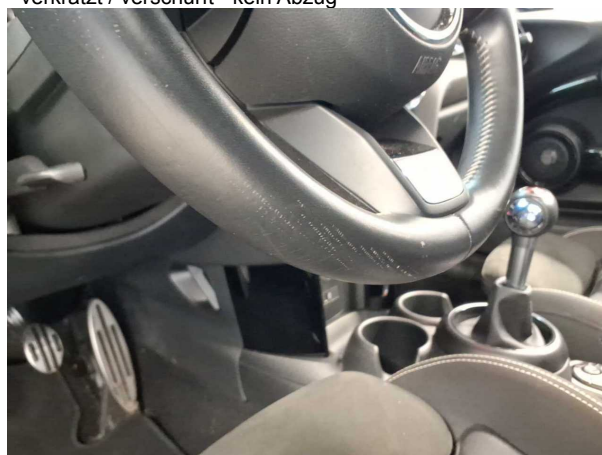

Beschädigung #4: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten links - beschäd...
- erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WMW71DH0902S88819

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	115,066 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	-1,600 km
Type / Model	John Cooper Works	Main inspection (Report not on hand)	08/2027
Vehicle Identification number	WMW71DH0902S88819	Power	170 kW
Engine displacement	1,998 ccm	Cylinder	—
First registration	23 Jun 2022	Upholstery	
Last maintenance	07/2025, 83,893 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Braking system	Brake fluid - Due - Replace
4	Steering system	Steering wheel - Scratch(es) - Loss in value
5	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Tyre - rear left side - Damaged - Replace
7	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46679029
Delivery date: 23 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/45 R17 88Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/45 R17 88W	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/45 R17 88V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/45 R17 88V	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46679029
Delivery date: 23 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	John Cooper Works	Mileage (Read)	115,066 km
Vehicle Identification number	WMW71DH0902S88819	First registration	23 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

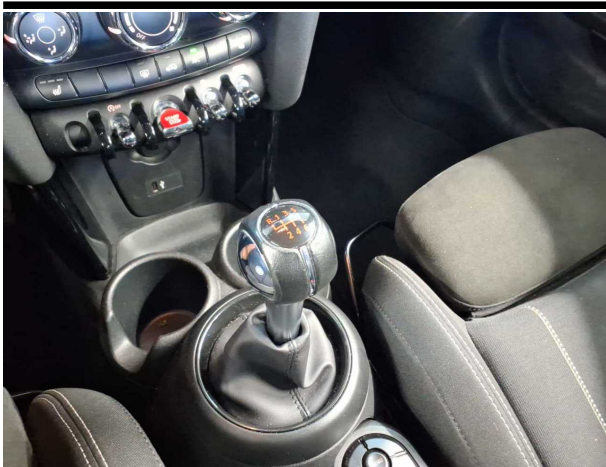


Figure 7: Interior

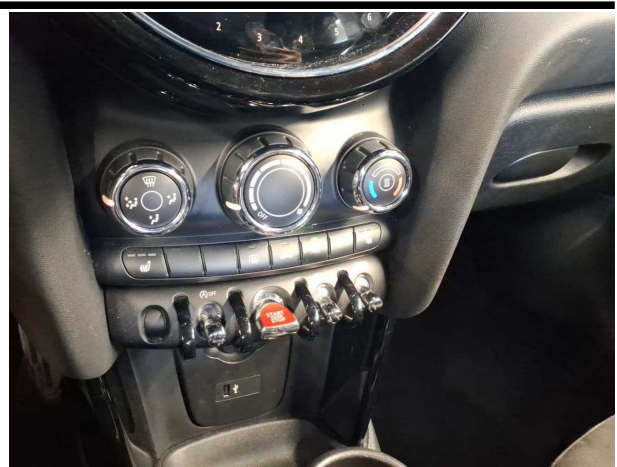


Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

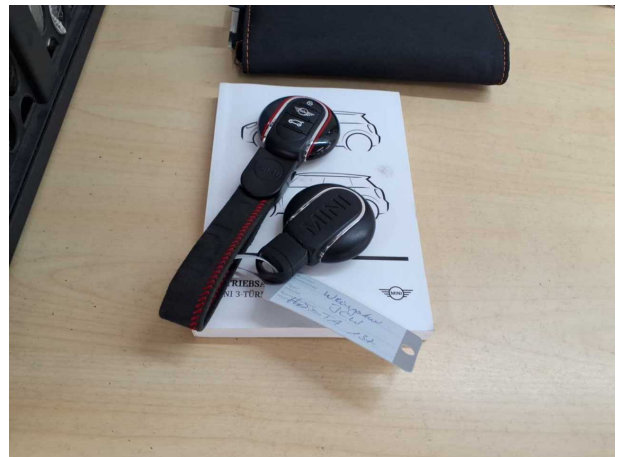


Figure 10: Misc.

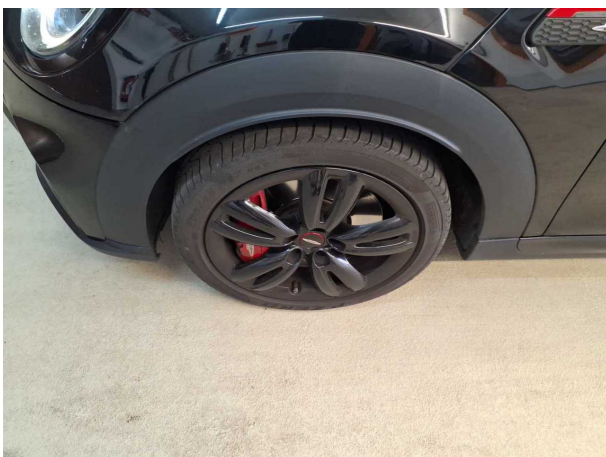


Figure 11: Misc.

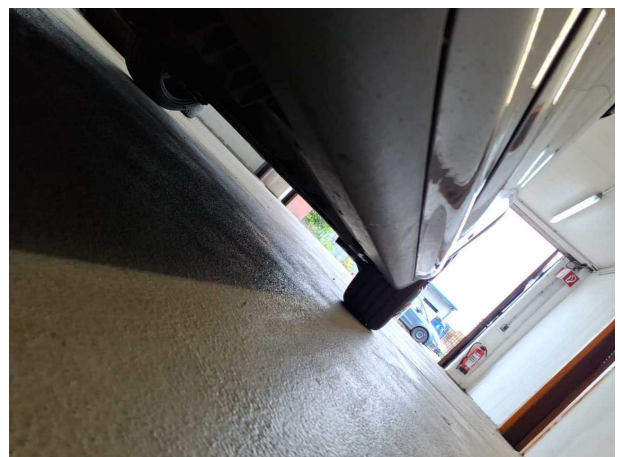


Figure 12: Misc.

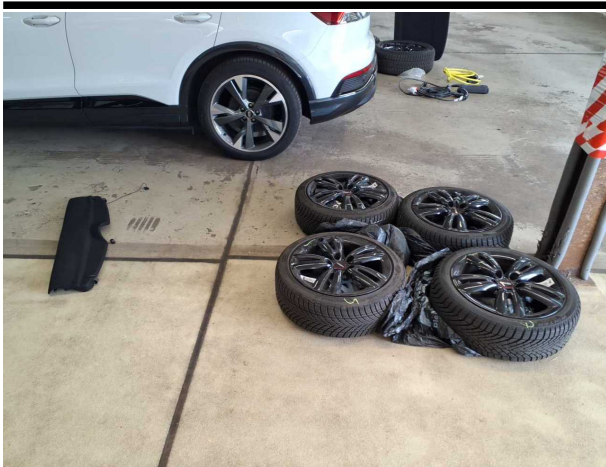


Figure 13: Misc.

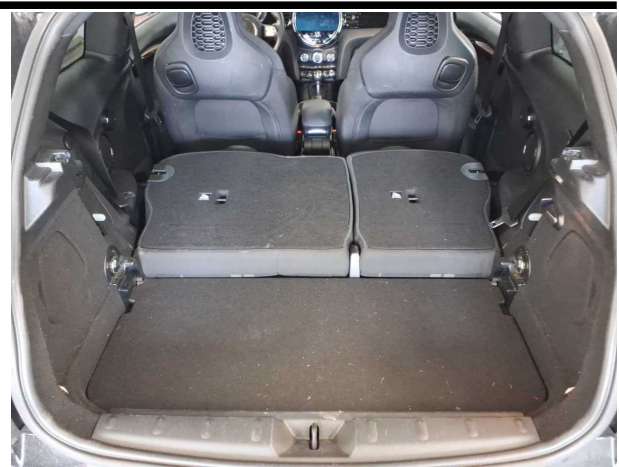


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

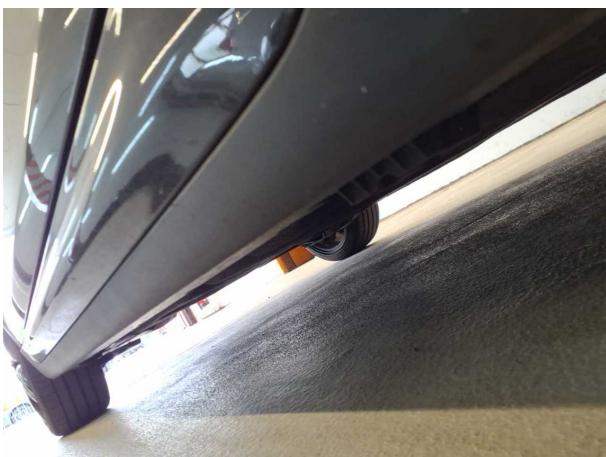


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

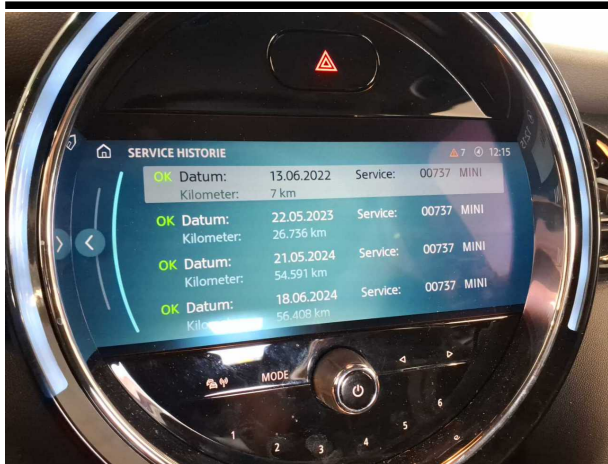


Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

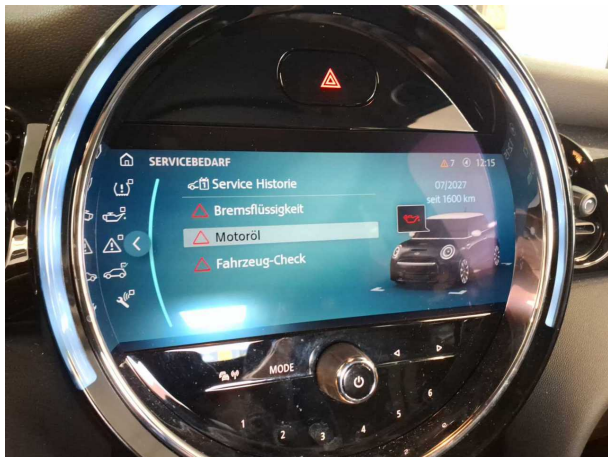


Figure 21: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - No deduction

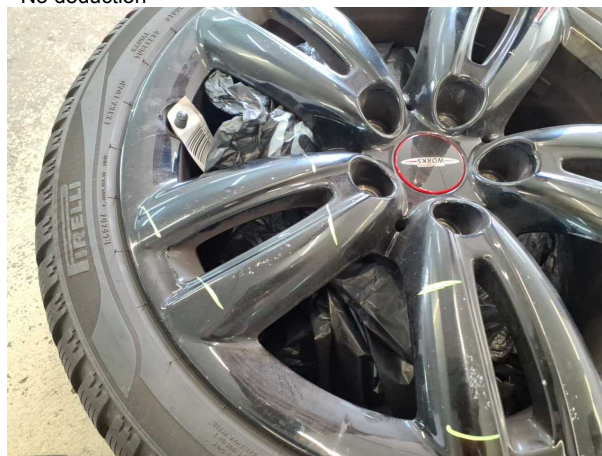

Damage #1: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - No deduction

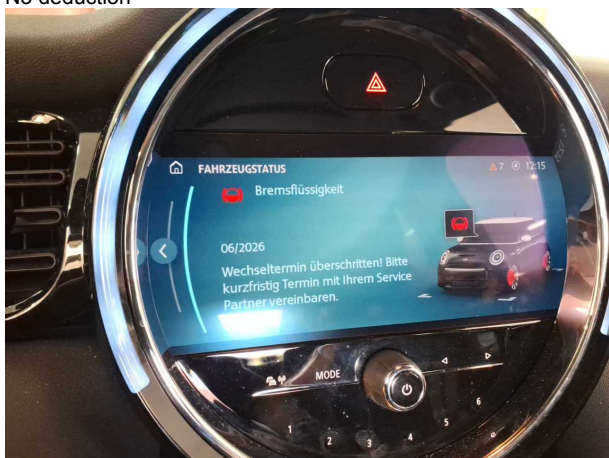

Damage #3: Braking system: Brake fluid - Due - Replace

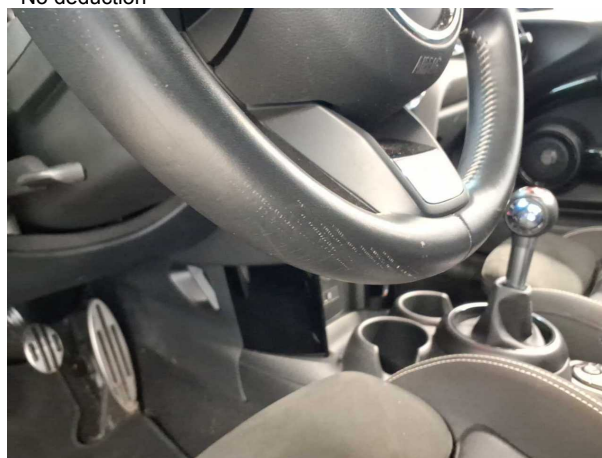

Damage #4: Steering system: Steering wheel - Scratch(es) - Loss in value

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 23 Jul 2026
Protocol number: 46679029
Delivery date: 23 Jul 2026



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Tyre - rear left side - Damaged - Replace