

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002416237
Besichtigt am:	22.04.2026 14:27
Berichts-Nr:	10478086
FIN:	VSSZZZ5FXR6549728

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATK
Erstzulassungsdatum:	29.04.2024
Laufleistung:	20.441 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	4.381 mm
Fahrzeughöhe:	1.601 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.940 kg
Radstand:	2.638 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl. Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Dynamiklenkung
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	ECO-Funktion
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgasendrohr zweiflutig	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Elektrische Heckklappe
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Allradantrieb	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Anhängevorrichtung	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Armaturentafel Standard	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtassistent
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bordwerkzeug	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Brillen-Ablage/Halter	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kategorie 0
Drehstromgenerator 140 A	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne Individualeinbau
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Ladeboden
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladedose
Kopfstützen vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Steckdose
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Trennwand
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne UNECE CS&SU
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus.Warnleuchten
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 7	Pannen-Set
MPV Ateca 5-Türer	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Privater Notruf
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Radabdeckung Mitte
Navigationsgerät-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifendruckkontrolle
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf Sport
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn
Ohne Handbremshebelgriff	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

Schriftzugsatz in Grundausrüstung
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servoschließung Heckklappe
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Gewebe
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sondersteuerung
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung CUPRA VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Staufach unter den Vordersitzen(n)
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfplatz Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundausrüstung
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	C-Säule rechts	Kratzer	Ersetzen
8	Bremsflüssigkeitsservice	Wartung fällig	Ausführen
9	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FXR6549728

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

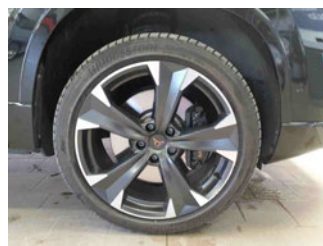


Räder - Rad montiert vorne
rechts

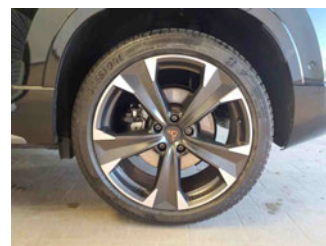

Räder - Rad montiert hinten
links

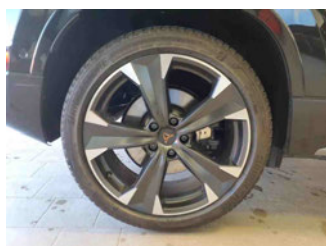


Räder - Rad montiert hinten
rechts

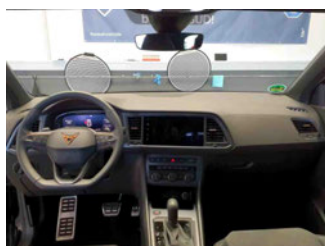

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

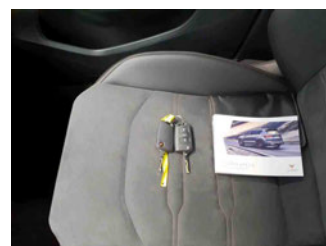

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026




Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

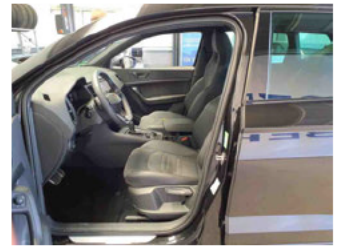

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

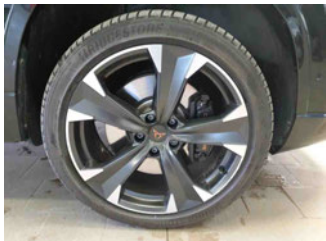

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

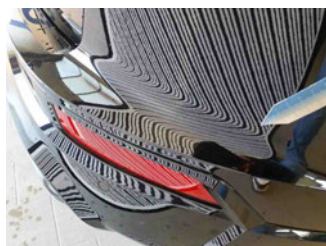

3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

6 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

3x



7 - C-Säule rechts - Kratzer - Ersetzen



8 - Bremsflüssigkeitsservice - Wartung fällig - Ausführen




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10478086
vom: 23.04.2026

9 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

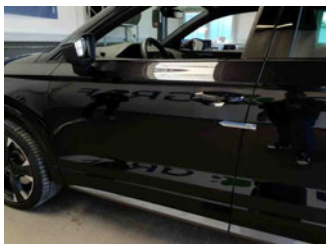

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

