

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002386991
Besichtigt am: 08.04.2026 16:06
Berichts-Nr: 10386268
FIN: TMBJU8NX3PY090074



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVC
Erstzulassungsdatum:	29.03.2023
Laufleistung:	38.121 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Velvet rot metallic
Farbe Dach:	Velvet rot metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dachreling, schwarz
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Sport
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung vorn
"SUNSET"	Dekor-Einlagen
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre vorn
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zylinder-Ottomotor 2,0L/180 KW TFSI, homogen.	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6-Gang-Schaltgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 350" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgasendrohr seitlich, hinten	Entriegelung Heckklappe
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung (10L)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrerkniefahrgast
Akustik-Paket Extra	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Alu Pedalen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Formteilhimmel ungeteilt
Ausströmer	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußmatten vorn und hinten
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbeleuchtung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebsspannung 12 V	Head-Up Display
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordwerkzeug	Heckspoiler in Wagenfarbe
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Columbus PLUS Business	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
DAB - Digitaler Radioempfang	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängervorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Car2X
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Skisack
Leichtmetallr{der "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19" - 4 Stk.	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überföhrungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Halter	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Pannens-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	Progressive Lenkung
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 4	Rechtsverkehr
Multipler Matrix-Beam	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web radio	Reifen 225/40 R19 93Y xl sportiv
Nebelscheinwerfer	Reifendruckkontrolle
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenlieferanten für EU Länder
Netzprogramm + Cargoelemente	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Netztrennwand	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Notrufsystem eCall+	Scheibenbremsen hinten
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen vorn
Ohne Ablagenpaket/box	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Adapter	Schl}ssellooses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
	Schriftzugsatz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstoffstbefüllung 10L)

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	7,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair
6	Fußmatten	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	170,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	186,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJU8NX3PY090074

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

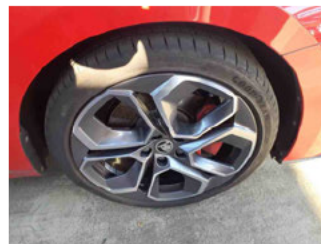

Räder - Rad montiert vorne
rechts

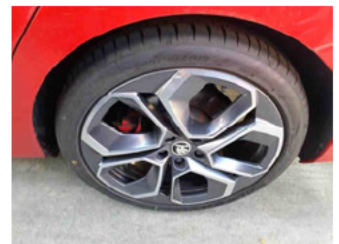

Räder - Rad montiert hinten
links

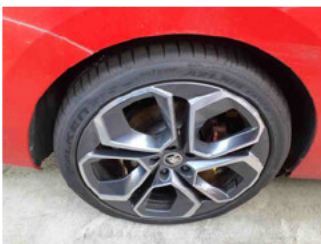


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

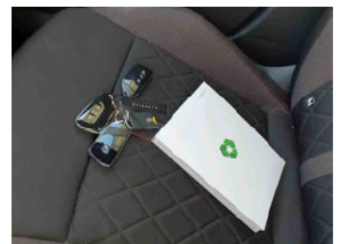

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

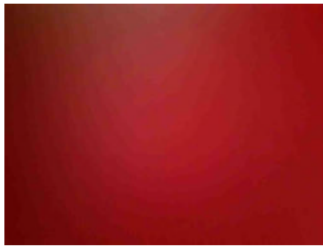

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

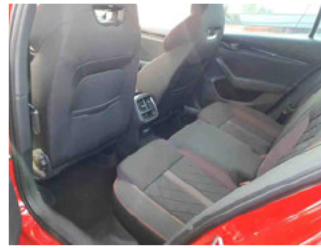

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

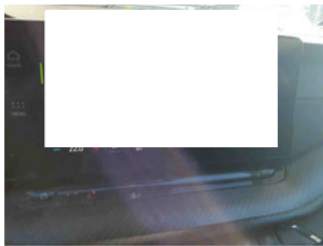

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

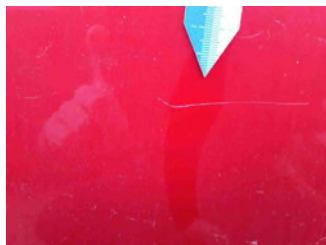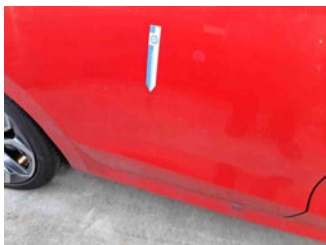

2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag

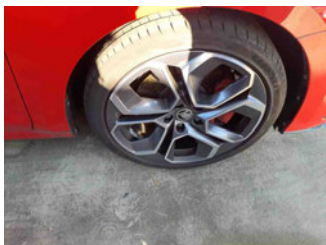

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



5 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair

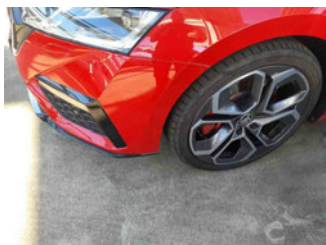



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10386268
vom: 08.04.2026

6 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

