



Zustandsbericht

Protokollnummer: 44532623
Auftrags-Nr / Referenz: 22168756
Besichtigungsdatum: 18.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	ORA Funky Cat 400 Pro+		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LGWEEUA53PK628309
Erstzulassung	20.03.2024	Laufleistung (abgelesen)	16.847 km
HSN/TSN	2280 / AAB 00005	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	60 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	2 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.970 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	10069615	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.
2	215/50 R18 96V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung (ACQ)
Airbags - Frontairbag Fahrer- und Beifahrer - Seitenairbag Fahrer- und Beifahrer - Kopfairbag vorne und hinten - Mittel-Airbag vorne - Beifahrerairbagschalter
Anti-Blockier-System
Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent
Automatischer Parkassistent und Rückfahrassistent
Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel mit Memory-Funktion
Bremsleuchte, dritte



Bezeichnung
Dual Screen: Digitales 10.25" Cockpit + Interaktives 10.25" Infotainmentsystem
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn
Elektrische Heckklappe (sensorgesteuert)
Elektronisches Stabilitätsprogramm
Fensterscheiben hinten dunkel getönt (Privacy Glass)
Fernlichtassistent
Firmware over-the-air-Updates
Gesichtserkennung "Face ID"
Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Induktive Smartphone-Ladefunktion
Innenspiegel automatisch abblendend
Klimaautomatik
Kopfstützen vorne und hinten (4)
LED-Scheinwerfer
Lenkrad beheizbar
Mittellarmlehne hinten mit Getränkehalter
Navigation
Notbremssystem (AEB) für Fußgänger
Panorama-Glasschiebedach
Parkbremse elektrisch
Polster: Vegane Ledersitze
Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-8)
Rundumsichtkamera 360°
Räder: 18" Leichtmetallfelgen - 7J x 18 mit Reifengröße 215/50 R18
Räder: Reifendruck-Kontrolle
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte vorne und hinten mit Gurtstraffer, Gurtzugbegrenzer und Gurtwarner
Sitz: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz mit Ventilation und Massage-Funktion
Sitz: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Sitz: Fahrersitz mit Memory-Funktion
Sitz: Isofix/i-Size hinten
Smart-Key-System
Sprachassistent "Hello ORA"
Spurhalteassistent (LKA)
Stauassistent (TJA)
Totwinkelwarner (BSD)
Wegfahrsperre
Wärmepumpen-Funktion

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic-Lackierung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Tür vorn rechts	Tür - Lackmangel - Smart Repair
3	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Radlauf - Kratzer - Smart Repair
7	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair
8	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

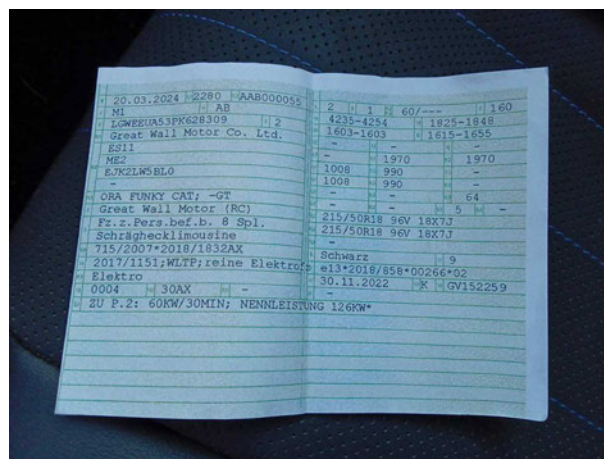


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #5: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair

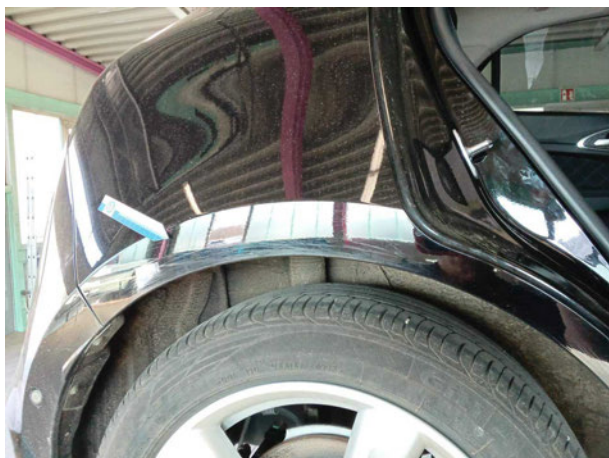

Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren