

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002412835
Besichtigt am: 16.04.2026 10:55
Berichts-Nr: 10435020
FIN: WVGZZZC1ZNY098710



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CNI
Erstzulassungsdatum:	10.10.2022
Laufleistung:	48.499 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Makena-Türkis Metallic
Farbe Dach:	Makena-Türkis Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	10.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	16.01.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	45.892 km
Restlauf bis Service:	8.600 KM

» Fahrzeugausstattung

"Blind Spot"-Sensor mit Ausparkassistent	Diebstahlwarnanlage
"IQ.DRIVE"-Paket inkl. "Travel Assist"	Diebstahlwarnanlage
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4 Leichtmetallräder "Köln" 7 J x 18 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ambientebeleuchtung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Pamplona
Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbe lackiert	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gehobene Ausstattung
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbeleuchtung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Leder
Dachhimmel	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Dachreling silber eloxiert	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Innenspiegel automatisch abblendend
Dekoreinlagen "Transition" Schwarz / Grau, für Instrumententafel	
Design-Paket "Schwarz" inkl. Leichtmetallräder "Köln" in Schwarz/glanzgedreht	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent

Linkslenker

Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten

Modul Boden hinten Ausführung 1

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Individualeinbau

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/45 R 18

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrcheinwerfer), mit Seitenmarkierungsleuchte

Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Diag"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026

Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -
lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard plus

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung, Funkfernbedienung
und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,5 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,5 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,5 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 18 89 V	7,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Antenne	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY098710

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug

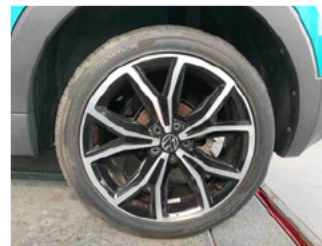

Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

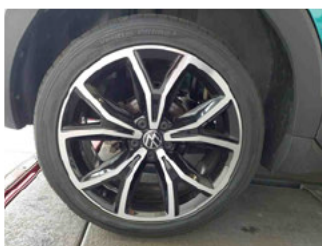 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts

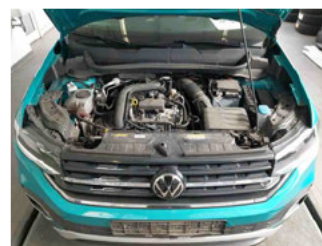
Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10435020
vom: 16.04.2026



Innenraum - Kofferraum

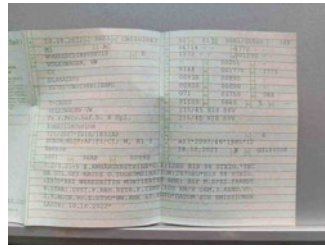

Fahrzeug - abgegebene ZB1

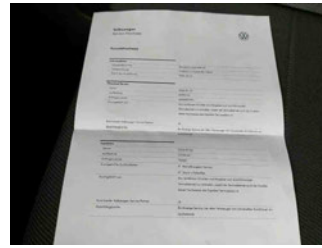


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

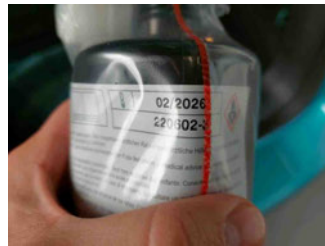

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag

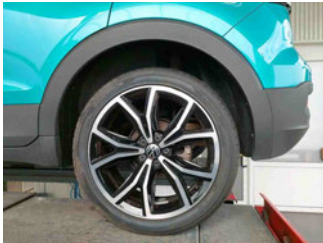


2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

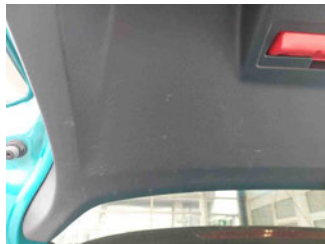

2 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Antenne - Fehlt - Ersetzen

