



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46546818
Auftrags-Nr / Referenz: 22903649
Besichtigungsdatum: 09.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 B4 B Plus Dark		
Kennzeichen	GG-LM 2975	Fahrgestellnummer	LYVUZK9V1RB790412
Erstzulassung	15.07.2024	Laufleistung (abgelesen)	29.699 km
HSN/TSN	9101 / BRT 00018	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	LKW < 3,5t	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	145 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	07/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	1 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.400 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52418306	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R21 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	255/40 R21 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle Insassen
Ambientebeleuchtung
Auspuffanlage mit zwei verchromten Endrohren
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel links und rechts elektrisch verstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrlilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neumarkt
Dr.-Krauß-Straße 1
92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
City Safety
CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter
Connected Safety
Dachhimmel in Anthrazit
Dachkantenspoiler
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Digitale Instrumentierung
Drive Mode
Driver Alert
Einlage Aluminiumeinlage Metal Mesh
Einparkhilfe, hinten
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Elektronische Differentialsperre Corner Traction Control (CTC)
ESC- Fahrdynamikregelung
Fahrwerk: Sportfahrwerk
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterumrandung in hochglänzendem Schwarz
Gepäckraum-Trennnetz
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Heckklappenautomatik
Heckscheibe, beheizbar
IDIS - Intelligentes Fahrerinformationssystem
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive
Keyless Start
Kindersicherung (Türen hinten)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen hinten umklappbar
Lackierung: Uni
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
Lane Keeping Aid (LKA)
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Lenkradheizung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neumarkt
Dr.-Krauß-Straße 1
92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten in hochglänzendem Schwarz
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten (klappbar)
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Navigationssystem Sensus
Notfall-Bremsleuchten
Oncoming Lane Mitigation
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Leder/Mesh-Textil Sportsitze
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Road Edge Detection
Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichnerkennung
Run-off Road Protection
Räder: Leichtmetallräder 19"-5-Doppelspeichen Sport-Design Diamantschnitt/Graphitoptik
Räder: Reifendichtmittel
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)
Sicherheitsgurte
Sitze: Beinauflage einstellbar (elektrisch) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhen-einstellbar (elektrisch)
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Sitzheizung vorn
Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz
Sport Front- und Heckschürze
Sport Frontgrill mit horizontalen Streben und Einfassung in hochglänzendem Schwarz
Sport Lederschalthebel
Sportpedale
Start-/Stop-Technologie
Steckdose
Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
Textilfußmatten: Sport Textilfußmatten vorn und hinten
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call mit WLAN-Hotspot
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperre



Bezeichnung
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem
Wischerblätter und Scheibenwaschdüsen beheizt
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: IntelliSafe-Paket Pro
Paket: Licht-Paket
Paket: Sitzkomfort-Paket
Paket: Xenium-Paket Pro
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit Premium Sound by Harman Kardon
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neumarkt
Dr.-Krauß-Straße 1
92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neumarkt
Dr.-Krauß-Straße 1
92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos

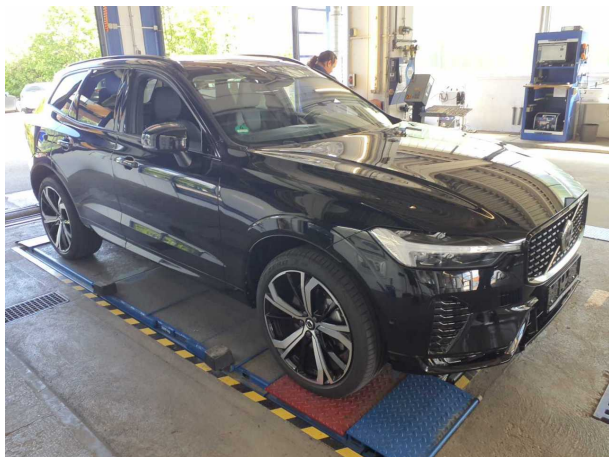


Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum

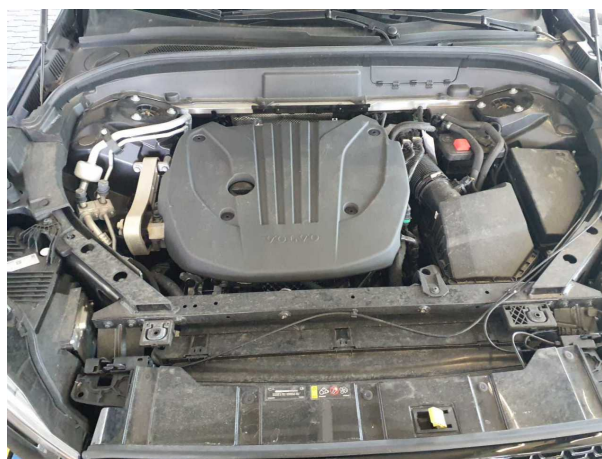


Abbildung 4: Motorraum

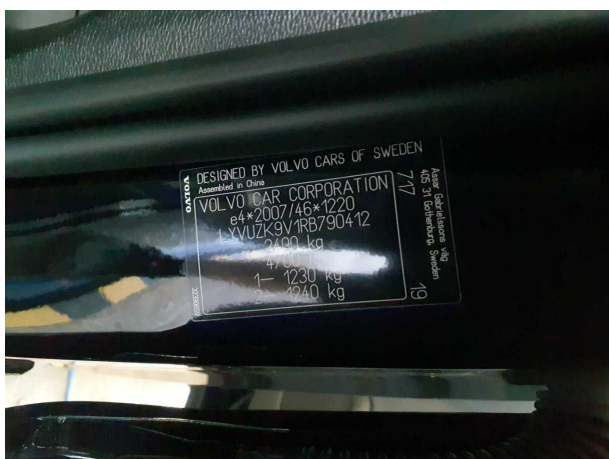


Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neumarkt
Dr.-Krauß-Straße 1
92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Kombiinstrument

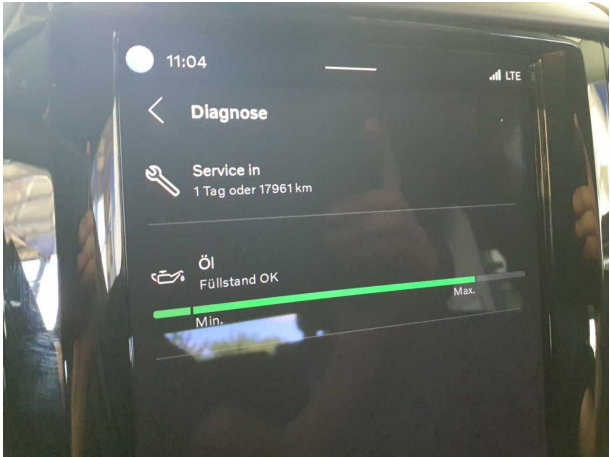


Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Laufleistung



Abbildung 10: Instrumententafel

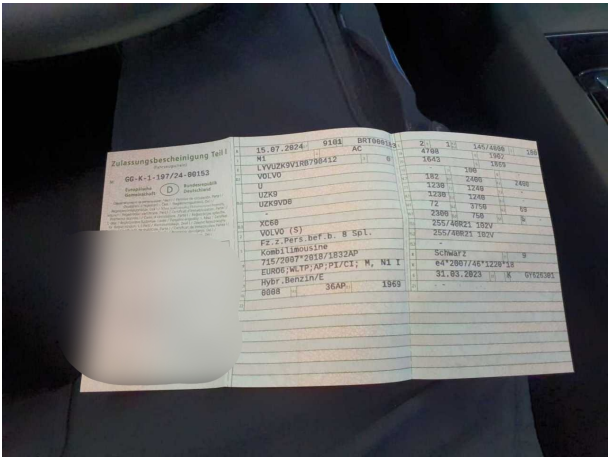


Abbildung 11: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neumarkt
Dr.-Krauß-Straße 1
92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

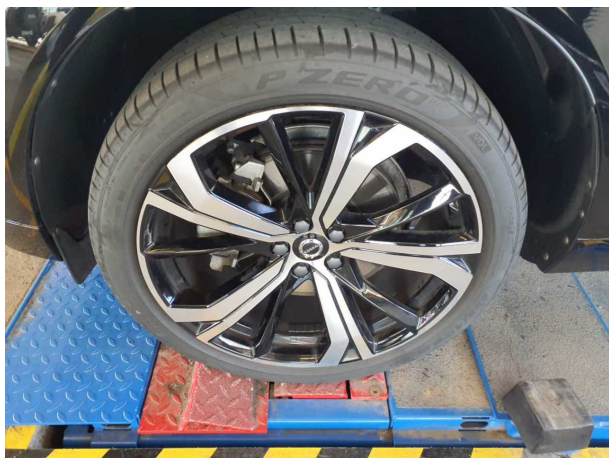


Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges

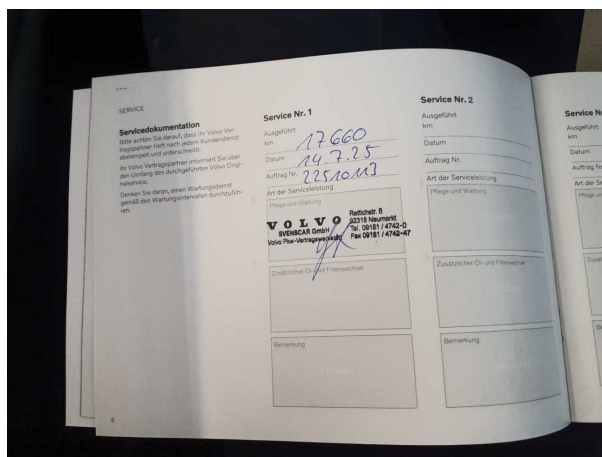


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Neumarkt
Dr.-Krauß-Straße 1
92318 Neumarkt in der Oberpfalz

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

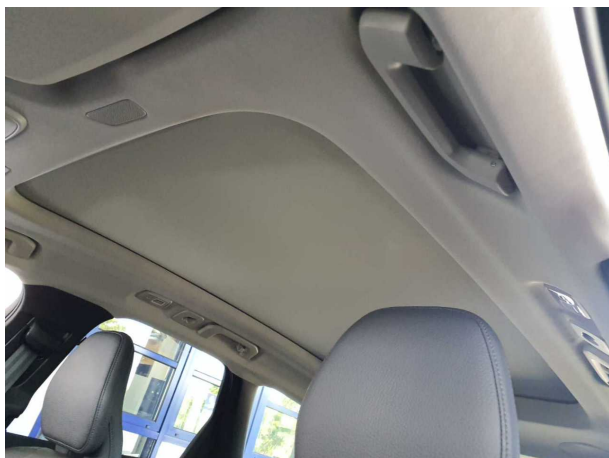


Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stoßfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Stoßfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair