

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	28.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	12.06.2026
<b>Referenznummern</b>	0002049024

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WV2ZZZSKZMX017311</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Van	<b>Farbton / Lackart</b>	Candy-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	VW	<b>Nächste HU</b>	03/2028
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Caddy 2.0 TDI Basis	<b>Laufleistung abgelesen</b>	65.558 km
<b>Erstzulassung</b>	05.02.2021	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	7 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 75 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 96V	8 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 96V	8 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 96V	8 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 96V	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/60 R 16 96H M+S	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/60 R 16 96H M+S	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/60 R 16 96H M+S	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/60 R 16 96H M+S	8 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 12.02.2025 bei km 47.685.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :  Ja     Nein     Nicht prüfbar     Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

### Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>	
2.Sitzreihe Sitzbank klapp-, wickel- und herausnehmbar	Ablagefächer in Dachkonsole
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Ausstattung Basis
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
Außenspiegel schwarz lackiert	Abdeckung Schiebetürleiste silber
Türgriffe außen Wagenfarbe	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
Bodenbelag hinten (Teppich)	Bodenbelag vorn (Teppich)
Dachreling/Dachträger Vorbereitung	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
Fahrassistenz-System: Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn
Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	Frontscheibe Verbundglas getönt
Funkschlüssel (2) klappbar	Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
Getriebe 6-Gang	Getränkehalter vorn
Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet	Heckklappe mit Verglasung
Heckleuchten Standard	Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	Klimaanlage
Lenkrad mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten hinten LED	Leuchtweitenregelung
Luftzusatzheizung elektrisch	Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
Multifunktionsanzeige Plus	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
PKW-Zulassung	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 2755 mm	Reifenkontroll-Anzeige
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schiebetür links
Schiebetür rechts	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid
Sonnenblenden mit Spiegel	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
Verbandkasten und Warndreieck	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort
Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
Wegfahrsperr (elektronisch)	Zentralverriegelung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
App-Connect	✓	Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)	✓
Lautsprecher (6)	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	✓
Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	✓	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	✓
Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor	✓	Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓
Einparkhilfe hinten	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	✓
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten	✓	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	✓
Radvollabdeckungen / Radzierblenden	✓	Sitz-Paket 7-Sitzer	✓
Vorbereitung 3.Sitzreihe	✓	Zul. Gesamtgewicht erhöht	✓
3.Sitzreihe mit Sitzbank (2 Sitzplätze)	✓	Sonderlackierung Candy-weiss uni	✓
Stahlfelgen 6,5x16 (schwarz)	✓	Stoßfänger Wagenfarbe	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (74 %)	✓	Winter-Paket	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert	✓
Sitzheizung vorn	✓	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓

### Wertbeeinflussende Faktoren

<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	827,18 €	454,95 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

<b>Reparaturkosten</b>	<b>827,18 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>454,95 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>12.825,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>14.800,00 €</b>

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 17 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

\_\_\_\_\_  
Der Sachverständige, 15.06.2026

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

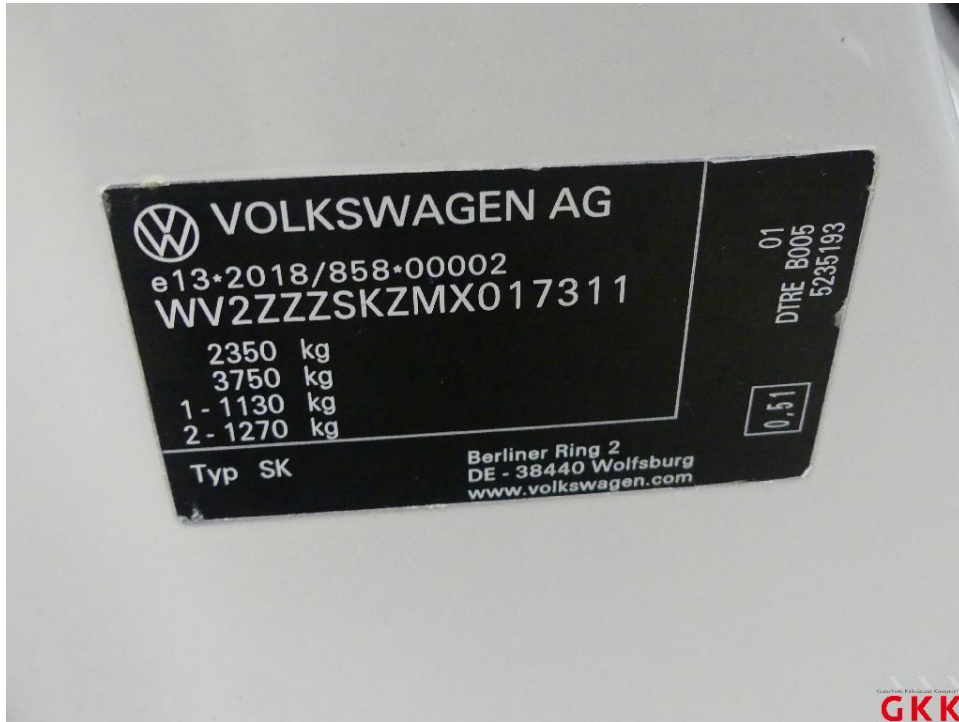


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7

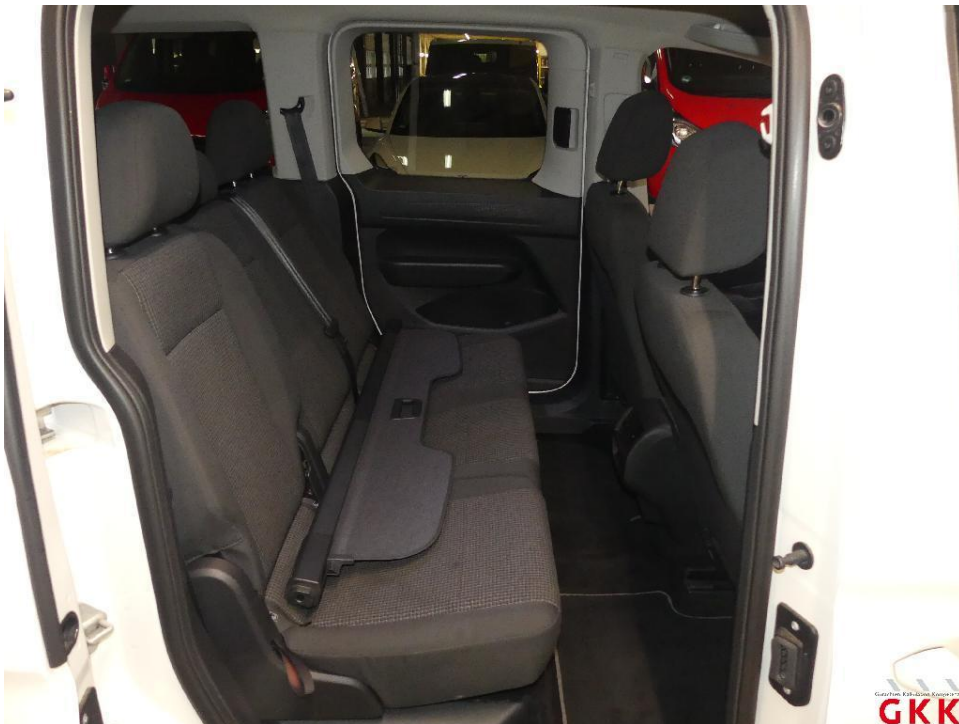


Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

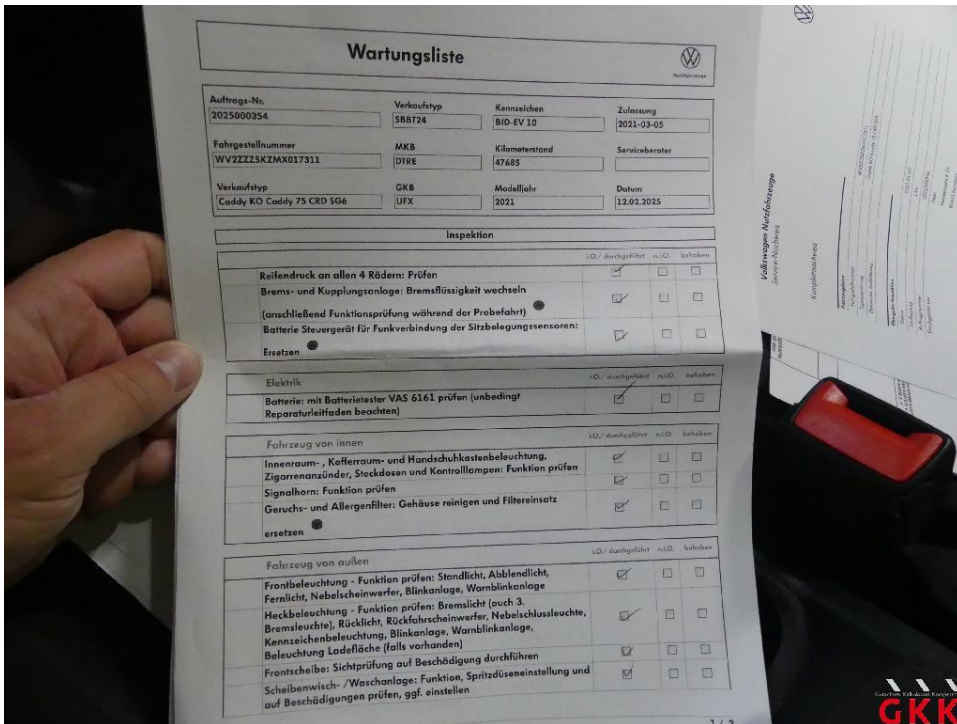


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren