


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002562682
Besichtigt am: 17.07.2026 12:42
Berichts-Nr: 11032350
FIN: WVGZZZA1ZNK013721

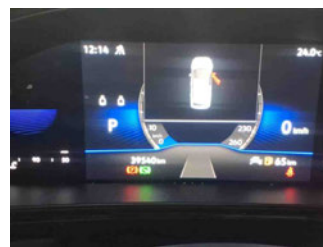Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CKX
Erstzulassungsdatum:	01.08.2022
Laufleistung:	39.540 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ivory Silver Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.268 mm
Fahrzeughöhe:	1.524 mm
Fahrzeugbreite:	1.811 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.900 kg
Radstand:	2.630 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Flintgrau/Titanschwarz/ Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	ECO-Funktion
2 Türen	Einstiegshilfe "Easy Entry"
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Schriftzug
4 Leichtmetallräder "Grange Hill" 7 J x 18 in Schwarz	Einton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrprofilauswahl
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GK-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 15 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientebeleuchtung weiß	Fensterheber elektrisch
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Frontantrieb
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fußgängererkennung
Außenspiegelgehäuse schwarz	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Batterie 320A (59Ah)	Kältemittel R1234yf
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Betriebsspannung 12 V	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kopf- und Seitenairbags vorn, kombiniert
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kopfstützen hinten
Bremsbelagverschleißanzeige	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Cabriolet	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Rahmen in Schwarz	LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dämpfung vorn	LED-Rückleuchten dunkelrot
Dekoreinlagen "Lava Stone Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar
Design-Paket "Black Style"	Leuchtweitenregulierung dynamisch
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Linkslenker
Digitaler Radioempfang DAB+	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Mittelarmlehne vorn
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	Modul Boden hinten Ausführung 2
Drehstromgenerator 140 A	Müdigkeitserkennung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

Multifunktionskamera	Rücksitzlehne symmetrisch geteilt umklappbar
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Scheibenbremsen hinten
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Scheibenbremsen vorn
Nicht Heissland	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Normal-Lackierung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Sitzmittelbahnen in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"
Ohne alternativ-Antriebssystem	Soundsystem "beatsAudio", 400 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 12-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Anhängervorrichtung	Sportfahrwerk
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne CD/DVD für Navigation	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Stabilisator hinten
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Standard-Klimazonen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Klappptisch an Vordersitzlehne	Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfängerunterteile in Wagenfarbe
Ohne Ladedose	Telefonschnittstelle
Ohne Ladekabel	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Textilverdeck elektrisch-hydraulisch
Ohne Sprachsteuerung	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Spurwechselassistent	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Trennwand	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Typprüfand Deutschland
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Variante Grundausstattung
Ohne Zusatz-/Standheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vierlenkerachse
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Pedale in Edelstahl gebürstet	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Progressivlenkung	Vordersitze beheizbar
Radio	Vordersitze mit Höheneinstellung
Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Warnleuchte für Waschwasserstand
Radstand	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Rechtsverkehr	Wartungsintervallverlängerung
Regensensor	Wegfahrsperre elektronisch
Regionscode " ECE " für Radio	Windschott
Reifen 215/50 R 18	Winterpaket
Reifenkontrollanzeige	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R 16 H, Radvollblenden
R-Line Ausstattung	Winterräder Stahl (zusätzlich), 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R 16 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Zusätzliche(r) Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
3	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.650,79
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.650,79

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	190,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNK013721

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

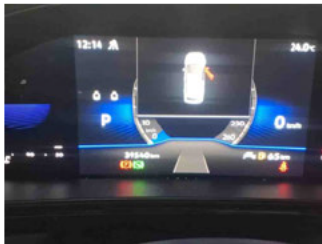

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

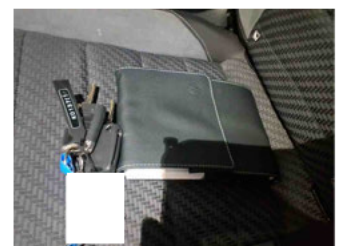

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026




Innenraum - Kofferraum

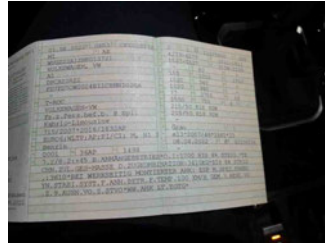


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

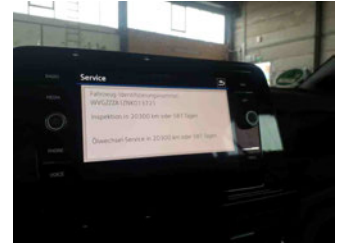

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

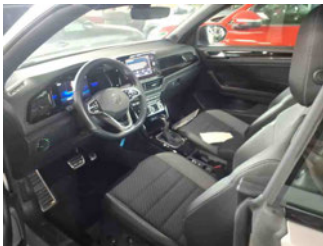

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche Felge(n) - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



3 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

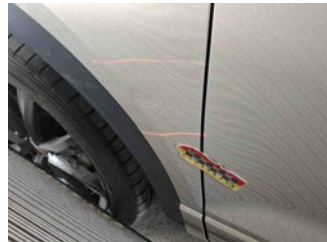

4 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11032350
vom: 20.07.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

