



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Kofferraum

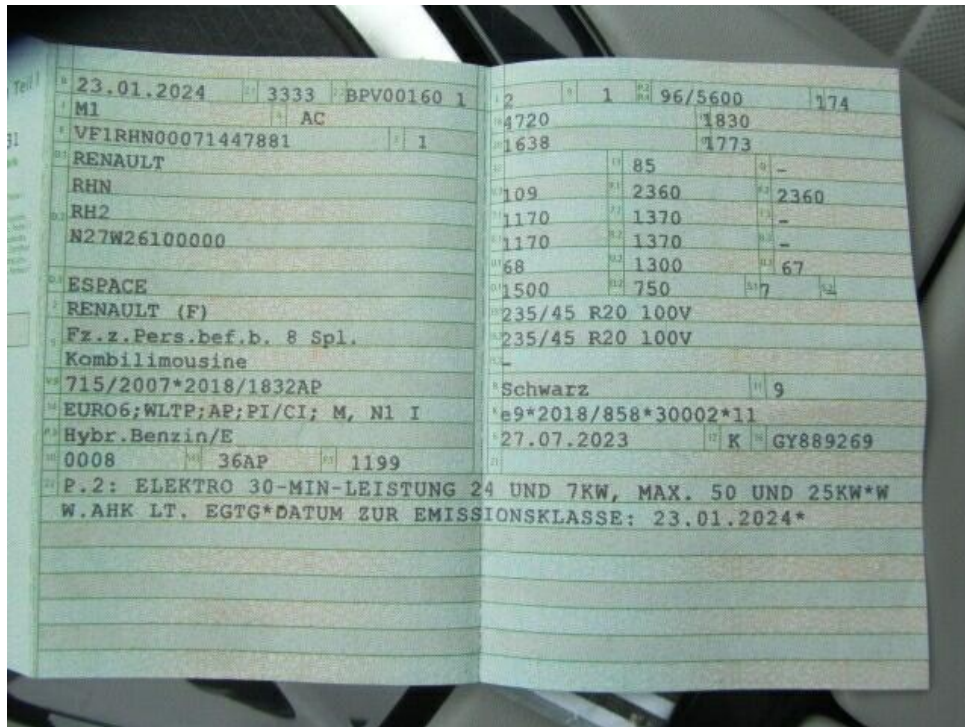


Bild 11 : ZLB1

Bild 12 : Felge vorne rechts verschrommt glanzgedreht, Reparatur nicht zulässig
Reifenflanke vorne rechts eingeschnitten, Gewebe sichtbar



Bild 13 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht, Reparatur nicht zulässig



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Felge hinten links verschrammt glanzgedreht, Reparatur nicht zulässig



Bild 16 : Felge hinten links verschrammt glanzgedreht, Reparatur nicht zulässig

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.01.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Espace VI (03.2023->) / Espace VI 1.2 E-TECH Hybrid 200 Iconic 7sz (EU6e)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00071447881	HSN / TSN	3333 / BPV
DAT Europa-Code®	017201590150001	DAT Marktindex	DE001 6450
Km-Stand abgelesen	67354	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe	Automatik
Felgen	N1 I	Farbe	Schwarz / Metallic / TEGNE
Polster / Farbe	Leichtmetall Leder / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - Kit Monopac Evolution, 3.Sitzreihe im Fahrzeugboden versenkbar, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Allradlenkung, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling schwarz, Dynamisches Kurvenlicht, Easy-Park-Assistent, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsbeleuchtung mit Logo Projektionsfunktion, Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control, Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Frontscheibe heizbar, Geräuschsimulator (Außenlautsprecher), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Multi-Mode (15-Stufen), Heckklappenbetätigung elektrisch, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Induktionsladeschale für Smartphone im Fond, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenausstattung: schwarz, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View 360°, Karosserie: 5-türig, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert), Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Komfort-Kopfstützen vorn, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 8x20 (Eiffie), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole mit Ablagefach, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW E-Tech Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand 2738 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schaltpunktanzeige, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach), Sitz vorn links mit Massagefunktion, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach), Sitzausstattung: 7-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sand-Grau, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Metallic Dezir Rot, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 3.Sitzreihe, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1678	Advanced Driving Assist-Paket
25204	Head-up-Display
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
17102	Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
11321	Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 12 / 2025 bei Kilometerstand 55.089

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

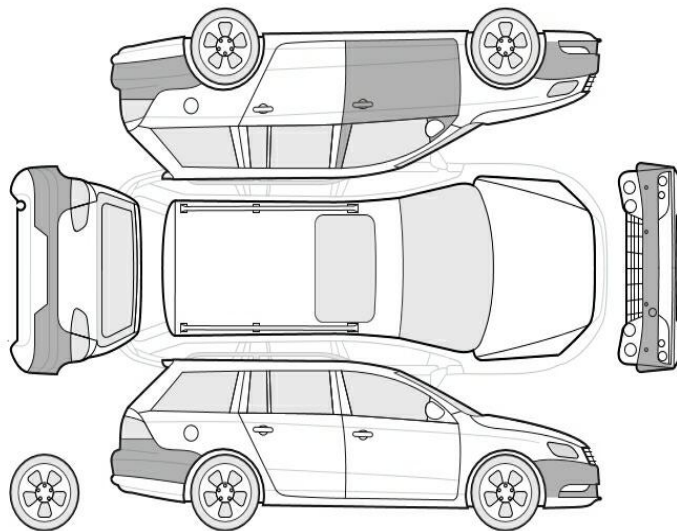

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne rechts verschrammt
glanzgedreht, Reparatur nicht
zulässig, erneuern (Bild 12, 13)
2. Reifenflanke vorne rechts
eingeschnitten, Gewebe sichtbar,
erneuern (Bild 12)
3. Felge hinten links verschrammt
glanzgedreht, Reparatur nicht
zulässig, erneuern (Bild 15, 16)
4. Stoßfänger vorne Lackierung,
verschrammt, smart repair
5. Stoßfänger hinten Lackierung,
verschrammt, smart repair (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur