

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht

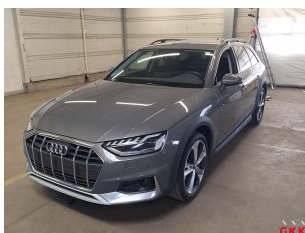

Vorgang

Ihr Auftrag vom	16.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	24.07.2026
Referenznummern	0002069350

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WAUZZZF4XPA080372		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Chronosgrau / Metallic
Hersteller	Audi	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	A4 Allroad quattro 3.0 TDI basis	Laufleistung abgelesen	99.686 km
Erstzulassung	24.07.2023	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.967 ccm / 210 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R19 98Y	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R19 98Y	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R19 98Y	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/40 R19 98Y	7 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R17 97H	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R17 97H	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R17 97H	4 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/55 R17 97H	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Allradkupplung
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
Dachreling schwarz	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
Frontscheibe Akustikglas	Funkschlüssel
Fußmatten Velours	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)	Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 4-türig	Klimaautomatik
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kraftstofftank: 58 Ltr.
Licht- und Regensensor	Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW V6 24V TDI)
Mittelarmlehne vorn	Modellpflege
Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus	Audi music interface
Nichtraucher-Paket	Radioempfang digital (DAB)
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwaschdüsen heizbar
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Seitenairbag vorn
Servolenkung elektro-mechanisch	Sitze vorn manuell einstellbar
Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Ausführung: allroad	Tagfahrlicht LED
Universal-Schnittstelle Bluetooth	Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch	Audi connect (Internetbasierende Dienste)
Einparkhilfe hinten (APS)	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
Sitzheizung vorn	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	Dachhimmel Stoff, schwarz
Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)	Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
Kopfstützen variabel verstellbar	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar

Sonderausstattung

LM-Felgen 6,5x17 (5-Parallelspeichen, V-Design, für Winterbereifung)	LM-Felgen 8x19 (5-Doppelspeichen Modul-Design, Einsätze, Struktur Grau, matt)
Matrix-LED-Scheinwerfer	Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	Metallic-Lackierung
Neuwagen-Reifengarantie	Rückfahrkamera
Sitzbezug / Polsterung: Stoff System	Sportsitze vorn
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen (Bild 15, Bild 16)	100,00 €	100,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel Batterie, entladen, ersetzen (Bild 14)	7,50 €	7,50 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	647,29 €	647,29 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	887,56 €
Minderwert	887,56 €
Händlereinkaufspreis	18.925,00 €
Händlerverkaufspreis	21.600,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 28.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

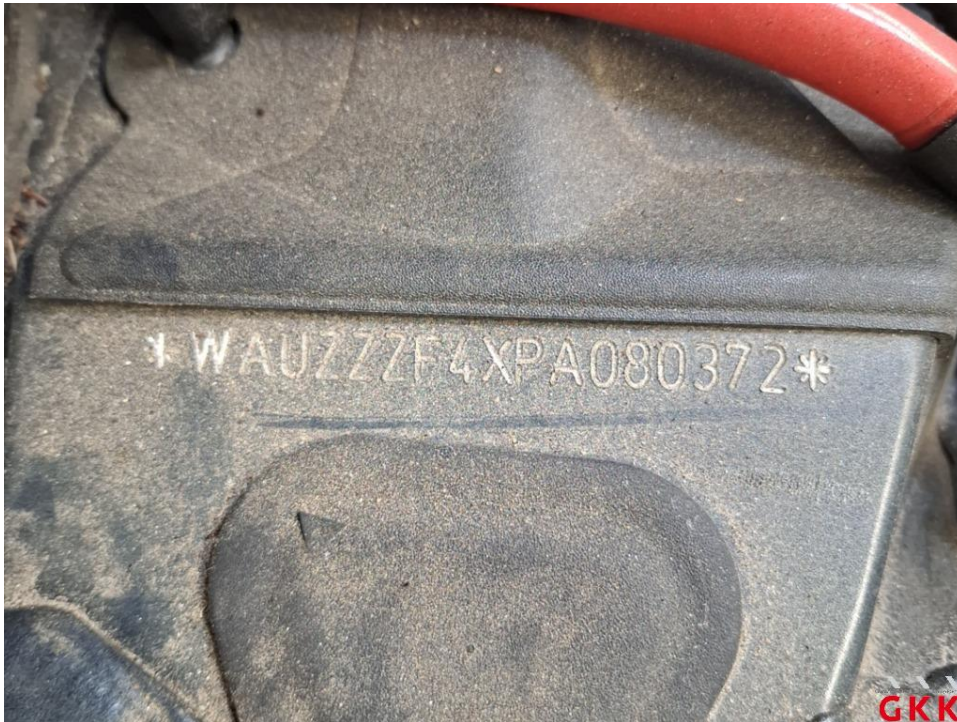


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Hauptschlüssel, Batterie, entladen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen

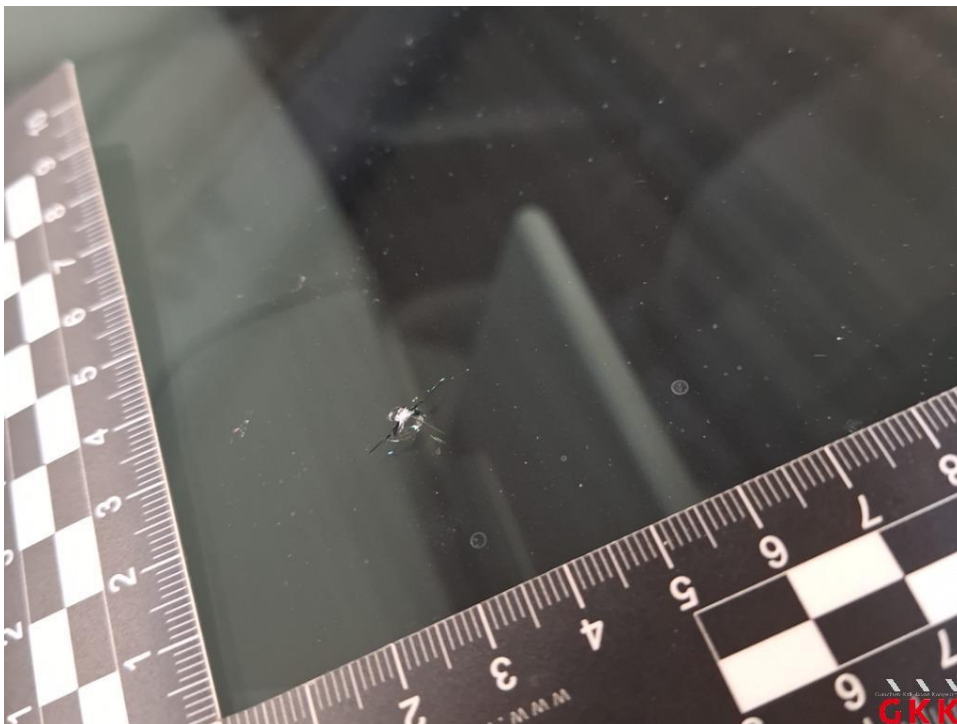


Bild 16 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, instand setzen