

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	TMBGR6NW8 M3147532	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	SKODA	Kenteken	2DRN435	Km stand	113 761 km
Model	KAMIQ				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	02-06-2026	Inspectienummer	7012350	Inspectiedatum	17-06-2026
Toewijzingsdatum	02-06-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

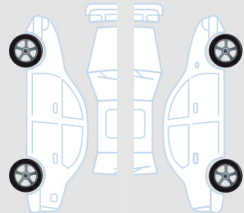
Verwijderbare items

Documentenlijst

Reservewiel	✓
Gevarendriehoek	✓
Krik	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓
Veiligheidsvest	✗
Hoedenplank	✗

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓

Banden

 Hankook 205/60/16 H All seasons
5.0 mm

 Hankook 205/60/16 H All seasons
5.0 mm









 Hankook 205/60/16 H All seasons
6.0 mm

 Hankook 205/60/16 H All seasons
6.0 mm









Type

1		Onderdeel	Veiligheidsvest	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	5,00€	
		Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	5,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	5,00€	
2		Onderdeel	Hoedenplank	Reparatietijd	0,20	Kosten onderdelen	112,39€	
		Positie		-	Reparatiekosten	15,00€	Brutokosten	127,39€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
		Omvang		-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	127,39€	





DEKRA Automotive Solutions

3		Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Reparatietijd	0,50	Kosten onderdelen	69,55€
				Reparatiekosten	37,50€	Brutokosten	107,05€
		Positie	-	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Type	Ontbrekend	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Omvang	-	Vast bedrag	-	Nettokosten	107,05€
		Bewerking	Vervangen				
4		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Spoiler	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
7		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	145,00€	Nettokosten	145,00€
8		Onderdeel	Motorkap	Reparatietijd	0,70	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	52,50€	Brutokosten	52,50€
		Type	Hagel	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	52,50€
9		Onderdeel	Dak	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
10		Onderdeel	Huidplaat	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	49,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	49,00€	Nettokosten	49,00€

DEKRA Automotive Solutions

11		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
		● ● ● ●					
12		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
		● ● ● ●					
13		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
		● ●					
14		Onderdeel	Interieur volledig	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	75,00€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	75,00€	Nettokosten	75,00€
		● ● ● ● ● ● ● ●					
15		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
		● ●					
16		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
		● ● ●					
17		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
		● ● ● ●					
18		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
		● ● ●					

DEKRA Automotive Solutions

19		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	145,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	145,00€	Nettokosten	145,00€
		● ● ● ●					
20		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,90	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	217,50€	Brutokosten	294,00€
		Type	Kras	Spuittijd	0,90	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	76,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	294,00€
		● ● ● ● ● ● ● ●					
21		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
		● ●					
22		Onderdeel	Alu velg 16"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
		● ●					

Opmerkingen

hoedeplank wordt nog invoertuig gelegd

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.089,94€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.089,94€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	6,50	487,50€	-	-	487,50€
Spuitwerk	85,00€	0,90	76,50€	-	-	76,50€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	186,94€	-	-	186,94€
Vast bedrag	339,00€	-	-	339,00€

Handtekeningen

Handtekening Receiver**Handtekening Expert****Handtekening Klant / bestuurder**

malhiss



17/06/2026 9:39