



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45201546
Auftrags-Nr / Referenz: 48096870_1
Besichtigungsdatum: 31.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-5 SKYACTIV-D 150 SCR Aut. Newground		
Kennzeichen	FD-VB 96	Fahrgestellnummer	JMZKF6W1A90371421
Erstzulassung	29.09.2023	Laufleistung (abgelesen)	200.071 km
HSN/TSN	7118 / AHE 00101	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	110 kW / 2.191 ccm	Nächste HU	09/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstän...	Restlauf bis Service	1.673 km
Letzte Wartung	12/2025 bei 182.409 km	Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.143 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48096870_1	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	7mm / 7mm	i.O.
2	225/55 R19 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
360 Grad Monitor
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn
Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
Berganfahrassistent (HLA)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte
City-Notbremsassistent Plus SCBS R
City-Notbremsassistent vorwärts SCBS (Smart City Brake Support)
Colorverglasung
Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion
Dachantenne in Wagenfarbe lackiert
Dachheckspoiler in Wagenfarbe lackiert
Diesel-Partikelfilter
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
Dynamisches Kurvenlicht (AFS)
Einparkhilfe vorne und hinten
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Farbdisplay mit Multi Commander
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten
Freisprecheinrichtung
G-Vectoring Control Plus (GVC), Fahrdynamikregelung
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Getriebe: 6-Stufen-Automatik
Handschuhfach, beleuchtet
Head-up Display
Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Heckklappe, elektrisch
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
i-Active Display
i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System
Induktives Laden
Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix Kindersitzhalterung
Karakuri-Gepäckraumabdeckung
Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer
Kofferraumboden höhenverstellbar
Kopfstützen (5)
LED-Rückleuchten
Leichtmetallfelgen 19"
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad
Lenkrad: Lenkradbedientasten
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Lichtsensoren und Regensensor
Login: Schlüsselloses Zugangssystem

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mittelarmlehne hinten
Motor Start/Stopp Knopf
Multi-Info-Display
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion
Polster:Grand Luxe/Kunstlederkombination
Radio: Mazda Audio-System
Radiozubehör: Digitalradio-Tuner (DAB+)
Radiozubehör: USB-Anschluss, zweiter
Reichweitenanzeige für Ad-Blue in der Instrumenteneinheit
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Reserverad: Mobilitäts Kit
Rückfahrkamera
Servolenkung
Sicherheitsgurte
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz elektrisch verstellbar 3-fach
Sitze: Lendenwirbelstütze für den Fahrer
Sitze: Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40)
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Voll-LED-Scheinwerfer
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Sonderlackierung Machine Grey Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Intervall überzogen, fällig nach 12 Monaten/ 20.000 km) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Tür hinten links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

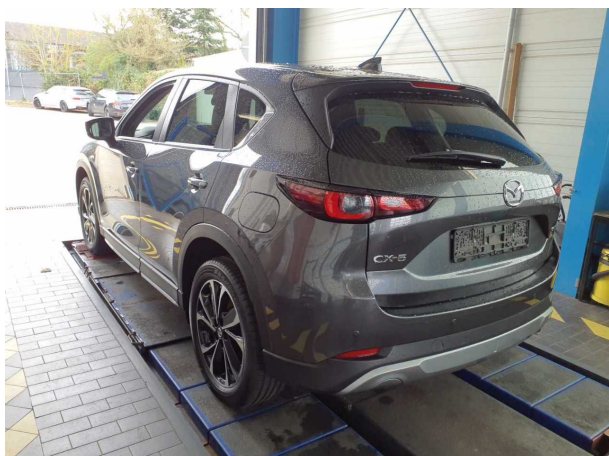


Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

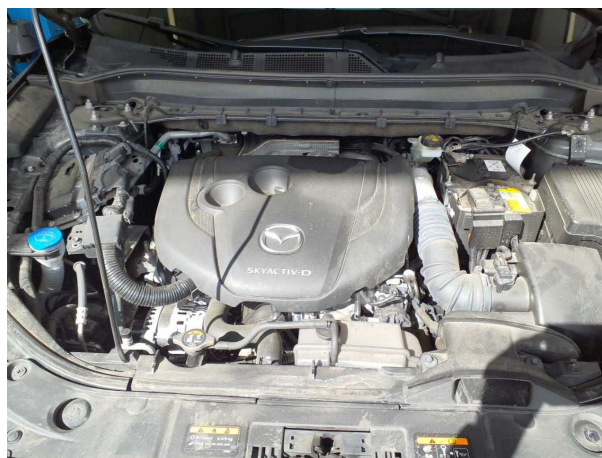


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

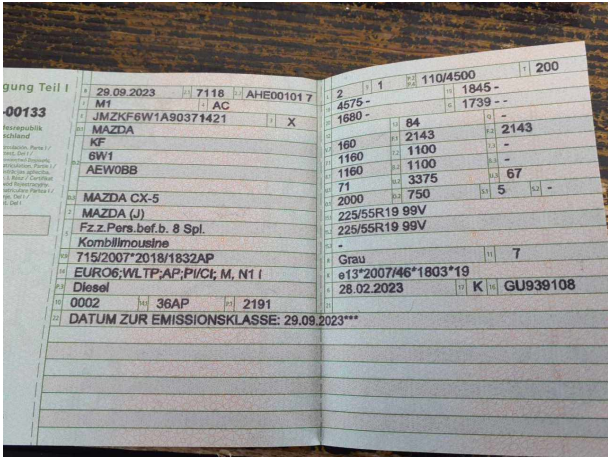


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

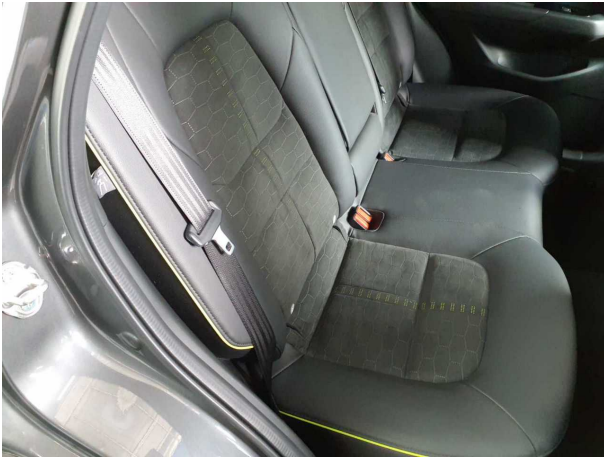


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

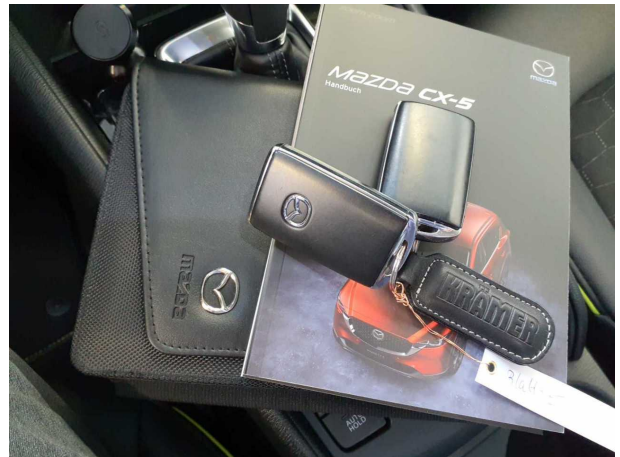


Abbildung 16: Sonstiges

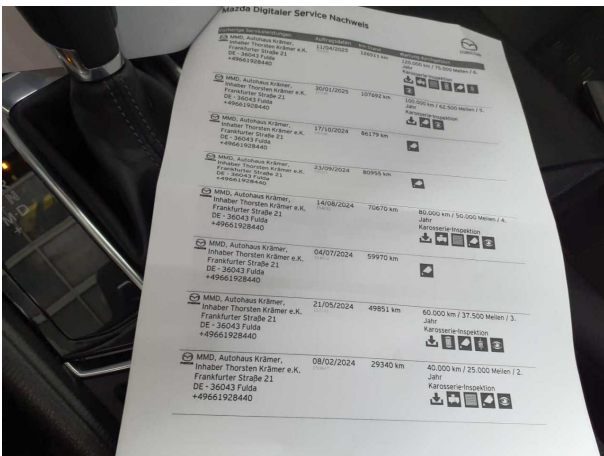


Abbildung 17: Sonstiges

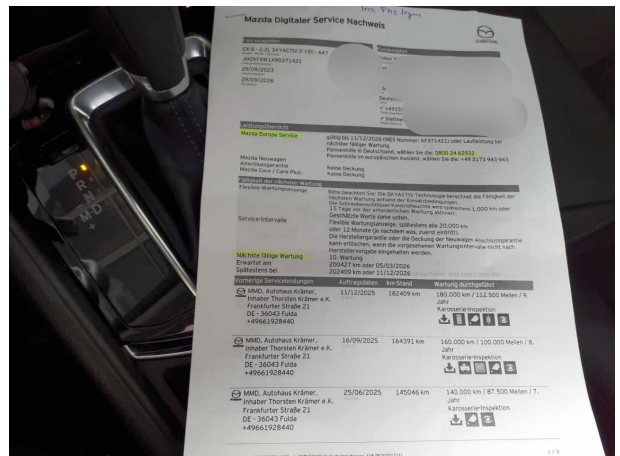


Abbildung 18: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos

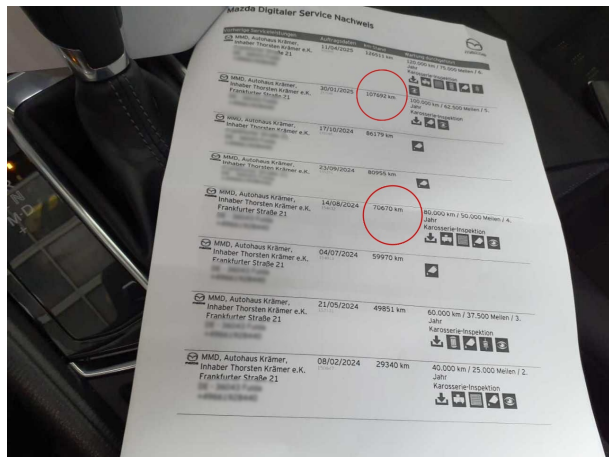

Beschädigung #1: Unterlagen: Serviceheft (Intervall überzogen, fällig nach 12 Monaten/ 20.000 km) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Hartmann Fleet-Professionals GmbH
- Ehingen
Katharinasteige 6
89585 Ehingen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür hinten links, Tür vorne rechts