

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	02.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG		
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11		
Besichtigungsdatum	26.06.2026		
Referenznummern	0002061457		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	WF0JXXWPCHNG08387		
Fahrzeugart	PKW - Van	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2028
Typ / Verkaufsbez.	S-Max Hybrid ST-Line	Laufleistung abgelesen	122.048 km
Erstzulassung	01.03.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik (stufenlos) / keine Angabe	Sitzplätze / Türen	7 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	2.488 ccm / 110 KW
Dauerleistung		Max. Leistung	140 kW
Ladestecker		Batteriekapazität	
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R 18 101Y	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R 18 101Y	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R 18 101Y	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/50 R 18 101Y	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55 R 17 103V M+S	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55 R 17 103V M+S	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55 R 17 103V M+S	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	235/55 R 17 103V M+S	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 20.02.2026 bei km 111.745.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front beschädigt	Ja	
Heck beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	Farbdisplay (4,2 Zoll)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	Frontscheibe Verbundglas
Fußmatten Premium	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getriebe Automatik - PowerShift ECVT	Elektromotor 98 kW (Hybridantrieb)
Elektr. Bremskraftverteilung	Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
Doppelendrohr Auspuffanlage	Dachspoiler Wagenfarbe
Dachreling schwarz	Bordcomputer
Stoßfänger Sport-Ausführung	Nebelscheinwerfer mit Einfassung schwarz glänzend
Nebelscheinwerfer LED	Kühlergrill oben / unten Pianolack
Seitenschweller Wagenfarbe	Body-Styling-Paket
Bodenleuchte im Außenspiegel	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Außenspiegel Wagenfarbe	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel elektr. anklappbar	Auspuffblende (Chrom)
Antriebsart: Frontantrieb	Antischlupfregelung (ASR)
Anti-Blockier-System (ABS)	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)	Heckleuchten LED
Parkpilotsystem vorn und hinten	Pedale Aluminium
Intelligent Protection System (IPS)	Knieairbag Fahrerseite
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	Seitenairbag 2.Sitzreihe
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
KeyFree-System	Kindersicherung elektrisch
Klimaautomatik 2-Zonen	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Leseleuchten im Fond	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	Modellpflege
Motor 2,5 Ltr. - 110 kW Hybrid	Hybrid 140 kW (Motor 2,5 Ltr. - 110 kW)
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Parkbremse elektrisch
Power KeyFree-Startfunktion	Raucher-Paket
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach, mit Memory)	Außenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (10-fach)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar

Serienausstattung

Sport-Fahrwerk	Sportsitze vorn
Steckdose 230V	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Winter-Paket
Frontscheibe heizbar	Lenkrad heizbar
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Business-Paket 3	Gepäcksicherungsnetz
Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
Audio-Navigationssystem Sony	Premium-Sound-Paket
12 Lautsprecher	Subwoofer
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	USB-Anschluss
FordPass Connect inkl. eCall	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)	Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
Ford SYNC 3 mit Navigation	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
Heckklappenbetätigung elektrisch	Frontkamera mit Split View
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory	Sonderlackierung Frost-Weiß

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	583,62 €	320,99 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	592,25 €	325,74 €
Heckklappe Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	619,02 €	340,46 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Polster Sitzkissen, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	326,98 €	179,84 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.201,87 €
Minderwert	1.247,03 €
Händlereinkaufspreis	17.250,00 €
Händlerverkaufspreis	19.725,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 23.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

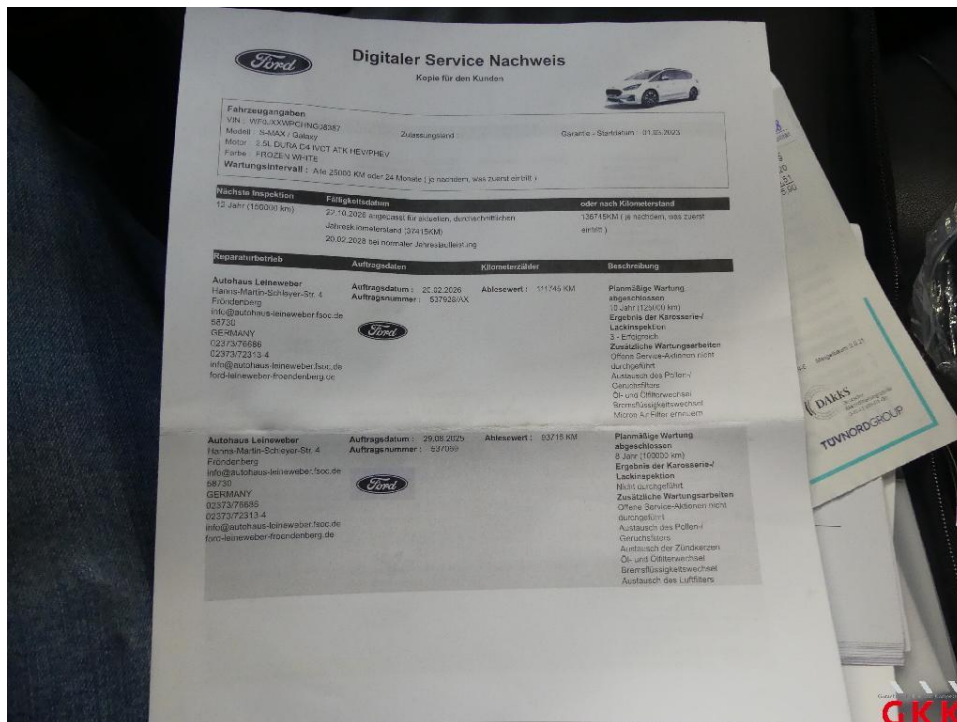


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 16 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

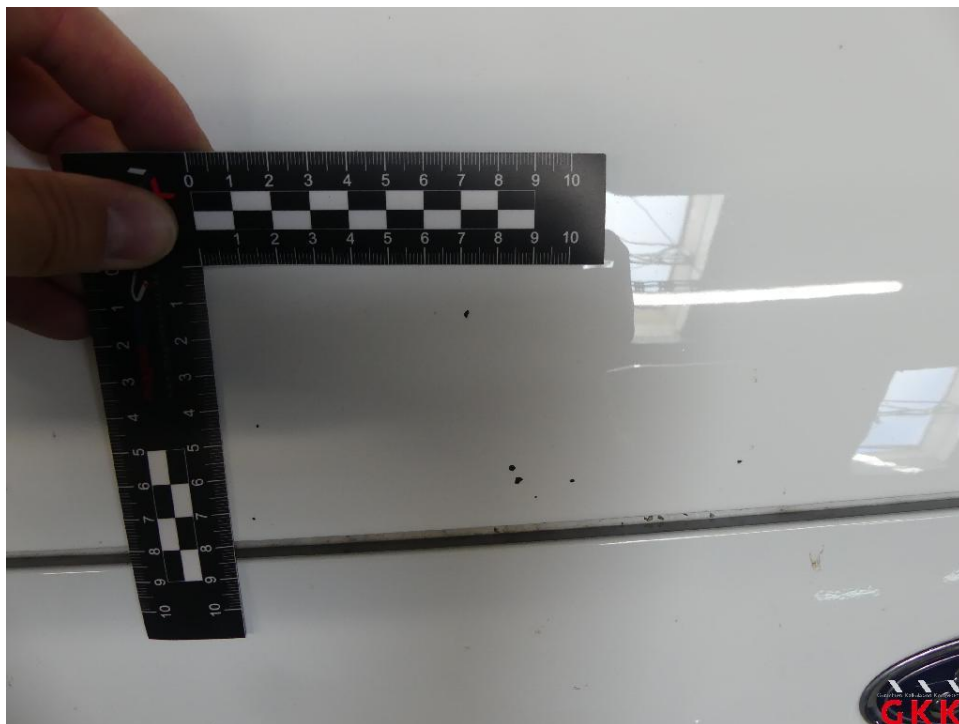


Bild 17 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 18 Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

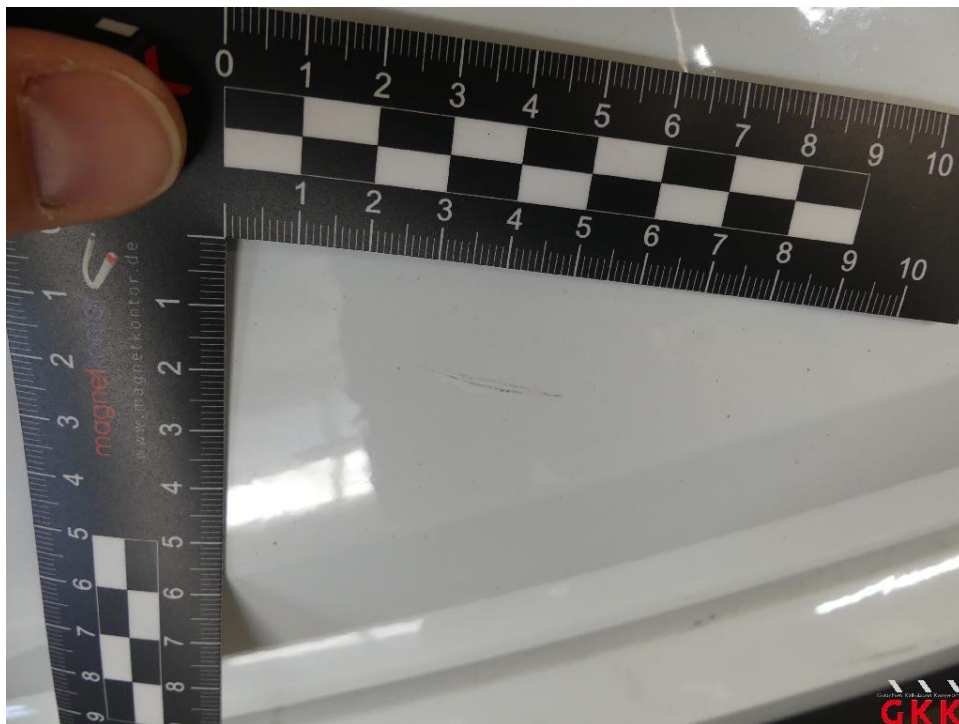


Bild 19 Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

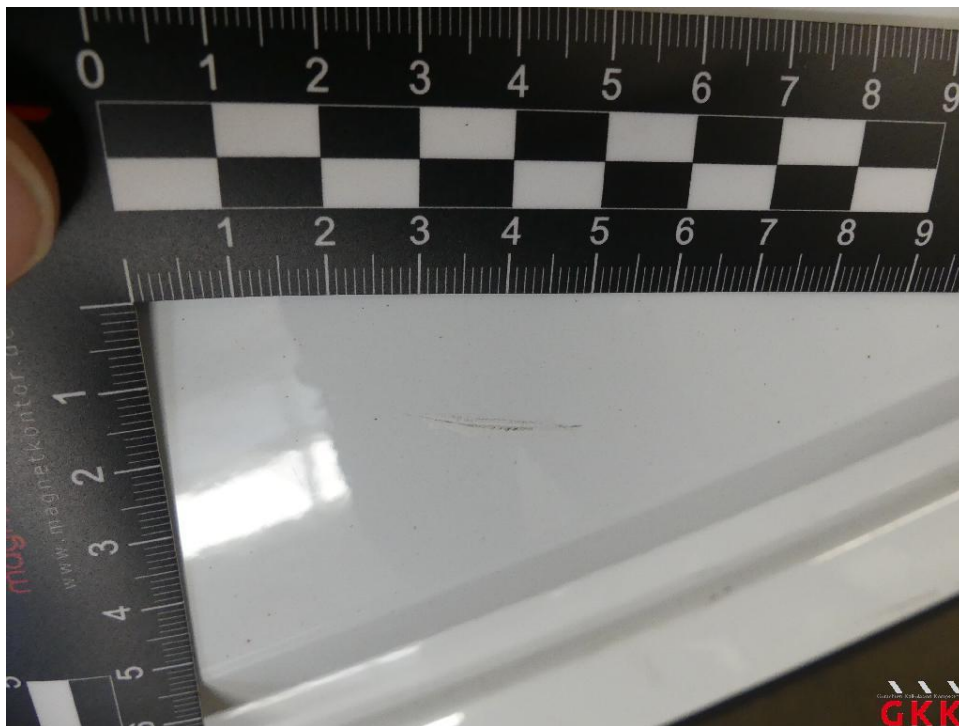


Bild 20 Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

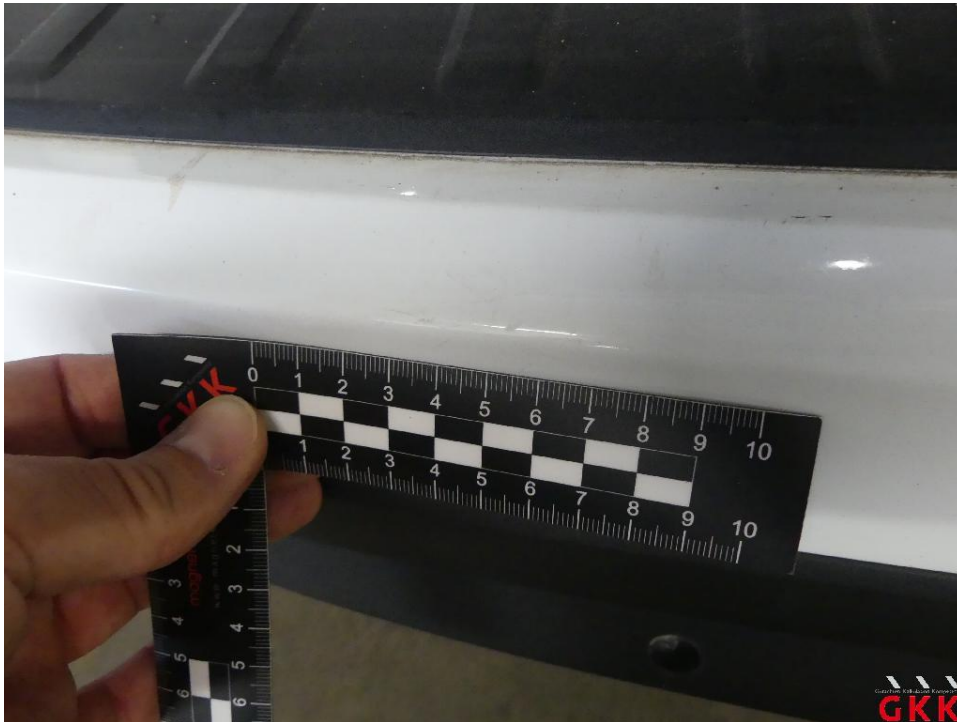


Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 26 Tür hinten links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27 Sitz vorne links, Polster Sitzkissen, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Sitz vorne links, Polster Sitzkissen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Sitz vorne links, Polster Sitzkissen, beschädigt, ersetzen