

NOx:	16.1	mg/km
THC + NOx:	35.5	mg/km
Partikelmasse:	0.18	mg/km
Partikelzahl:	4.55	*10 ⁸ km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.510	m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:	-	-
Differenzierungsfaktor:	-	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	- Wh/km
Elektrische Reichweite	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

ja

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

e24 32 37

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

Benzin/Diesel	
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	1.70 g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	154 g/km	5.9 l/100km
Mittel	118 g/km	4.5 l/100km
Hoch	108 g/km	4.1 l/100km
Höchstwert	123 g/km	4.7 l/100km
Kombiniert	122 g/km	4.6 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	- Wh/km
----------------	---------

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge	
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	- km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	- km
Sonstiges	

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +105 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22* 1/2: 205/60 R16 96W 6 1/2Jx16 ET22* 1: 225/35 R20 90Y 8Jx20 ET27 2: 255/30 R20 92Y 8 1/2Jx20 ET40* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99V M+S 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40* 1/2: 225/50 R17 98H M+S 7 1/2Jx17 ET30* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30* bei 20 Zoll Bereifung kein Anhängerbetrieb möglich*

Bayerische Motoren Werke **BMW AG**

Akt

046CC0125564



www.PS-Team.de




EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das	
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden	
(Ort und Datum)	
(Verwaltungsbehörde)	
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)	
5J 358860	
Landeshauptstadt München	
Kommunikationsreferat	
(Vermerke des Herstellers)	
HSN 0005	ASN 001478 VYS 001478 TSN CYN
DE 00 035779 WBA11DY030FM95351 1899820	



WBA11DY030FM95351

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhn	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): BMW
0.2	Typ: G3L
	Variante: 11DY
	Version: IAA500M0
0.2.1	Handelsbezeichnung: 320d
0.2.3	Kennungen:
0.2.3.1	Interpolationsfamilie: IP-0000751-WBA-1
0.2.3.2	ATCT-Familie: AT-0000037-WBA-1
0.2.3.3	PEMS-Familie: 24-WBA-DH29
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie: RL-0100529-WBA-1
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung: PR-0000022-WBA-1
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie: -
0.4	Fahrzeugklasse: M1
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München	
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingeklebt ww. geklebt	
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
im Motorraum rechts	
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA11DY030FM95351
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2022-05-06
mit dem in der am 2022-01-13	
erteilten Genehmigung e1*2007/46*1947*09	
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.	
München (Ort)	09.05.2022 (Datum)
	
(Unterschrift)	Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale								
1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4				
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
	1	Achse 2	-					
3.1	Das Fahrzeug ist:		nicht automatisiert					
Hauptabmessungen								
4.	Radstand:	2851 mm						
5.	Länge:	4709 mm						
6.	Breite:	1827 mm						
7.	Höhe:	1435 mm						
Massen								
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1615 kg						
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:		1679 kg					
16.	Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:		2140 kg					
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		Achse 1: 1000 kg					
			Achse 2: 1190 kg					
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:		3740 kg					
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:							
18.3	Zentralachsanhängers:		1600 kg					
18.4	Ungebremsen Anhänger:		750 kg					
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:		75 kg					
Antriebsmaschine								
20.	Hersteller des Motors:		Bayer. Mot. Werke AG					
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		B47D20B					
22.	Arbeitsverfahren:		Selbstzündung/4-Takt					
23.	Reiner Elektrobetrieb:		Nein					
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:		NOVC-HEV					
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4;in Reihe					
25.	Hubraum:		1995 cm³					
26.	Kraftstoff: Hybr.Diesel/E		26.1 Mono fuel					
27.	Höchstleistung							
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):		140.00 kW bei:4000 min⁻¹					
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):		2.20 kW					
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):		- kW					
28	Getriebe (Typ):		automatisch					
28.1 Übersetzungsverhältnisse								
	1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
	5.25	3.36	2.172	1.72	1.316	1.0	0.822	0.64
28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes:		2.813					

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstgeschwindigkeit							
29.	Höchstgeschwindigkeit:		240 km/h				
Achsen und Radaufhängung							
30.	Spurweite:		1.	1589 mm	2.	1604 mm	
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:						
	1:	225/45 R18 95 Y		7,5Jx18/ET25	A	C1	
	2:	255/40 R18 99 Y		8,5Jx18/ET40	A	C1	
Bremsen							
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		-				
Aufbau							
38.	Code des Aufbaus:		AA				
40.	Farbe des Fahrzeugs:		SCHWARZ				
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		4;2 links, 2 rechts				
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		5				
Umweltverträglichkeit							
46.	Geräuschpegel:						
	Standgeräusch:		72.10 dB(A)				
	bei Motordrehzahl:		3000 min⁻¹				
	Fahrgeräusch:		67.00 dB(A)				
47.	Abgasnorm:		Euro 6 AP				
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}						
47.1.1	Prüfmasse:		1748 kg				
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten						
47.1.3.0	f ₀		159.1 N				
47.1.3.1	f ₁		-0.233 N/(km/h)				
47.1.3.2	f ₂		0.03043 N/(km/h)²				
47.2	Fahrzyklus						
47.2.1	Fahrzyklusklasse:		3b				
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:		0				
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:		nein				
48.	Abgasemissionen:						
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
715/2007*2018/1832AP							
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel					
CO:		94.1 mg/km					
THC:		mg/km					
NMHC:		mg/km					



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

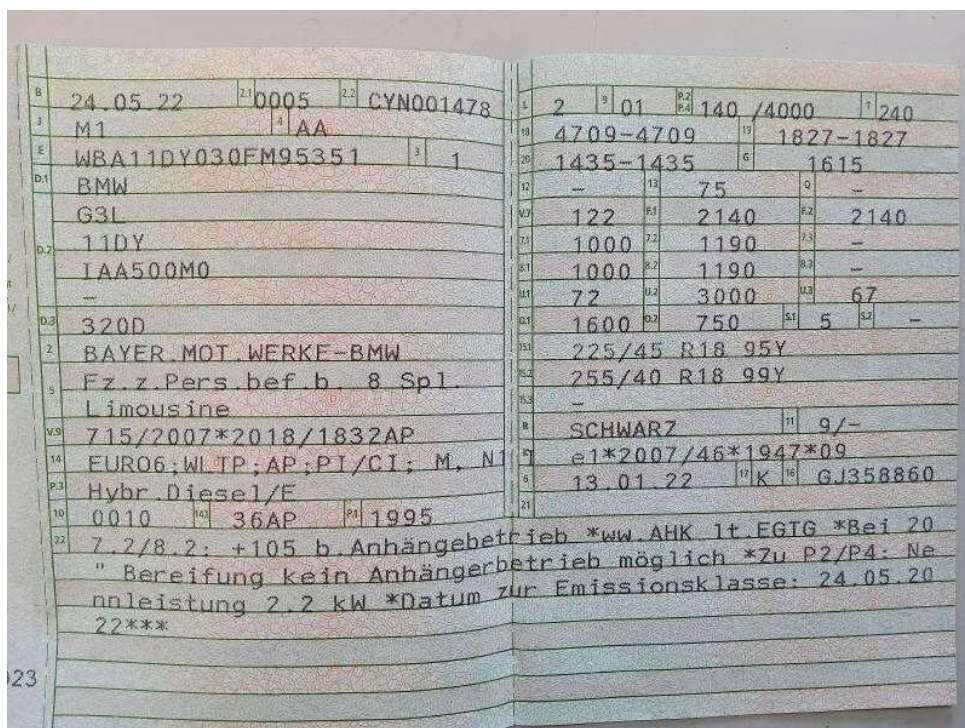


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Kilometerstand



Bild 14 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts umlaufende Verschrammungen



Bild 15 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts umlaufende Verschrammungen



Bild 16 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts umlaufende Verschrammungen



Bild 17 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts umlaufende Verschrammungen



Bild 18 : Spiegelblinker rechts oberflächige Schramme ohne Beeinträchtigung der Funktion

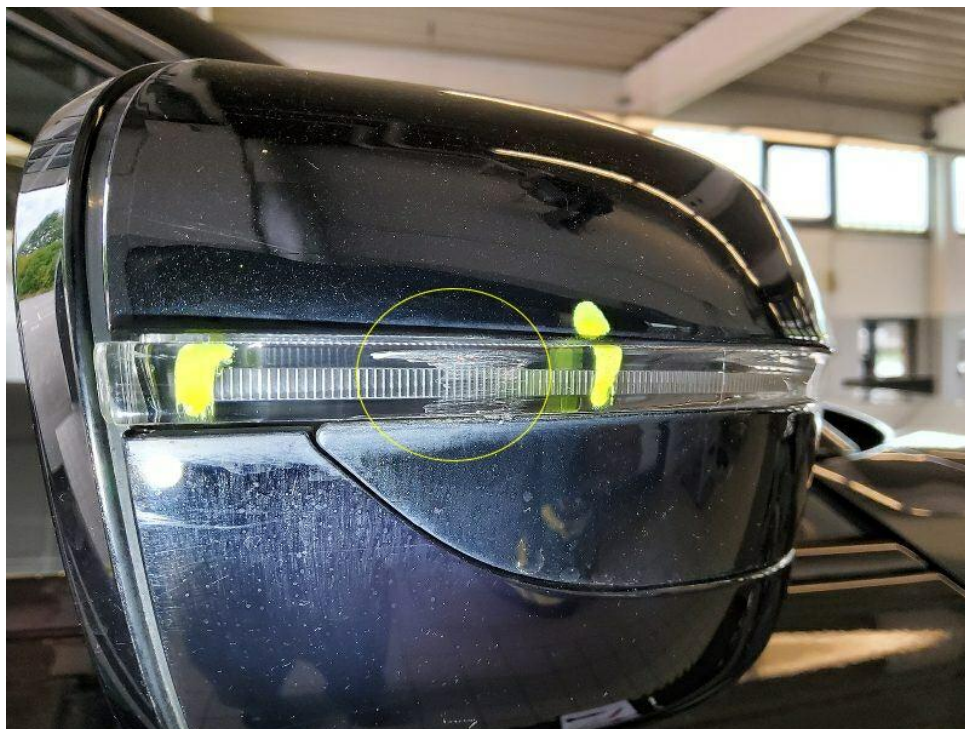


Bild 19 : Spiegelblinker rechts oberflächige Schramme ohne Beeinträchtigung der Funktion



Bild 20 : Tür hinten rechts zwei "weiche" Dellen



Bild 21 : Tür hinten rechts zwei "weiche" Dellen



Bild 22 : Tür hinten rechts zwei "weiche" Dellen



Bild 23 : Seitenwand hinten rechts "harte" Delle mit Lackbeschädigung



Bild 24 : Seitenwand hinten rechts "harte" Delle mit Lackbeschädigung



Bild 25 : Seitenwand hinten rechts "harte" Delle mit Lackbeschädigung



Bild 26 : Ladekante oberflächige Kratzer

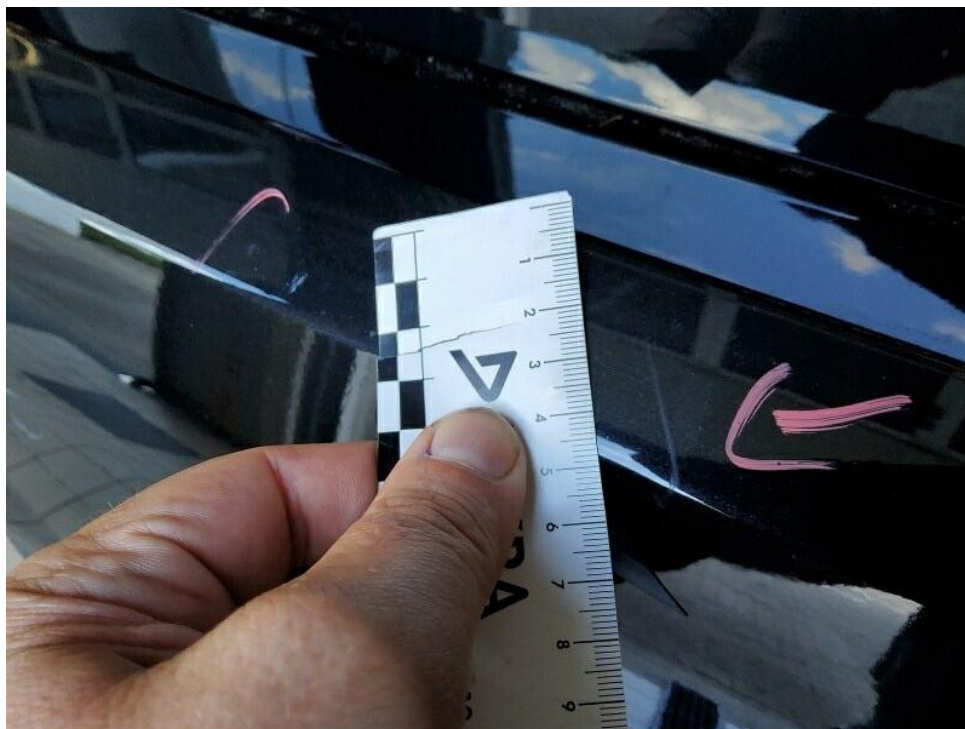


Bild 27 : Ladekante oberflächige Kratzer



Bild 28 : Ladekante oberflächige Kratzer



Bild 29 : Tür hinten links eingedrückt - Unfallschaden



Bild 30 : Tür hinten links eingedrückt - Unfallschaden



Bild 31 : Tür hinten links eingedrückt - Unfallschaden



Bild 32 : Einstiegsschweller vorne links tiefer Kratzer bis Grundierung

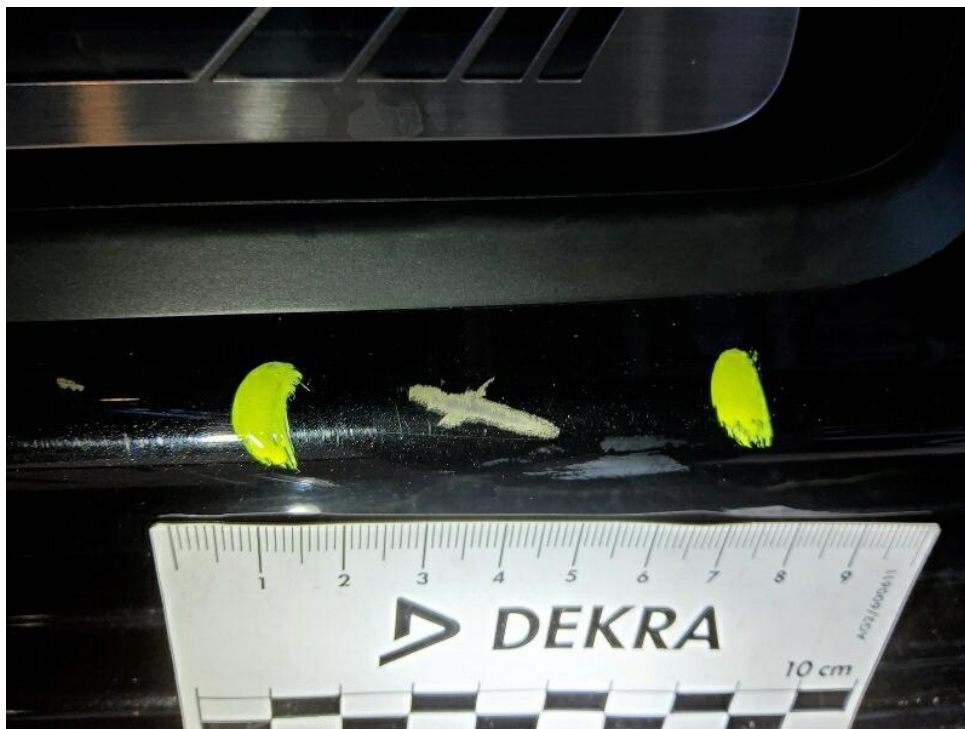


Bild 33 : Einstiegsschweller vorne links tiefer Kratzer bis Grundierung

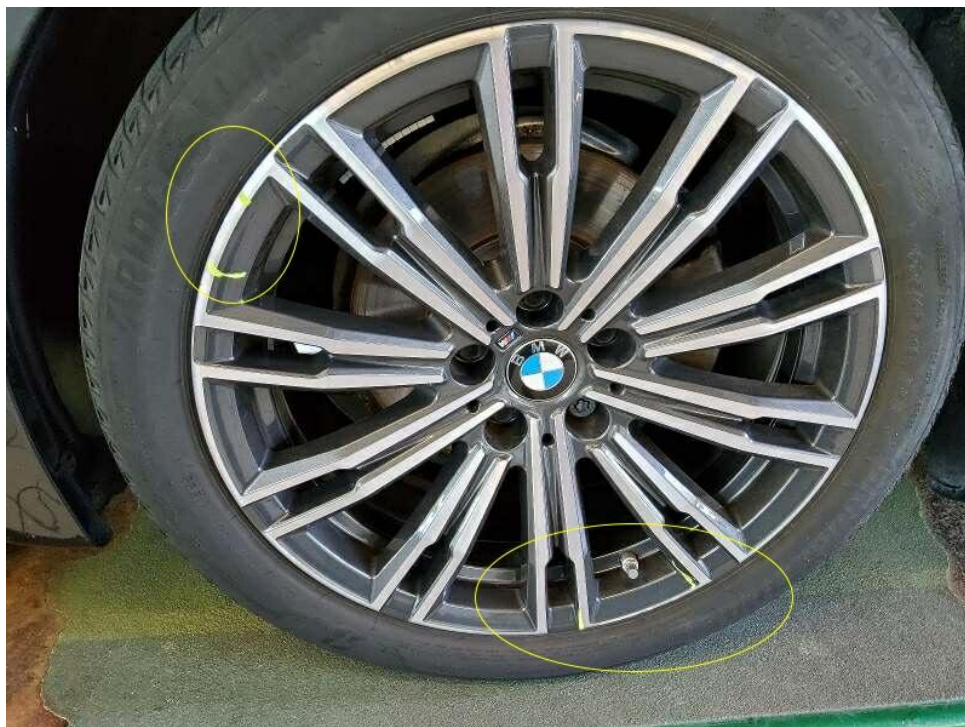


Bild 34 : Glanzgedrehte Felge vorne links umlaufende Verschrammungen

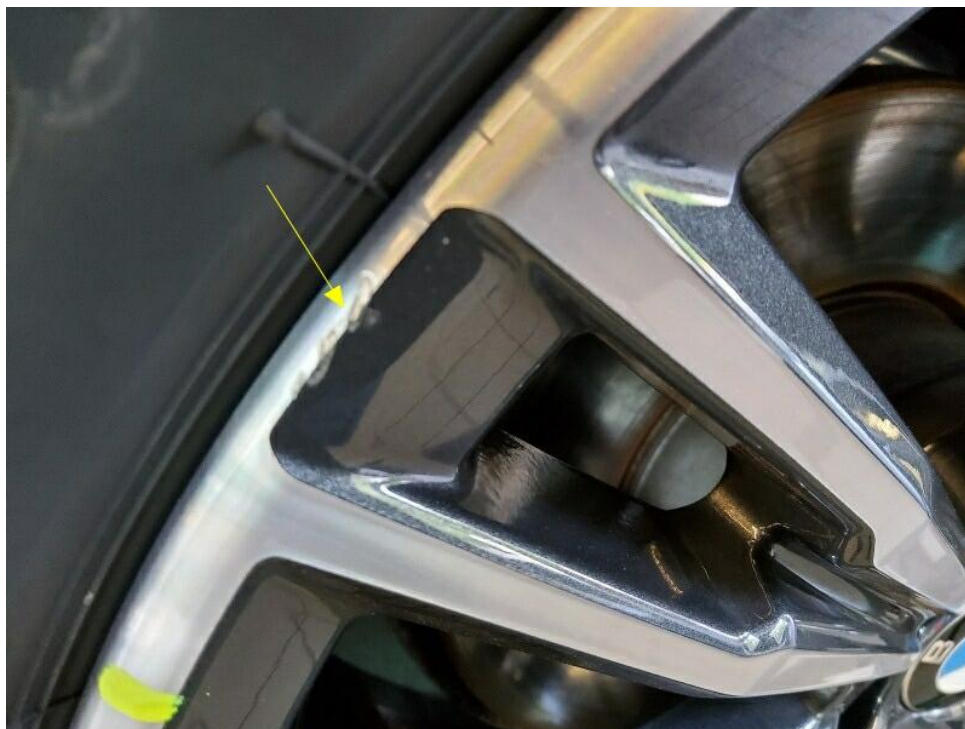


Bild 35 : Glanzgedrehte Felge vorne links umlaufende Verschrammungen

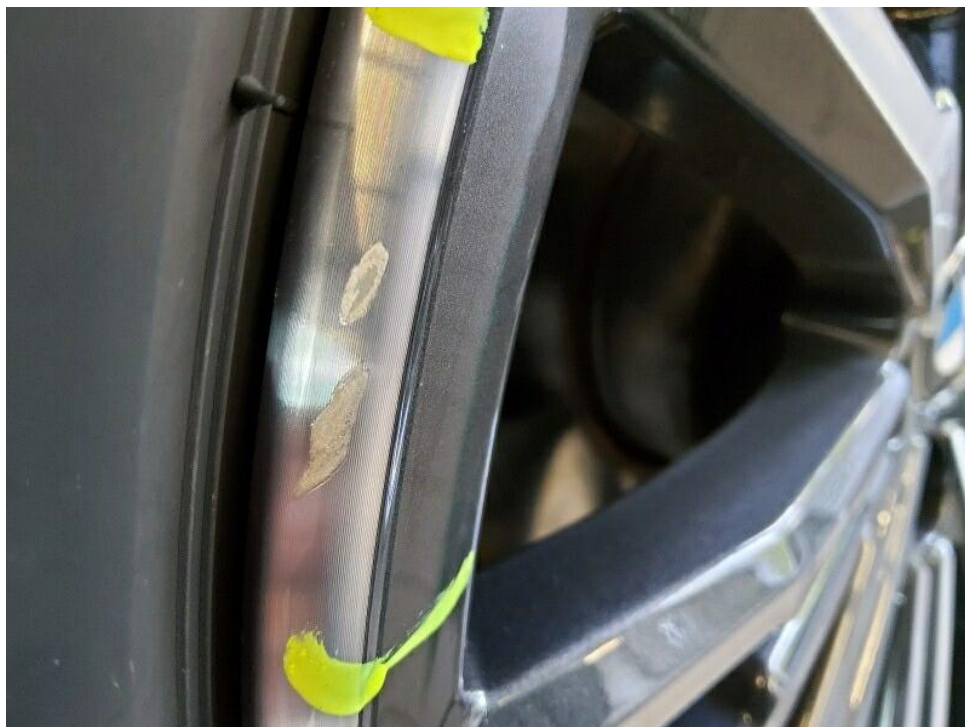


Bild 36 : Glanzgedrehte Felge vorne links umlaufende Verschrammungen



Bild 37 : Glanzgedrehte Felge vorne links umlaufende Verschrammungen

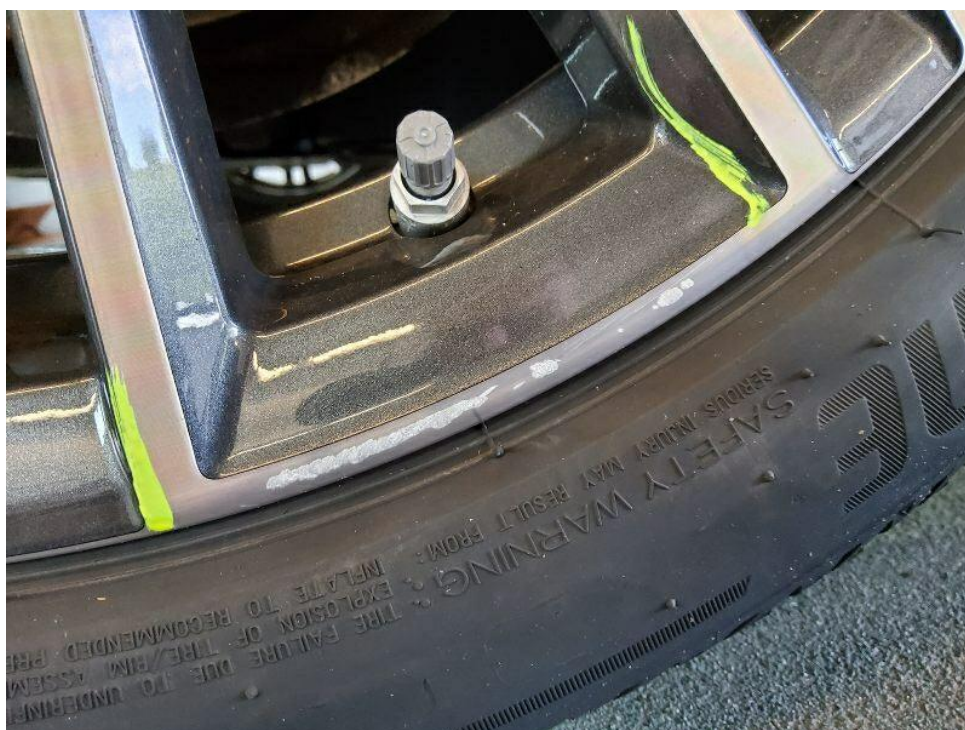


Bild 38 : Glanzgedrehte Felge vorne links umlaufende Verschrammungen



Bild 39 : Frontstoßfängerverkleidung linksseitig Lackabplatzung sowie rechts Verschrammung



Bild 40 : Frontstoßfängerverkleidung linksseitig Lackabplatzung sowie rechts Verschrammung

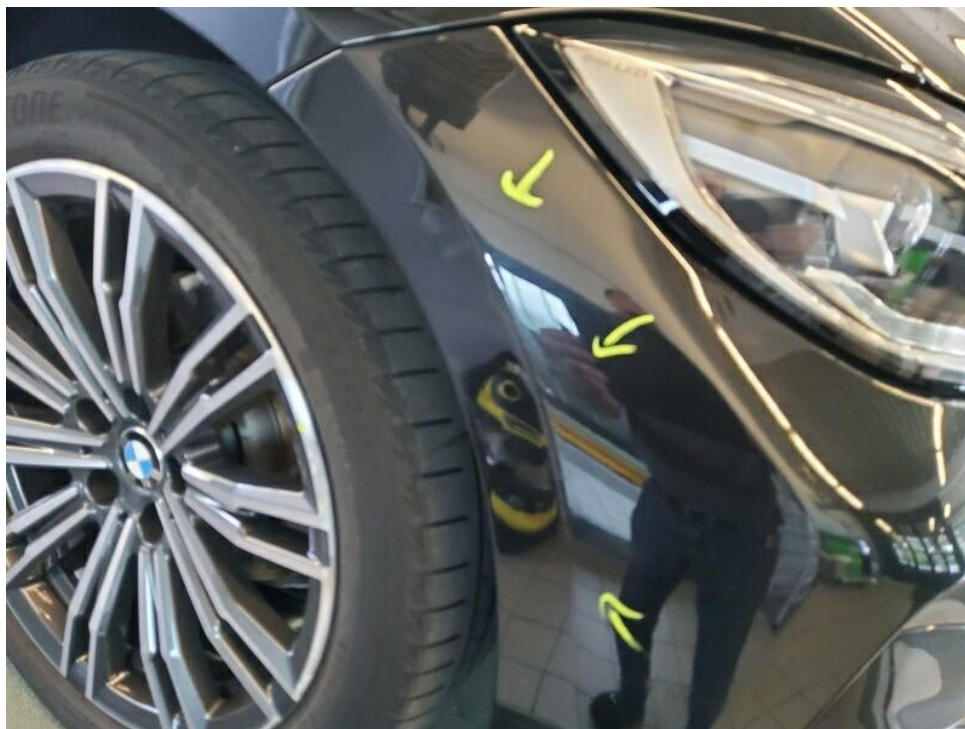


Bild 41 : Frontstoßfängerverkleidung linksseitig Lackabplatzung sowie rechts Verschrammung



Bild 42 : Frontstoßfängerverkleidung linksseitig Lackabplatzung sowie rechts Verschrammung



Bild 43 : Frontstoßfängerverkleidung linksseitig Lackabplatzung sowie rechts Verschrammung



Bild 44 : Frontstoßfängerverkleidung linksseitig Lackabplatzung sowie rechts Verschrammung

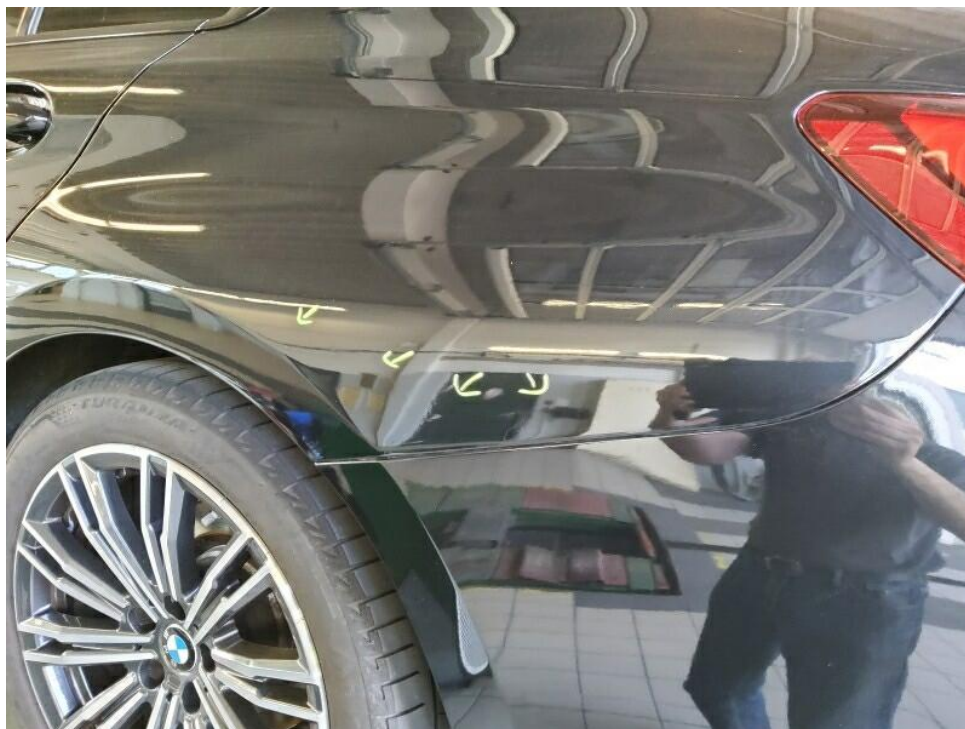


Bild 45 : Seitenwand hinten links unsachgemäß instandgesetzt - Silikoneinschlüsse / Lackfehler erkennbar



Bild 46 : Seitenwand hinten links unsachgemäß instandgesetzt - Silikoneinschlüsse / Lackfehler erkennbar



Bild 47 : Seitenwand hinten links unsachgemäß instandgesetzt - Silikoneinschlüsse / Lackfehler erkennbar

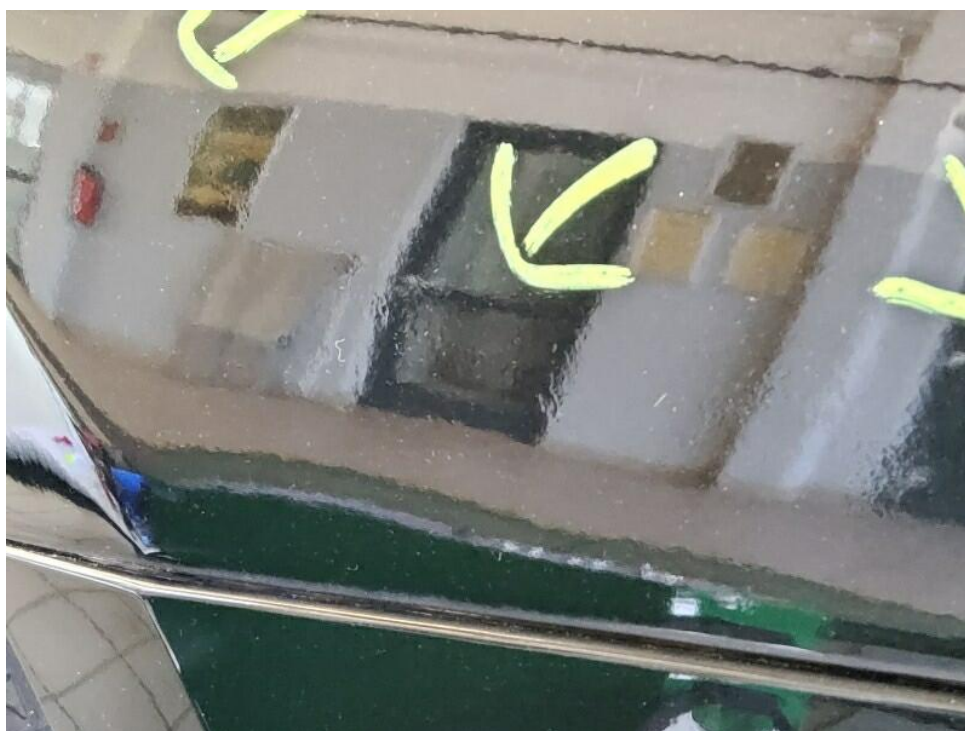


Bild 48 : Seitenwand hinten links unsachgemäß instandgesetzt - Silikoneinschlüsse / Lackfehler erkennbar



Bild 49 : Seitenwand hinten links unsachgemäß instandgesetzt - Silikoneinschlüsse / Lackfehler erkennbar



Bild 50 : Seitenwand hinten links unsachgemäß instandgesetzt - Silikoneinschlüsse / Lackfehler erkennbar



Bild 51 : Motorhaube mehrere tiefere Steinschläge - Auslegen und Polieren



Bild 52 : Motorhaube mehrere tiefere Steinschläge - Auslegen und Polieren



Bild 53 : Motorhaube mehrere tiefere Steinschläge - Auslegen und Polieren



Bild 54 : Motorhaube mehrere tiefere Steinschläge - Auslegen und Polieren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5571447
Hersteller BMW
Model 3 series
Variante M Sport 320 d MHEV
Listenpreis 33.849,15
VIN WBA11DY030FM95351
Erstzulassungsdatum 1.5.2022
Kennzeichen HAM P1284

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4909531

20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022110334	21.09.2022	Parksensor Stoßfänger hinten rechts	2.603,94
2022114481	05.12.2022	Stoßfänger vorne links	841,67
2023104028	28.03.2023	Fahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten links	3.898,09

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
05.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 401 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.05.2022	Letzte Zulassung	24.05.2022
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	320d Aut. M Sport	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11DY030FM95351	HSN / TSN	0005 / CYN
Schlüssel-Nr.	10137512	Km-Stand abgelesen	56419
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Saphirschwarz / Metallic / 2-Schicht / 475
Polster / Farbe	Stoff / Leder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL	S / O / F	4.6 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL	S / O / F	4.5 mm
2 links	255 / 40 R 18 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL	S / O / F	4.7 mm
rechts	255 / 40 R 18 99 Y	Bridgestone / Turanza T 005 RFT * FSL	S / O / F	4.6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fahrwerk: Sportfahrwerk M inkl. Variabler Sportlenkung, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lenkrad: M Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Dachhimmel anthrazit, M Hochglanz Shadow Line, M Interieurleisten Aluminium Tetrakon, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Paket: M Aerodynamikpaket, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Alcantara-/Sensatec-Kombination, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Rekuperationssystem, Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 790 M Bicolor mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrersitz, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Verzurösen im Gepäckraum, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
5AS	Driving Assistant
5AC	Fernlichtassistent
316	Heckklappenbetätigung, automatisch
4KA	Interieurleisten: Edelholzausführung Eiche Maser offenporig
322	Komfortzugang
	Lackierung: Metallic
5A4	LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen
9LC	Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive
430	Paket: Innen- und Außenspiegel
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
459	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory
6NW	Telefon: Telefonie mit Wireless Charging
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 03.12.2025 bei Kilometerstand 52.411
nächste Wartung:	am 12 / 2027
bis Wartung verbleiben:	21.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge vorne rechts
umlaufende Verschrämmungen,
erneuern (Bild 14, 15, 16, 17)
2. Seitenwand hinten rechts "harte" Delle
mit Lackbeschädigung, instandsetzen
(Bild 23, 24, 25)
3. Tür hinten links eingedrückt -
Unfallschaden, instandsetzen (Bild 29,
30, 31)
4. Einstiegsschweller vorne links tiefer
Kratzer bis Grundierung, smart repair
(Bild 32, 33)
5. Frontstoßfängerverkleidung linksseitig
Lackabplatzung sowie rechts
Verschrämmung, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 39, 40, 41, 42, 43,
44)
6. Glanzgedrehte Felge vorne links
umlaufende Verschrämmungen,
erneuern (Bild 34, 35, 36, 37, 38)
7. Motorhaube mehrere tiefere
Steinschläge - Auslegen und Polieren,
smart repair (Bild 51, 52, 53, 54)
8. Seitenwand hinten links unsachgemäß
instandgesetzt - Silikoneinschlüsse /
Lackfehler erkennbar, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 45, 46, 47, 48, 49,
50)
9. Ein Fahrzeugschlüssel ohne Funktion,
prüfen und Befund festlegen,
Schadenerweiterung möglich

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Spiegel blinker rechts oberflächige Schramme
ohne Beeinträchtigung der Funktion (Bild 18,
19)
Tür hinten rechts zwei "weiche" Dellen (Bild 20,
21, 22)
Ladekante oberflächige Kratzer, polieren (Bild
26, 27, 28)

Fahrzeugfront mit laufleistungsbedingter
Steinschlagbelastung
Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter
Gebrauchsspuren
Frontscheibe kleine Abplatzungen