



VR3FRHNSLNY546239

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	101,381 km
Manufacturer	Peugeot	Next maintenance in	6 Monat(e)
Type / Model	308	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	VR3FRHNSLNY546239	Power / Engine displacement	96 kW / 1,199 ccm
First registration	23 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2026, 91,580 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Cover / polish
2	Sill - right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
5	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
6	Wheel / tyres	Tyre - rear left side - Damaged - Replace
7	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Replace
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
9	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
11	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Repair and paint
12	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint
13	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint
14	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Door - rear right side, Door - front right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R17 94Y	Sonstige	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	225/45 R17 94V	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46273850
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Peugeot	Inspection condition	sufficient
Type / Model	308	Mileage (Read)	101,381 km
Vehicle Identification number	VR3FRHNSLNY546239	First registration	23 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeracker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46273850
Delivery date: 1 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior

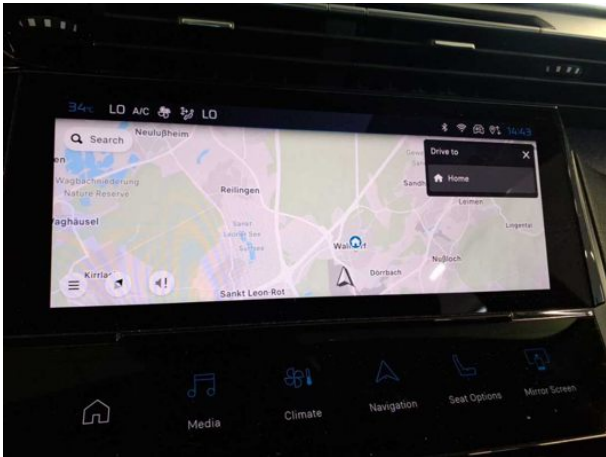


Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

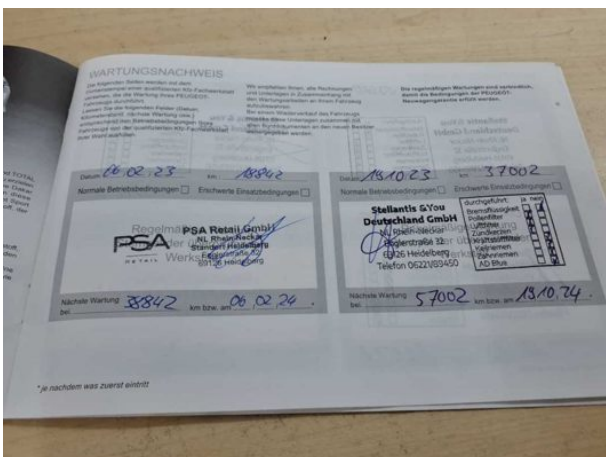


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

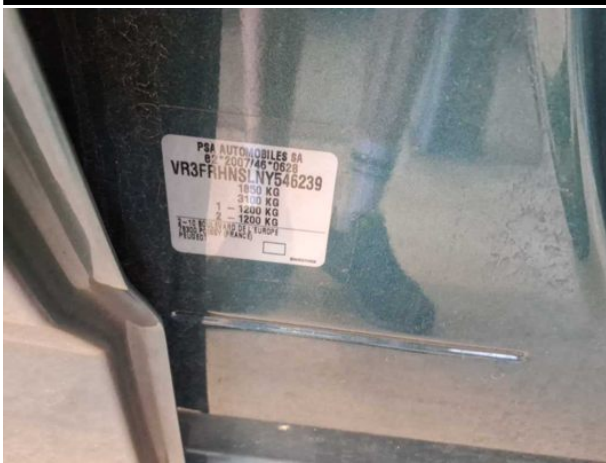


Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Cover / polish




Damage #1: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Cover / polish



Damage #1: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work

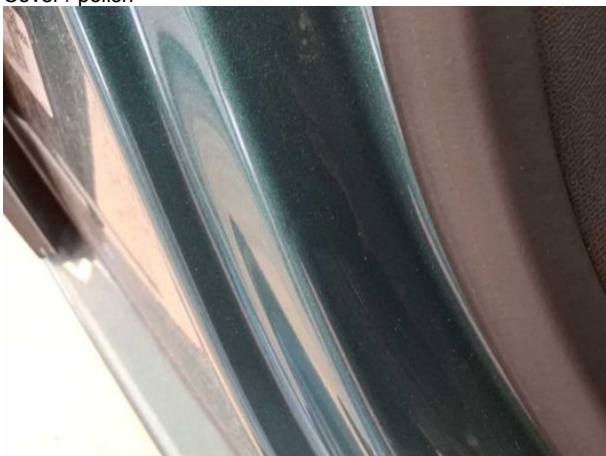

Damage #2: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage #6: Wheel / tyres: Tyre - rear left side - Damaged - Replace



Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace




Damage #7: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Replace



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

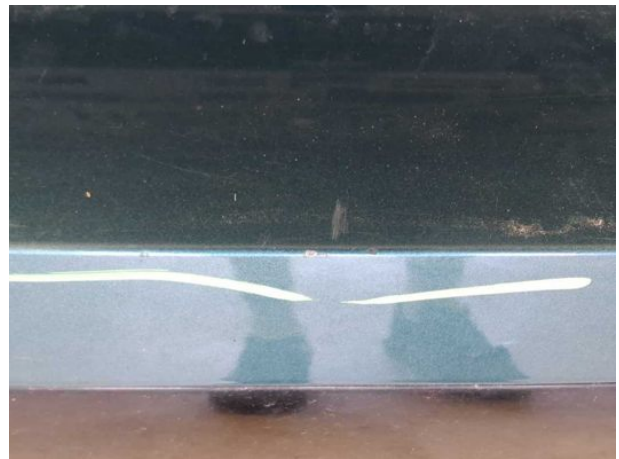

Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

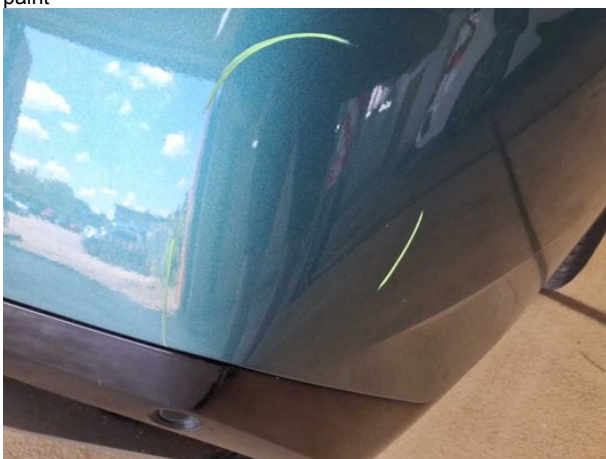

Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a...
and paint




Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

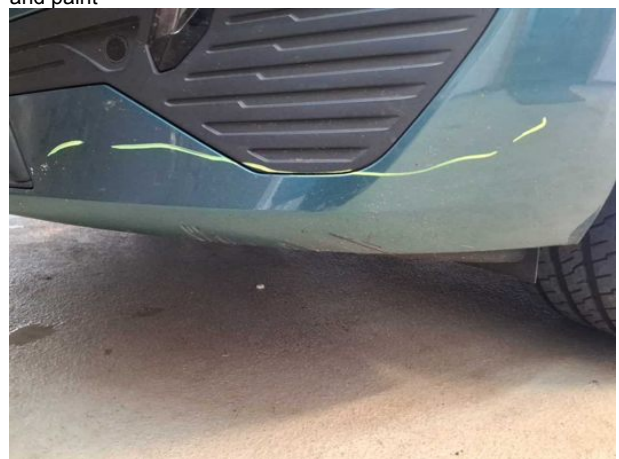

Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep...
and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch... - Repair and paint



Damage #11: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch... - Repair and paint



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46273850
Delivery date: 1 Jul 2026



Damage #14: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side, Door - rear right side,
Door - front right side



VR3FRHNSLNY546239

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	101.381 km
Hersteller	Peugeot	Restlauf bis Service	6 Monat(e)
Typ/Modell	308	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	VR3FRHNSLNY546239	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	23.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2026, 91.580 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Reifen hinten links - beschädigt - erneuern
7	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94Y	Sonstige	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	225/45 R17 94V	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46273850
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Peugeot	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	308	Laufleistung (abgelesen)	101.381 km
Fahrgestellnummer	VR3FRHNSLNY546239	Erstzulassung	23.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46273850
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

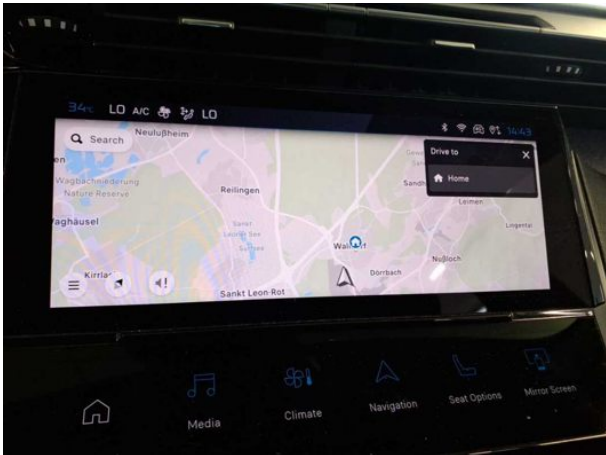


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

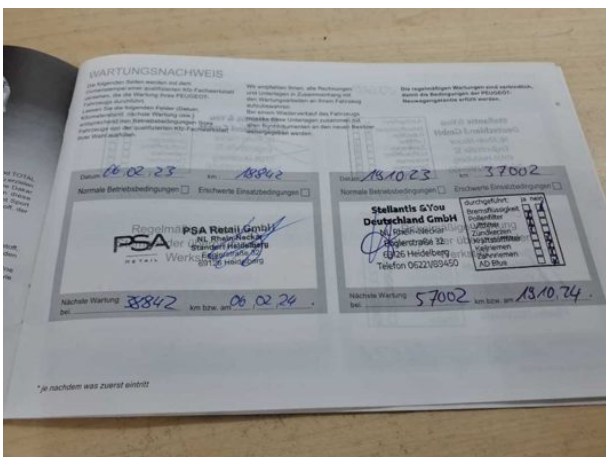


Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

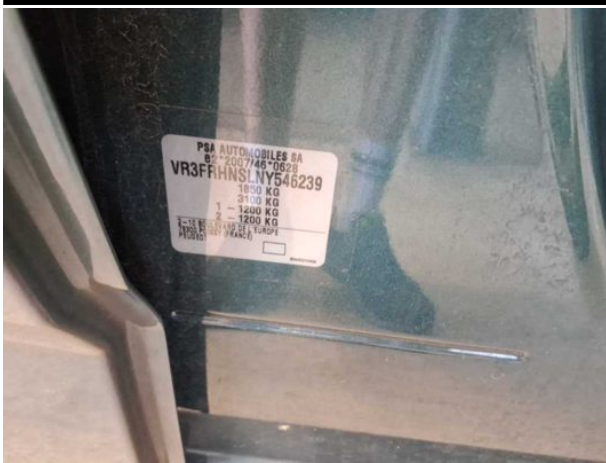


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren

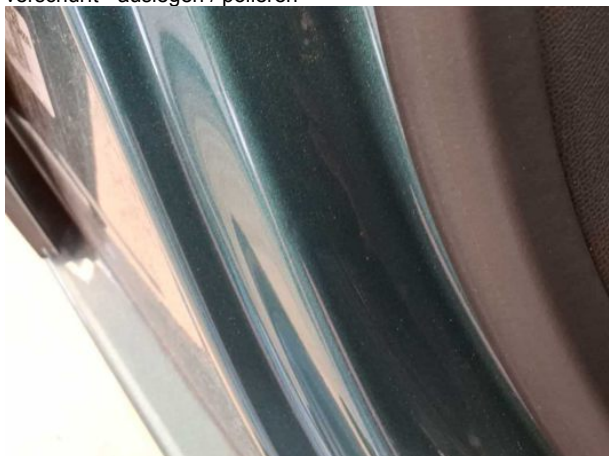

Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vor...
rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: PEUGEOT 308 PureTech 130 Active Pack Schräghecklimousine 5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -JJ 1199	Fahrgestell-Nummer:	VR3FRHNSLNY546239
Vertrags-Nummer:	32721084	Erstzulassung:	23.05.2022
Internes KZ:	15083639	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

PEUGEOT 308 PureTech 130 Active Pack Schräghecklimousine 5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **22.689,08**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

manuelle Anlage	0,00
-----------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **22.689,08**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	PEUGEOT 308 PureTech 130 Active Pack Schräghecklimousine5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 131	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,600
Leergewicht (kg):	1333	zul. Gewicht (kg):	1790

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32721084
Amtliches Kennzeichen: HD -JJ 1199
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 308 PureTech 130 Active Pack Schräghecklimousine 5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
09.06.2026	9059999319	Eigenverschulden	Heckklappe mitte	Nein	Nein
21.06.2025	9059947266	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
19.02.2025	9059967845	Fremdverschulden	Tür vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
			Tür hinten Beifahrerseite		
19.02.2025	9059967819	Eigenverschulden		Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32721084
Amtliches Kennzeichen: HD -JJ 1199
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

PEUGEOT 308 PureTech 130 Active Pack Schräghecklimousine5-türig 1199 ccm 131 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer