

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002394117
Besichtigt am: 02.04.2026 08:30
Berichts-Nr: 10349953
FIN: WVVZZZE1ZPP019983

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	03.04.2023
Laufleistung:	57.957 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mondsteingrau
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Elektro-Motor Aggr.0EH.A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Leichtmetallräder "Andoya" 7,5 J x 19	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4+1 Lautsprecher	e-Sound
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Fahrersitz mit Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrprofilauswahl
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Andoya 7,5 J x 19 in Schwarz / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 215/50 R 19	Fertigungsablauf Standard
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Armaturentafel Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Armlehne für Vordersitze	Gepäckraumboden herausnehmbar
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachsgewicht Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
CCS-Ladedose	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung hinten, Basis 1	Komfortpaket "Plus"
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	LED-Rückleuchten
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Leergewichtsbereich Standard
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	Linkslenker
Einton-Signalhorn	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Elektrische Luftzusatzheizung	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2
 Becherhalter
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-
 Bedienung
 Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
 Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
 Radfahrererkennung
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 o.b.Abgas
 Ohne Ambientebeleuchtung außen
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Fast Lane Modell
 Ohne Fußmatten
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Parkassistent / Garagenpilot
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne UNECE CS&SU
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1
 Plattformgruppenklasse 1
 Pro
 Radio "Ready 2 Discover"
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifenkontrollanzeige
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Fragment"

Softwareverbund Ausführung 8
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Telefonschnittstelle
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typrüfland Deutschland
 Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
 Umweltbonus
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
 "Discover Pro"
 Vordersitze beheizbar
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zellmodul A

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kotflügel vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
6	Einparkhilfe hinten	Beschädigt	Ersetzen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Heckspoiler	Deformiert	Ersetzen
9	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen
11	Sitzbezug vorne links	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZPP019983

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:


Ja

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

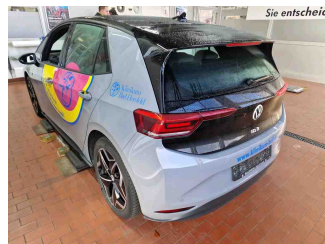 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

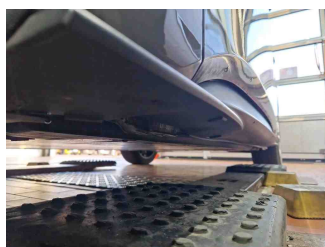
 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

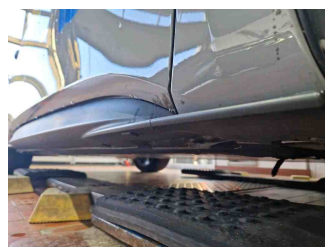
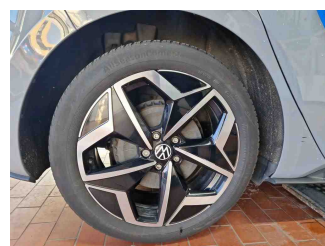
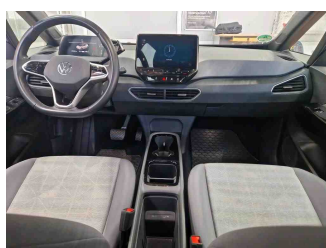
Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

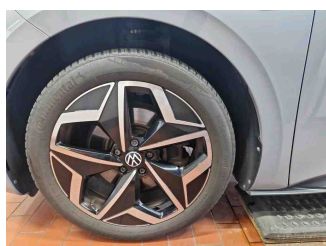
 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links



 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

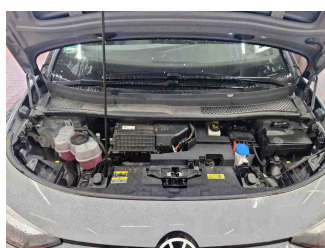 Räder - Rad montiert hinten
rechts


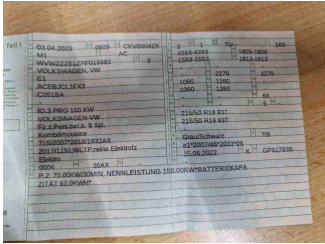
Innenraum - Mittelkonsole

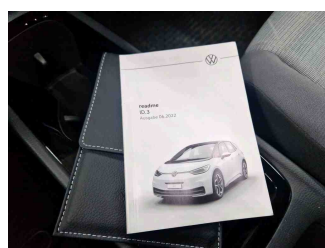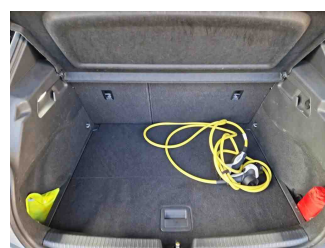


Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

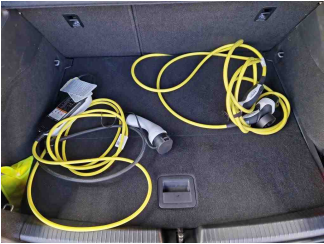


Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne

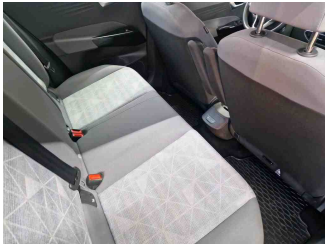

Innenraum - hinten



Unterbodenscan

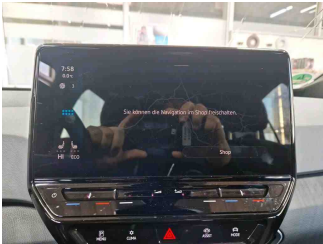

Innenraum - Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen



2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

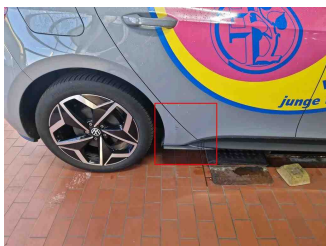


3 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kotflügel vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

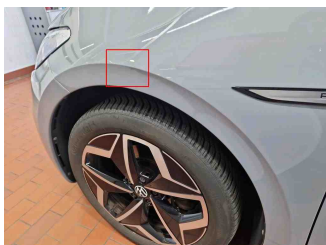


6 - Einparkhilfe hinten - Beschädigt - Ersetzen

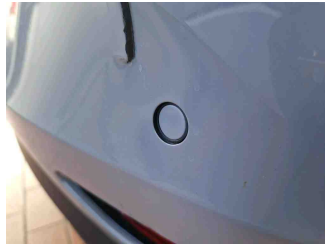


7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




8 - Heckspoiler - Deformiert - Ersetzen

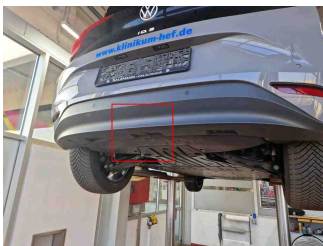



9 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

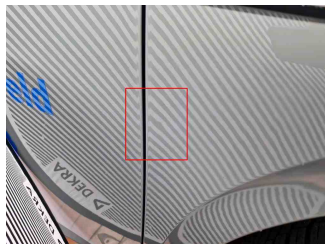

10 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen

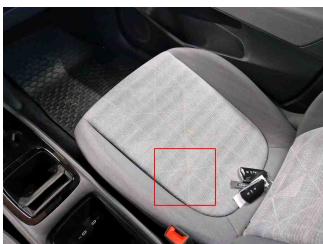

11 - Sitzbezug vorne links - Verschmutzt - Reinigen

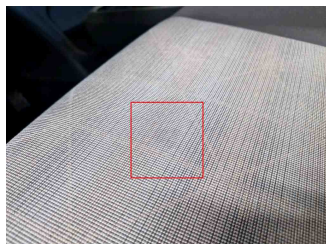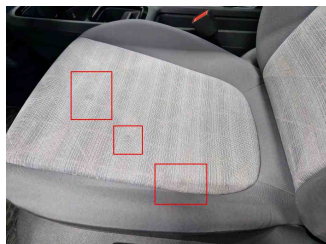

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

