


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002399340
Besichtigt am:	13.04.2026 13:31
Berichts-Nr:	10411803
FIN:	TMBAR7NP5P7021257

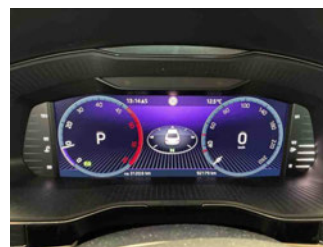Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AVY
Erstzulassungsdatum:	15.11.2022
Laufleistung:	92.179 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Beige
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Business Amundsen
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Chrom-Paket (Ausführung 2)
"Virtual Cockpit"	Chromrahmen um die Seitefenster
12 Volt-Steckdose(n)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	DAB - Digitaler Radioempfang
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG	Dämpfung hinten, Sportausführung
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Dämpfung vorn
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Einstiegsleisten vorne und hinten
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Elektrische Zusatzheizung
Ambientelicht Ausführung 2	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausstattungsstufe - Style	Formteilhimmel ungeteilt
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Beheizbare Vordersitze	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzverstellung vom Fond	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Berganfahrassistent	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
	Keine Aktionsausführung
	Kindersicherung, elektrisch betätigt
	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffbehälter	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Heckspoiler
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Leergewichtsbereich 1	Ohne Kindersitz
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Ladeboden
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen und Massagefunktion links	Ohne Ladedose
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Ladekabel
Linkslenker	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Matrix-Beam	Ohne Müdigkeitserkennung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Schmutzfänger
Mit Halter	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Trennwand
Mittelkonsole	Ohne Überführungsausrüstung
Motorenstart Standard	Ohne Uhr
Navi Amundsen + Web radio	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normal-Lackierung	Optionsinfotainment (MIB3)
Notrufsystem eCall+	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Ohne "drive select"	Preisstützung
Ohne 2. Batterie	PREMIUM Edition
Ohne Adapter	Progressive Lenkung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radschrauben Standard
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne Anhängenvorrichtung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen 215/55 R17 94W
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifendruckkontrolle
Ohne Durchladeeinrichtung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne ECO-Funktion	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzbelüftung vorn
Sitzbezüge in Leder
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
Memory
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stahlnotrad
Stahlnotrad
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Stufenheck
Textilfußmatten
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
TOP LED Rückleuchte
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfand Deutschland
USB in aut.abblendbarem Innenspiegel ohne Rahmen
Variante Grundausrüstung
Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
Funktion inkl. Welcome Effekt
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Warnleuchten (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10411803
 vom: 13.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Ersatz		Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	8,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
2	Zusätzliche(r) Reifen	Loch	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türzierleiste vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBAR7NP5P7021257

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10411803
 vom: 13.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

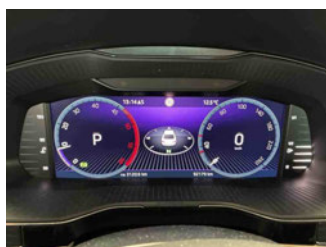

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

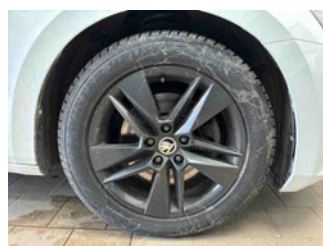

Räder - Rad montiert vorne rechts

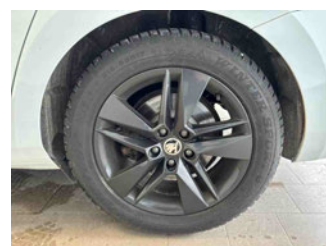


Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Rad beiliegend #1

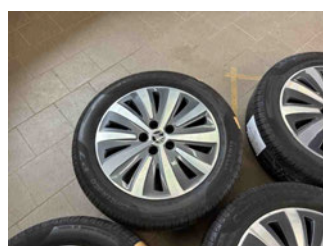

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

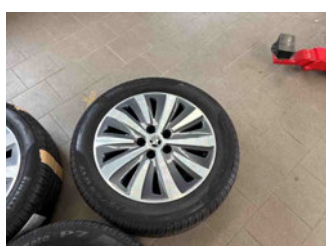

Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad

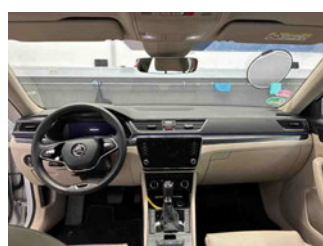

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10411803
vom: 13.04.2026

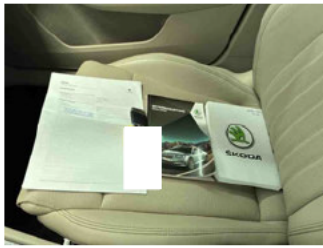


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

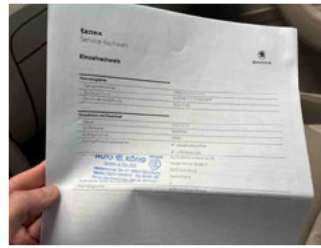

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

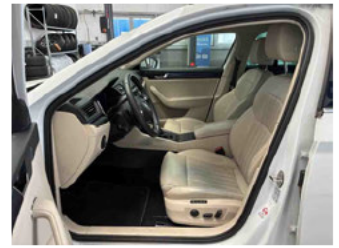

Innenraum - vorne

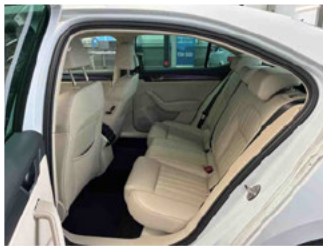

Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Loch - Ersetzen

Kommentar

Fremdkörper

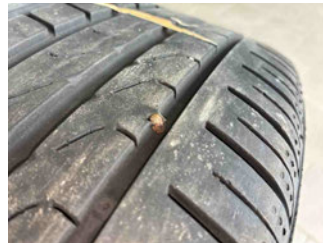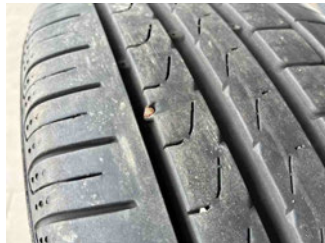

3 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

