

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 330D 330D Keinekeine Tür 2993 ccm 0 PS / 180 KW Diesel 0-Gang**

Amtliches Kennzeichen:	HD -SF 3003	Fahrgestell-Nummer:	WBA6N51090FM37898
Vertrags-Nummer:	78723080	Erstzulassung:	19.01.2022
Internes KZ:	15039268	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 330D 330D Keine keine Tür 2993 ccm 0 PS / 180 KW Diesel 0-Gang

Lackierung: _____	Polsterung: _____	Telefontyp: _____
Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)		0,00
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):		
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)		0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 330D 330D Keinekeine Tür 2993 ccm 0 PS / 180 KW Diesel 0-Gang		
Modelljahr:	0		
kW / PS:	180 / 0	Hubraum:	2993
Getriebe:		Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	2055

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78723080
Amtliches Kennzeichen: HD -SF 3003
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 330D 330D Keinekeine Tür 2993 ccm 0 PS / 180 KW Diesel 0-Gang

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
20.04.2024	9059885849	Fremdverschulden	Seitenschaden Beifahr.	Ja	Ja
04.05.2023	9059847607	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
30.03.2023	9059845772	Eigenverschulden	Alufelge vorne Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78723080
Amtliches Kennzeichen: HD -SF 3003
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 330D 330D Keinekeine Tür 2993 ccm 0 PS / 180 KW Diesel 0-Gang

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA6N51090FM37898

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	125.519 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	30.000 km
Typ/Modell	330d xDrive	HU (Bericht lag nicht vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WBA6N51090FM37898	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	19.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	06/2026, 124.755 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - kein Abzug
3	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
12	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R19 93Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/35 R19 96Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	1mm - 1mm	n.i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.07.2026
Protokollnummer: 46517784
Anlieferungsdatum: 15.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	330d xDrive	Laufleistung (abgelesen)	125.519 km
Fahrgestellnummer	WBA6N51090FM37898	Erstzulassung	19.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

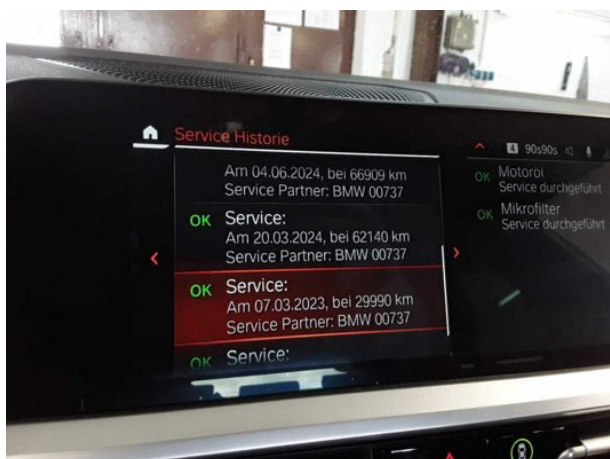


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

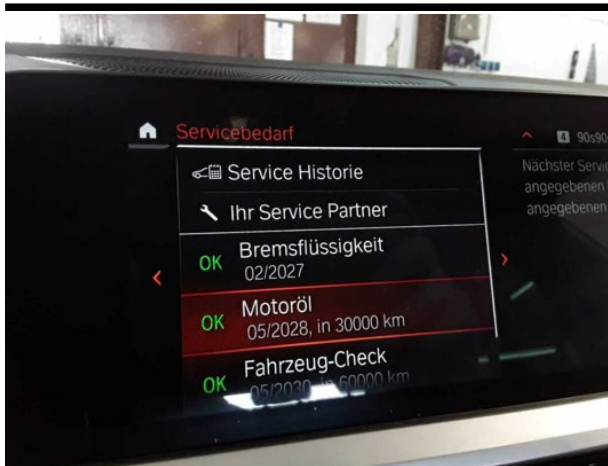


Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

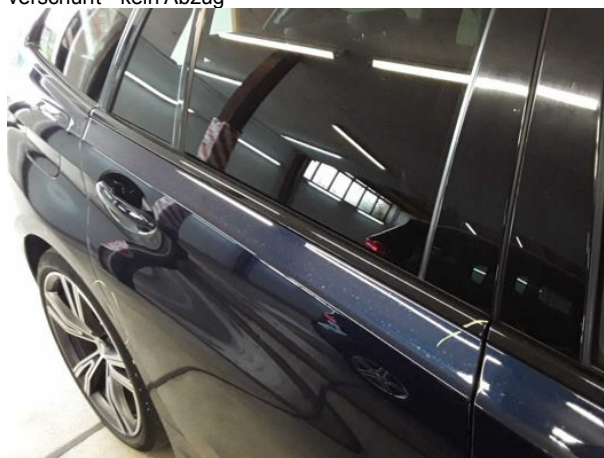

Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen:
Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft -

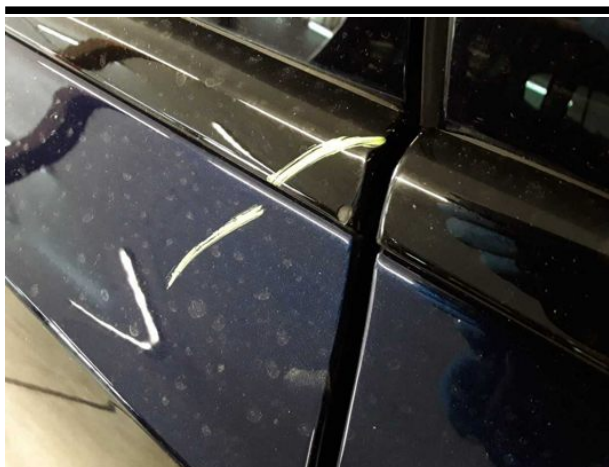

Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Leiste) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

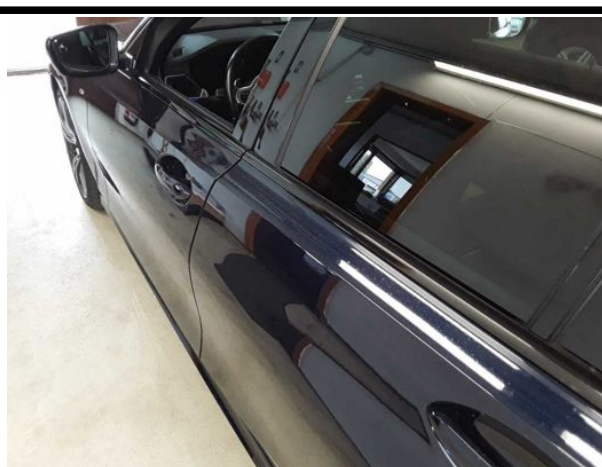

Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen

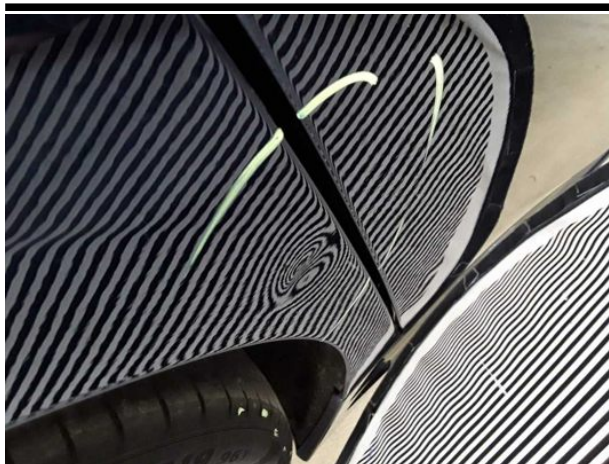


Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

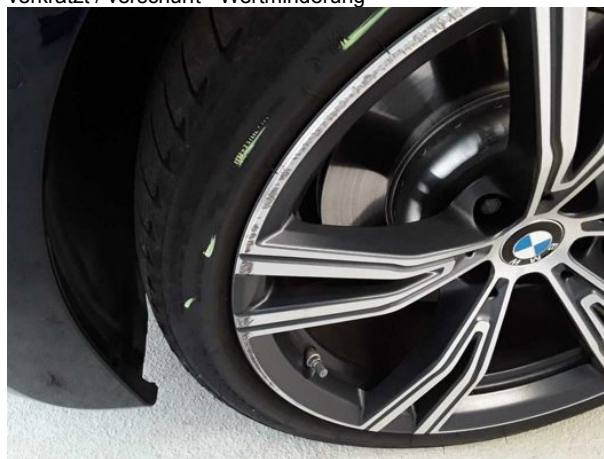

Beschädigung #8: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

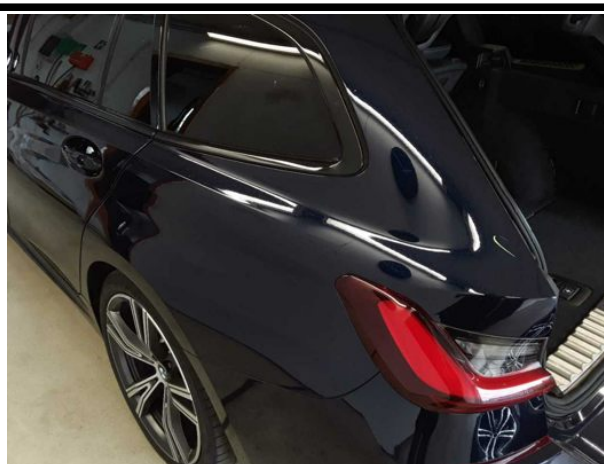

Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair

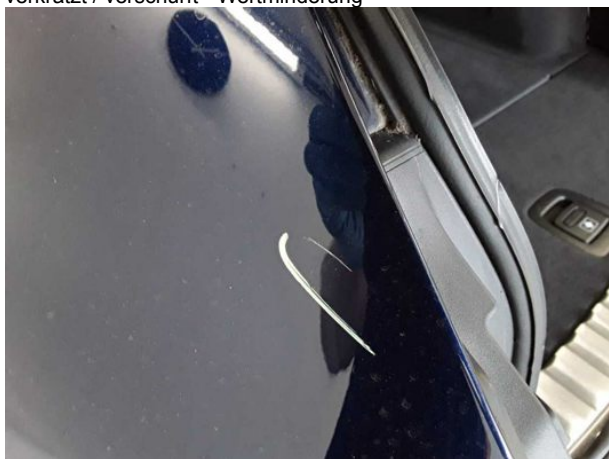


Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

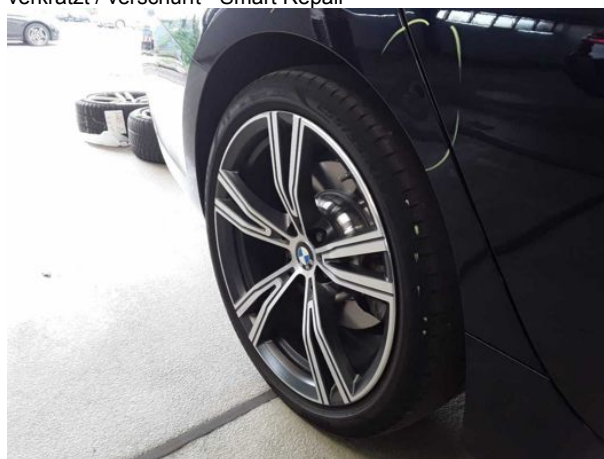

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

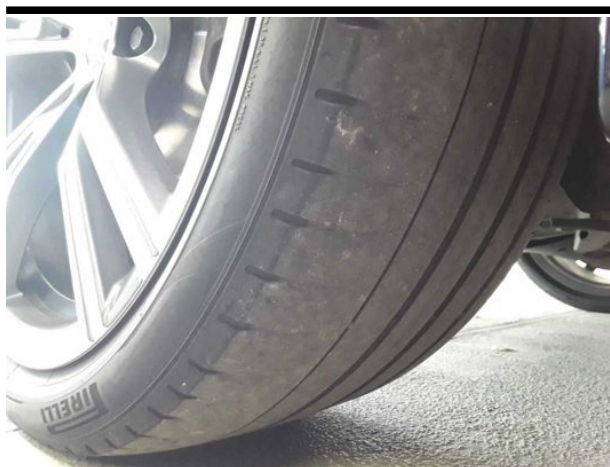

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA6N51090FM37898

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	125,519 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	30,000 km
Type / Model	330d xDrive	Main inspection (Report not on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	WBA6N51090FM37898	Power / Engine displacement	210 kW / 2,993 ccm
First registration	19 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	06/2026, 124,755 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	2nd wheel set	2 tyres - Worn - No deduction
3	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - No deduction
4	Trim / covers	Trim / covers (Leiste) - Scratched - Loss in value
5	Door - rear left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
6	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
7	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
8	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
9	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
10	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Smart repair
11	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
12	Wheel / tyres	Tyre - right - Worn - Replace
13	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
14	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
1	Side panel - rear right side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R19 93Y	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	255/35 R19 96Y	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres	1mm - 1mm	Not o.k.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jul 2026
Protocol number: 46517784
Delivery date: 15 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	330d xDrive	Mileage (Read)	125,519 km
Vehicle Identification number	WBA6N51090FM37898	First registration	19 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

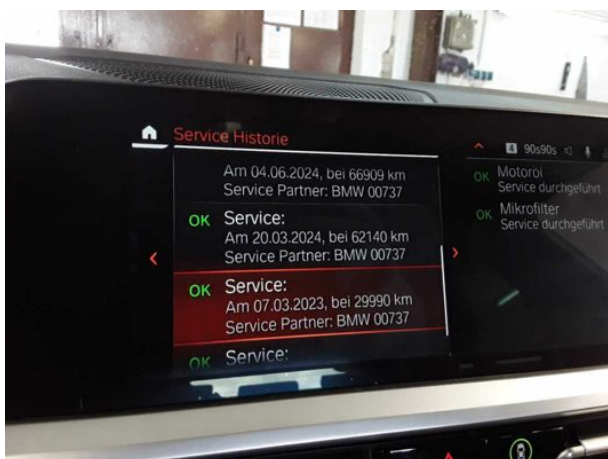


Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

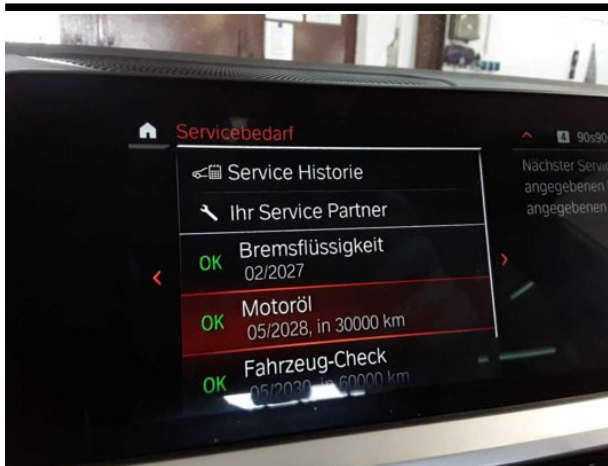


Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #2: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction




Damage #3: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction



Damage #3: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction




Damage #3: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - No deduction

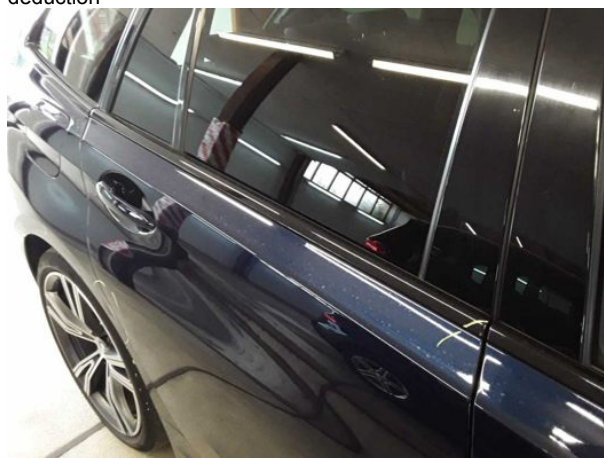


Damage #4: Trim / covers: Trim / covers (Leiste) - Scratched - Loss in value



Damage #4: Trim / covers: Trim / covers (Leiste) - Scratched - Loss in value

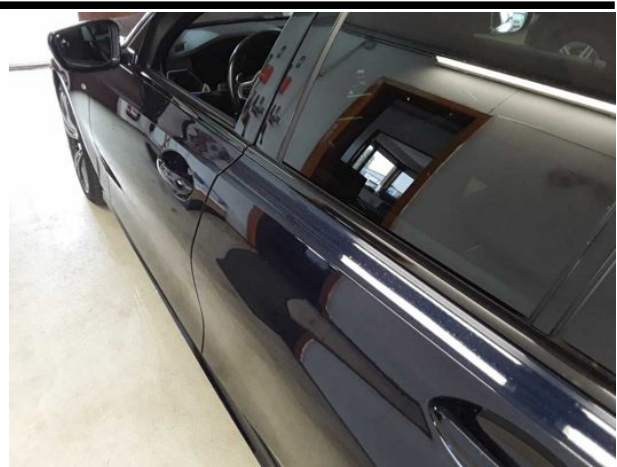

Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work

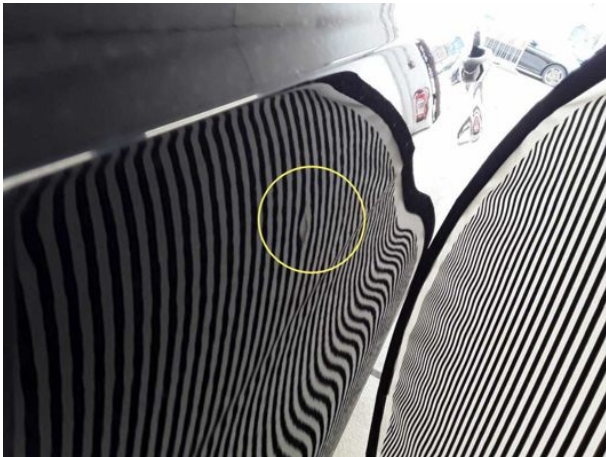

Damage #5: Door - rear left side: Door - dent(s) - Smooth repair work




Damage #6: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #6: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #7: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work

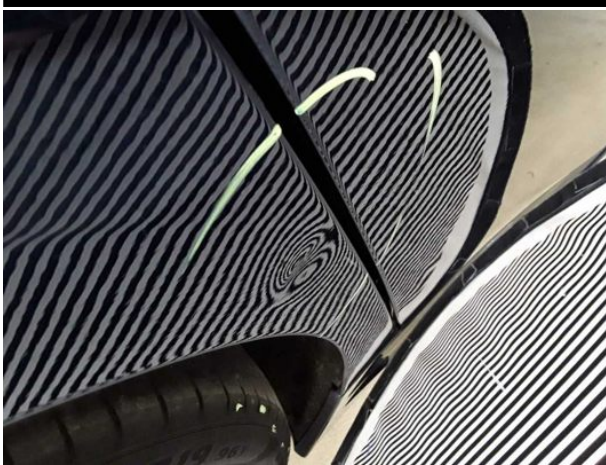

Damage #7: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #8: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value




Damage #9: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #9: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage #9: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value

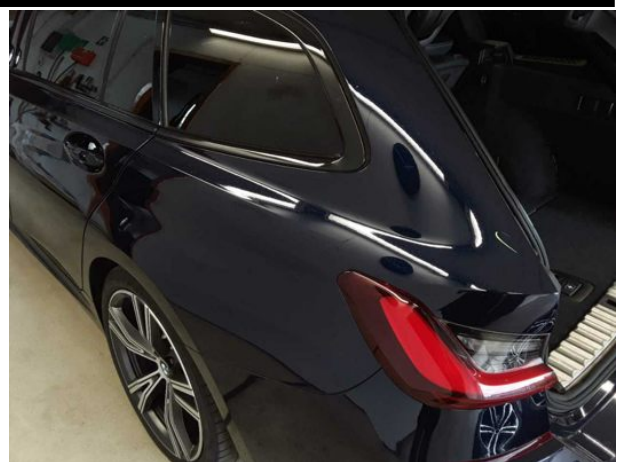

Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch... - Smart repair



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #12: Wheel / tyres: Tyre - right - Worn - Replace



Damage #12: Wheel / tyres: Tyre - right - Worn - Replace



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Side panel - rear right side