

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG		
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11		
Besichtigungsdatum	10.07.2026		
Referenznummern	0002111376		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	VXEVJYHV4SU332729		
Fahrzeugart	PKW - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Weiss / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Vivaro Kasten Basis M	Laufleistung abgelesen	4.137 km
Erstzulassung	15.10.2025	Emissionsklasse	Euro 6e
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17 C	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17 C	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17 C	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17 C	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✓	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Erster Kundendienst noch nicht fällig.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	○	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Heckflügeltüren ohne Verglasung	Karosserie/Aufbau: Kasten
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2	Klimaanlage
Laderaumtrennwand geschlossen	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Leuchtweitenregelung
Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 88 kW CDTI DPF
Radstand 3275 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheibenwischer mit Intervallschaltung	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Doppelsitzbank vorn mit Staufach	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Bremsassistent	Bordcomputer
Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)	Audiobedienung am Lenkrad
Armlehne vorn links	Antriebsart: Frontantrieb
Anti-Blockier-System (ABS)	Airbag Beifahrerseite
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer Halogen	Schiebetür rechts
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
Servolenkung	Sicht-Paket
Sitz vorn rechts mechan. verstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht
Verzurrösen Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Licht- und Sicht-Paket	Gepäckraumbeleuchtung (LED)
Reserverad in Fahrbereifung	Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelsitzbank ModuWork
Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne	Sitzverstellung vorn links (6-fach)
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional	Surround-View-Paket
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Nebelscheinwerfer
Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach	City-Paket

Sonderausstattung

Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)	Infotainment-System: "IVI MID" mit 10" Touchscreen, DAB, Bluetooth-Schnittstelle
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Worksite-Paket
Unterfahrschutz	Fahrwerk erhöht
Erhöhte Nutzlast	Stahlfelgen 7x17
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	Grip-Control

Wertbeeinflussende Faktoren		
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür links Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 16)	231,94 €	231,94 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 21)	26,74 €	26,74 €
Radkappe(n) hinten rechts, fehlt, ersetzen (Bild 20)	26,74 €	26,74 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18)	150,00 €	150,00 €
Laderaum Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 14)	38,93 €	38,93 €
Laderaum Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 15)	38,93 €	38,93 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 19)	132,77 €	132,77 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	786,05 €
Minderwert	786,05 €
Händlereinkaufspreis	14.875,00 €
Händlerverkaufspreis	16.850,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

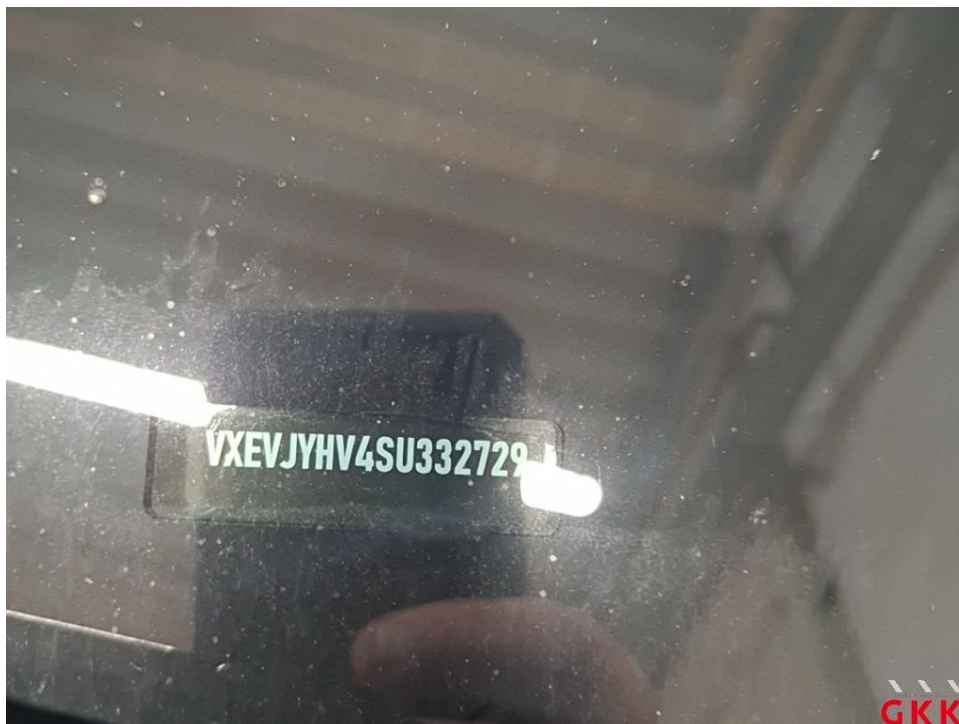


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

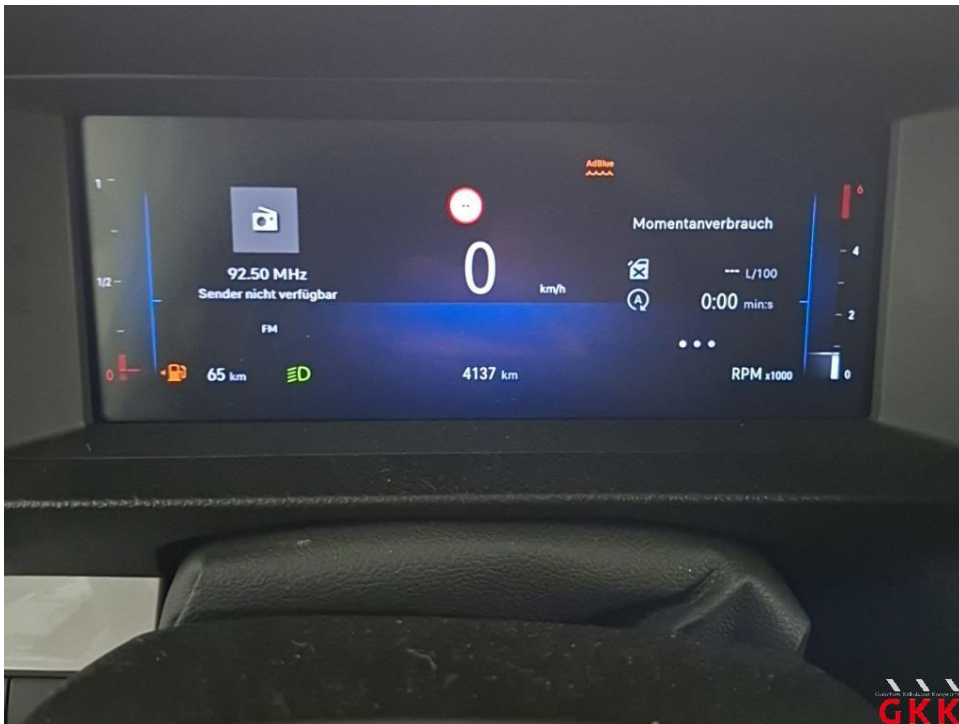


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

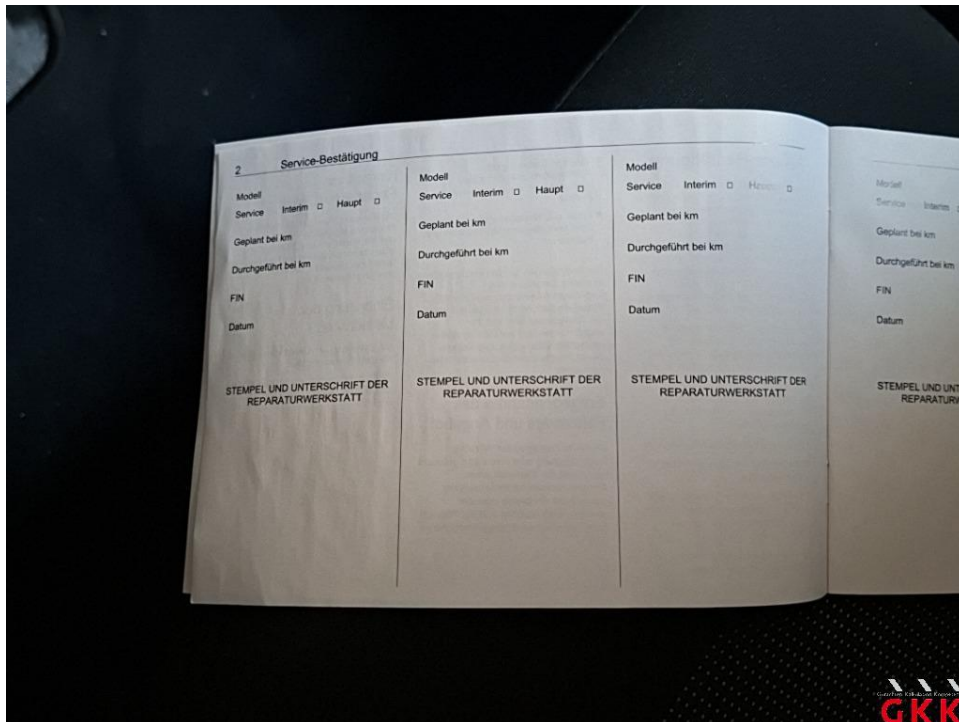


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 16 Hecktür links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Laderaum, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Laderaum, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 20 Radkappe(n), hinten rechts, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen