

14.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTGARDE kompakt Van5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -LE 2346	Fahrgestell-Nummer:	W1V44781513960176
Vertrags-Nummer:	59582081	Erstzulassung:	08.02.2022
Internes KZ:	15049180	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTGARDE kompakt Van 5-türig 1950 ccm 190 PS /140 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 55.360,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 55.360,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTGARDE kompakt Van5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	168
durchschn. Verbr./100 Km:	6,400	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	205	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	2287	zul. Gewicht (kg):	3100

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 59582081
Amtliches Kennzeichen: HD -LE 2346
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTGARDE kompakt Van5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
16.08.2023	9059860519	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite	Ja	Nein
21.03.2022	9059815805	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 59582081
Amtliches Kennzeichen: HD -LE 2346
Übersicht erstellt am: 14.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 250 d Aut. AVANTGARDE kompakt Van5-türig 1950 ccm 190 PS / 140 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOKOLLNUMMER: 46365081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.07.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	06.07.2026 / Martin Lettinger Bruno-Kusterer-Ring 43 86441 Zusmarshausen
Fahrzeug-Identnummer	W1V44781513960176

PROTOKOLLNUMMER: 46365081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.07.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	06.07.2026 / Martin Lettinger Bruno-Kusterer-Ring 43 86441 Zusmarshausen
Fahrzeugart	Van
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	V-Klasse
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 ABM 00952
Fahrzeug-Identnummer	W1V44781513960176
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	08.02.2022 / 08.02.2022
Nächste HU	07/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	138.569 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Weiß Uni
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 ccm/ 140 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.245
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.200
zul. Nutzlast (kg)	955
Maße (L/B/H)	5370 x 1928 x 1884



PROTOKOLLNUMMER: 46365081



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.07.2026

Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 7
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz-Grau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Raucherfahrzeug	Nein
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	16.100 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R19 102Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 245/45 R19 102Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stoßfänger hinten	Abdeckung Stoßfänger hinten - fehlt - erneuern
7	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
8	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



PROTOKOLLNUMMER: 46365081



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.07.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
-----	---------------	--------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe
-----	------------	--------------

1	Heck, fachgerecht repariert	
---	-----------------------------	--

Summe (netto):

0,00 €

Nachlackierungen

Nr.	Ort
-----	-----

1	Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
---	--

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.



PROTOKOLLNUMMER: 46365081



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.07.2026

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfangs der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 23 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 46365081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.07.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 46365081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: FIN

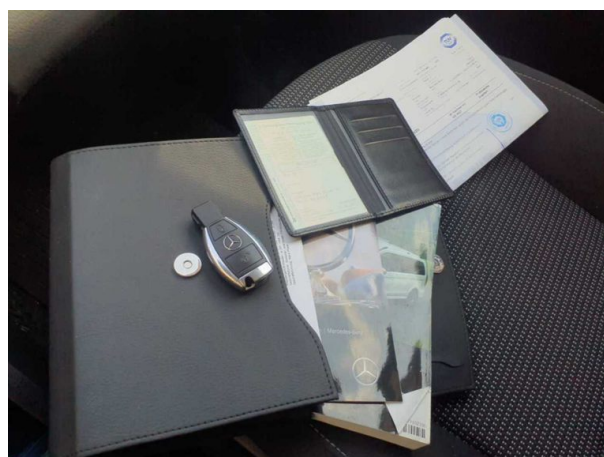


Abbildung 12: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 46365081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.07.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

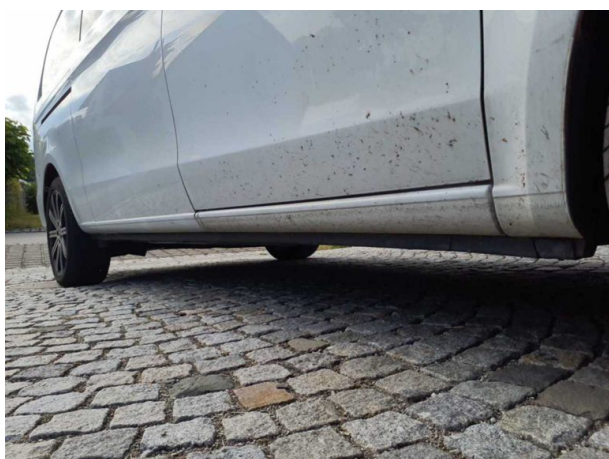


Abbildung 17: Sonstiges

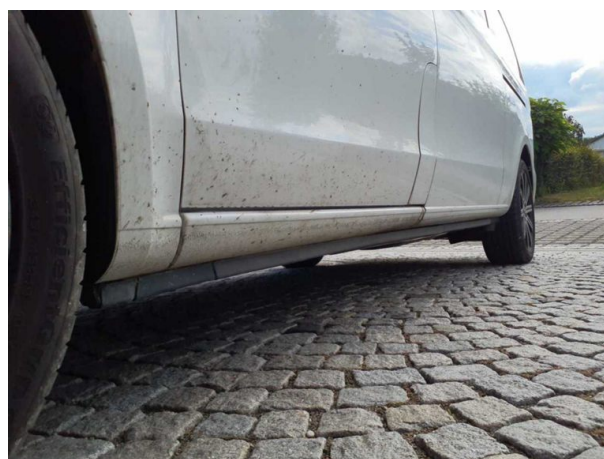


Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46365081



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 46365081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.07.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

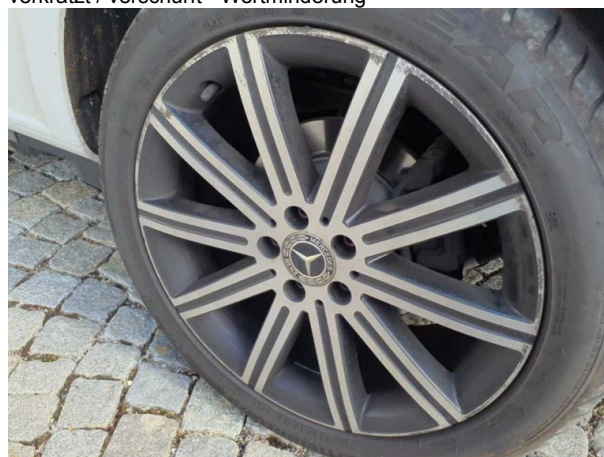

Beschädigung 2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 46365081

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 07.07.2026



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rech... verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 46365081



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.07.2026



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 6: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - fehlt - erneuern



Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen u... lackieren



Beschädigung 7: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 46365081



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 07.07.2026



Beschädigung 8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 8: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - gebrochen / gerissen - erneuern



PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	6 Jul 2026 / Martin Lettinger Bruno-Kusterer-Ring 43 86441 Zusmarshausen
Vehicle Identification Number	W1V44781513960176



PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	6 Jul 2026 / Martin Lettinger Bruno-Kusterer-Ring 43 86441 Zusmarshausen
Type of vehicle	Van
Manufacturer	Mercedes-Benz
Model / sales designation	V-Klasse
Manufacturer key numbers / type code numbers	2222 ABM 00952
Vehicle Identification Number	W1V44781513960176
Number of owners	1
First registration / Last registration	8 Feb 2022 / 8 Feb 2022
Next periodical technical inspection	07/2027
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. ZB Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	138,569 km / Read
Colour / colour code	White University
Type of drive	All-wheel drive
Fuel type	Diesel
Engine displacement / power	1,950 ccm/ 140 kW
Cylinder / emissions class	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Empty weight (kg)	2,245
Permitted total weight (kg)	3,200
Permitted load capacity (kg)	955



PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026

Dimensions (L/W/H)	5370 x 1928 x 1884
Number of doors / number of seats	5 / 7
Gearbox	Automatic
Upholstery / colour	Cloth / Black-Grey
Number of keys	1 from 2 Keys available
Vehicle with smoke odor	no
Maintenance booklet / proof of maintenance	Non-existent
Next maintenance in	16,100 km
Test drive	Not performed
Previous damage	Detectable
Repainting	Detectable
Tyre / wheel rim	

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 245/45 R19 102Y	Goodyear	Summer tyres on Light alloy	5 / 5
#2 245/45 R19 102Y	Goodyear	Summer tyres on Light alloy	5 / 5
Wheel suitability	All axles permissible		
Road safety wheels	Roadworthy		

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Boot lid / rear door	Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Repair and paint
5	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
6	Rear bumper	Cover - bumper - rear - Missing - Replace
7	Door - front left side	Door - dent(s) - Repair and paint
8	Vehicle glazing	Windscreen - Broken / torn - Replace



PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026

No.	Component group	Description
9	Front bumper	Front bumper - Broken / torn - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
-----	-----------------	-------------

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age, mileage and purpose.

Previous damage

No.	Previous damage	Extent of damage
1	Rear, Professionally repaired	

Total (net): 0,00 €

Repainting

No.	Location
-----	----------

1	Side panel - rear left side, Side panel - rear right side, Door - rear left side, Professionally carried out, Invoice of repair done Non-existent
---	---

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.
- No lifting equipment or pit was available for inspecting the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.



PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026

- An engine test run was performed.

Roadworthiness:

- Apparently, no impairments to operational or traffic safety could be detected at the time of the inspection.

Previous damages:

- Professionally repaired previous damages were found at the vehicle.

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].
- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, n.i.O.

Attachments: 19 Overview pictures, 23 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: VIN

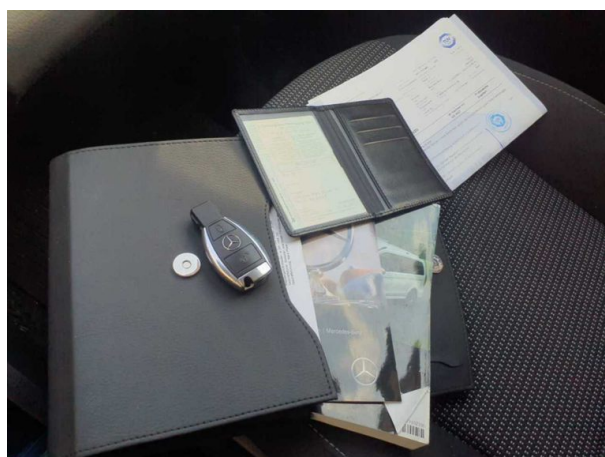


Figure 12: Documents

PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026



Figure 13: Mounted tyres



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

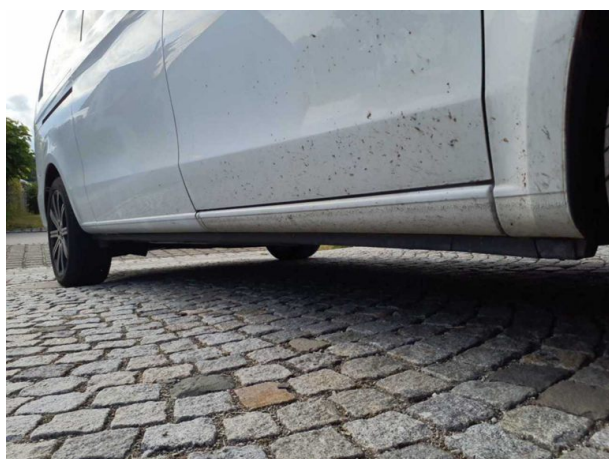


Figure 17: Misc.

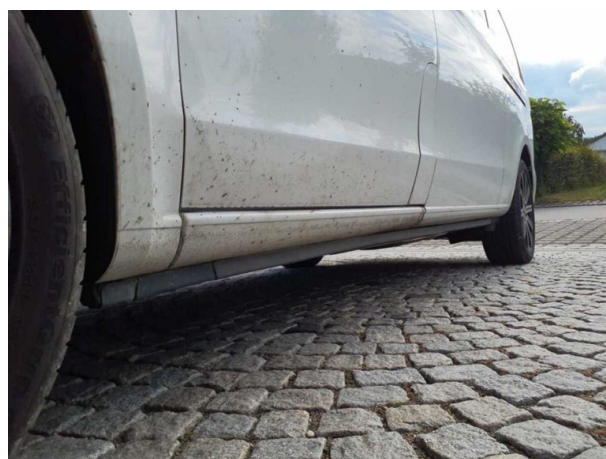


Figure 18: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026



Figure 19: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026

Pictures of damage



Damage 1: Boot lid / rear door: Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise



Damage 1: Boot lid / rear door: Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise



Damage 1: Boot lid / rear door: Boot lid - Glued / labelled - De-glue / neutralise



Damage 2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage 2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage 2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value

PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026



Damage 3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage 3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage 4: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Repair and paint



Damage 4: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Repair and paint



Damage 4: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Repair and paint



Damage 5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value

PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026



Damage 5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage 5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratch... - Loss in value



Damage 5: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage 6: Rear bumper: Cover - bumper - rear - Missing - Replace



Damage 7: Door - front left side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage 7: Door - front left side: Door - dent(s) - Repair and paint

PROTOCOL NUMBER: 46365081



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 7 Jul 2026



Damage 8: Vehicle glazing: Windscreen - Broken / torn - Replace



Damage 8: Vehicle glazing: Windscreen - Broken / torn - Replace



Damage 9: Front bumper: Front bumper - Broken / torn - Replace



Damage 9: Front bumper: Front bumper - Broken / torn - Replace



Damage 9: Front bumper: Front bumper - Broken / torn - Replace