

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002472731
Besichtigt am: 01.06.2026 11:52
Berichts-Nr: 10709008
FIN: VSSZZZKM8RR119925



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

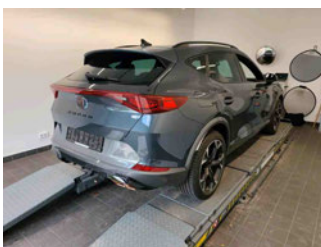

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARH
Erstzulassungsdatum:	05.06.2024
Laufleistung:	18.405 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	40 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Anhängervorrichtung
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 2	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fernlichtassistent
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	FULL LINK
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler
Dachreling, schwarz	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung hinten,Sportausführung	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Kabel für Wechselstrom-Ladestation (16 A) (Mode 3)
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kältemittel R1234yf
Dekor-Einlagen	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Keine Aktionsausführung
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kennzeichenträger vorn (groß)
Digitaler Radioempfang	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

Klimakomfortscheibe	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kompensor Ausf. 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonderspezifikationen
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Steckdose
Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Trennwand
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Überführungsausrüstung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Mit Multifunktionskamera	Pan-European-eCall
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Pannenset
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Parklenkassistent
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 1	Rechtsverkehr
MPV Formentor	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 245/40 R19 94W
Navigationsgerät-High	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelscheinwerfer	Reifendruckkontrolle
Nebelschlussleuchte	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Safe & Driving XL (für Navigationssystem)
Nichtraucherausführung	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn
Ohne Car2X	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Feuerlöscher	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Fußmatten	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Head-Up Display	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Individualeinbau	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sondersteuerung
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportausstattung Formentor VZ
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket: Sitzheizung vorn
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM8RR119925

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

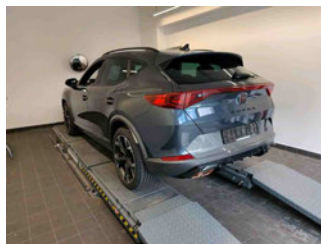

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

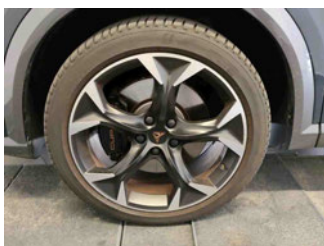

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

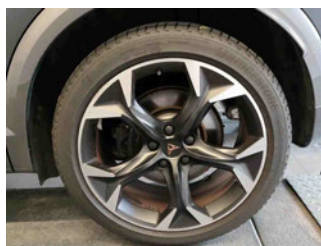

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

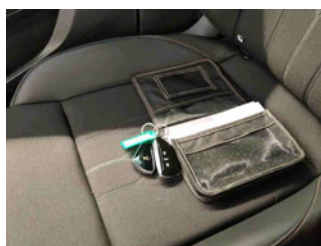

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

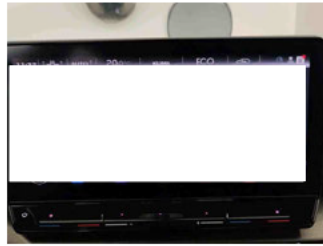

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10709008
vom: 01.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

