

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	MO -BF 0105	Fahrgestell-Nummer:	YSMVSEFEXPL150436
Vertrags-Nummer:	83439082	Erstzulassung:	09.05.2023
Internes KZ:	15070340	Kilometer-Stand:	61667
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS/ 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Space (schwarz) Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 43.105,04

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Metallic, Sonderausstattungen: 19 Zoll Felgen, Pilot Lite	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Vorlauffahrzeug, welches sich noch im Produktionsprozess befindet oder auf dem Weg zum Händler ist.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 43.105,04

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 51.295,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 51.295,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1938	zul. Gewicht (kg):	2390

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 83439082
Amtliches Kennzeichen: MO -BF 0105
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 83439082
Amtliches Kennzeichen: MO -BF 0105
Übersicht erstellt am: 12.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	MO-BF 105
Berichtsnummer :	0000000920780-DE968		
Referenznummer:	31176822		

Fahrzeugdaten

Polestar 2 (05.2020->) Standard Range Single

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YSMVSEFEXPL150436	Laufleistung abgelesen:	61667 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.05.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	22.05.2026 47445 Moers
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 170 kW (231 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Space / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	33716 / 26.09.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R19/-V 5.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R19/-V 5.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R19/-V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R19/-V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	-
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Adaptive Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS) • Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS) • Audiosystem Polestar High Performance • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Dachhimmel Anthrazit • Digitale Instrumentierung 12,3"-Display • Elektromotor 170 kW (cont. 80 kW) • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten • Frontstaufach (Kofferraum, vorn)	• Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bremsenergierückgewinnung • Digital Key • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung) • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Connected Safety • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI) • Fußmatten Textil

- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Service-System: Google Services
- Sicherheitsgurte schwarz
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sprachsteuerungs-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Warndreieck
- HV-Batterie 69 kWh brutto / 64 kWh netto (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Keyless Drive
- Kindersicherung elektr. Wette gehört
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
- Kopfstützen hinten
- Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung Magnesium
- One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal)
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Standardbereich Einzel
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)

Sonderausstattung

- Pilot-Lite-Paket
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Einparkhilfe vorn und hinten, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich. Schlüssel fehlt- Austausch der Schließanlage notwendig.

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
---------	---------	----------

1.	A-Säule Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
3.	Stoßfänger Hinten	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
4.	Stoßfänger Vorne	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
5.	Dach	Steinschlag	Smart Repair
6.	Kotflügel Vorne - Links	Gehäuse Gebrochen	Ohne Reparatur



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Verkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Schlüssel	Fehlt	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9.	Fußraum Innenraum links vorne	Kratzer	Erneuern
10.	Wartung über 3716 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstell- ergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

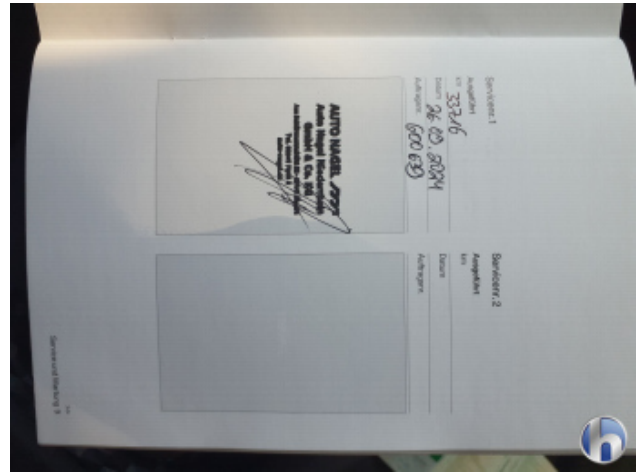

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. A-Säule Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. A-Säule Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



3. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Stoßfänger Vorne
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Dach
Steinschlag - Smart Repair



5. Dach
Steinschlag - Smart Repair



6. Kotflügel Vorne - Links
Gehäuse Gebrochen - Ohne Reparatur



6. Kotflügel Vorne - Links
Gehäuse Gebrochen - Ohne Reparatur



7. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Fußraum Innenraum links vorne
Kratzer - Erneuern



9. Fußraum Innenraum links vorne
Kratzer - Erneuern

