

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002480636
Besichtigt am: 29.05.2026 13:10
Berichts-Nr: 10700137
FIN: WVGZZA1ZNV153712

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CED
Erstzulassungsdatum:	01.06.2022
Laufleistung:	30.944 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff und Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business"-Paket

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Johannesburg" 7 J x 17, Oberfläche glanzgedreht

4 Türen

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

6 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung weiß

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißanzeige

Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einton-Signalhorn

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

Komfortausstattung	Ohne Stabilisator hinten
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Steckdose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Trennwand
Kurzheck	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Linkslenker	Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 7	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regensensor
Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rückstrahler in allen Türen
Normal-Lackierung	Schalthebelknauf in Leder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenbremsen hinten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Ohne Anhängervorrichtung	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne Aufkleber und Embleme	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dynamic Drive Control	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne ECO-Funktion	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sportsitze vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sprachbedienung
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ladedose	Stabilisator vorn
Ohne Ladekabel	Standard-Klimazonen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Spurwechselassistent	Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typrüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höhenstellbar, ergoActiveFahrsitz mit längs
verschiebbarer Oberschenkelauflage
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6 J x 16, Winterreifen
205/60 R 16 H, Radvollblenden
Winterräder Stahl (zusätzlich), 6 J x 16, Winterreifen 205/60 R
16 H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Continental			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Michelin			Winter	Stahl	205/60 R 16 92 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
6	Karosserie	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV153712

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

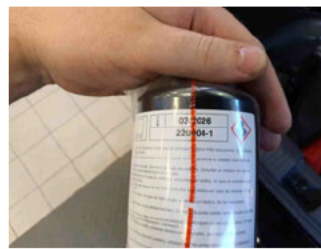

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

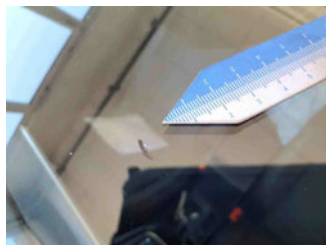


2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

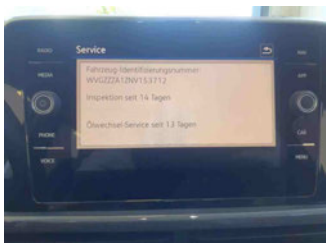

4 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

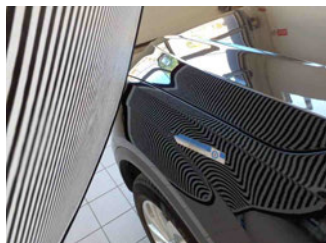

5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10700137
vom: 29.05.2026

6 - Karosserie - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Motorraum Dämmung links

