

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002434042
Besichtigt am: 13.05.2026 12:41
Berichts-Nr: 10613298
FIN: WVGZZZ5N5RM234593



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	07.04.2025
Laufleistung:	31.802 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Platinum Grey Metallic
Farbe Dach:	Platinum Grey Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	7
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung**"Sondereinbauten After-Sales-Werkstatt"**

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 Sitzplätze in 3. Sitzreihe; inkl. Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 AirStop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 18

4 Leichtmetallräder "Frankfurt" 7 J x 18

4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Ablagefächer in der Dachkonsole

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

ADAC-Clubmobil

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse silber lackiert

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Mexiko

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden mit Staufach

Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halterung für Verbandkasten/Warndreieck

Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar

Innenspiegel automatisch abblendend

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613298
vom: 15.05.2026

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kühlergrill

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Scheinwerfer

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)

Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen

Mittelarmlehne vorn

Motorenstart Standard

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückleuchten

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Life"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Steuerungsnummer für Polizei/Behörden
 Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Übergabeinspektion
 Variante co2
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Voldach
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
 "VW Connect" und "VW Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze mit Höheneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnleuchte für Waschwasserstand
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Winterpaket
 Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
 Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613298
vom: 15.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,5 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,5 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Hinten Rechts	Unfallschaden	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
7	Kotflügelzierleiste hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
8	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
10	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
11	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Auslegen + Polieren
12	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
13	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
14	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
15	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren
16	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N5RM234593

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug






Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

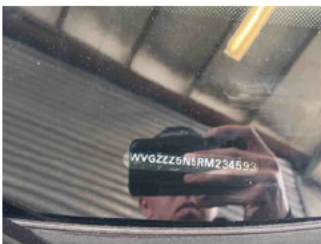
 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

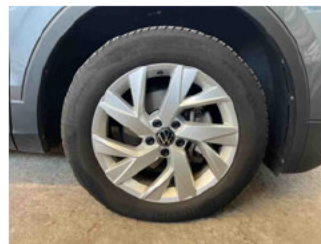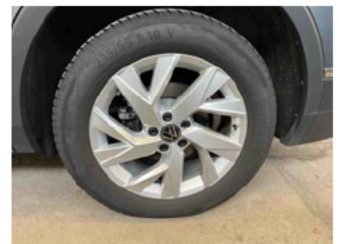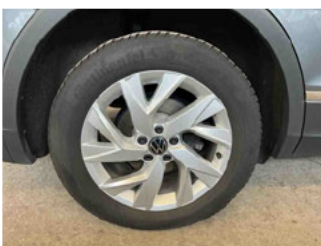 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

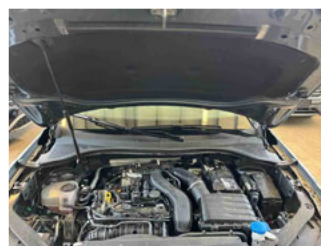 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613298
vom: 15.05.2026




Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

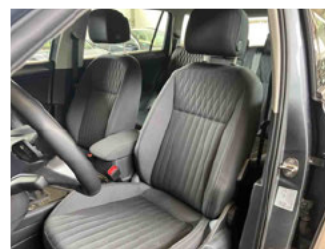

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Hinten Rechts - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Kotflügel hinten rechts, Tür hinten rechts

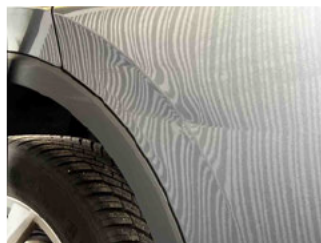

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

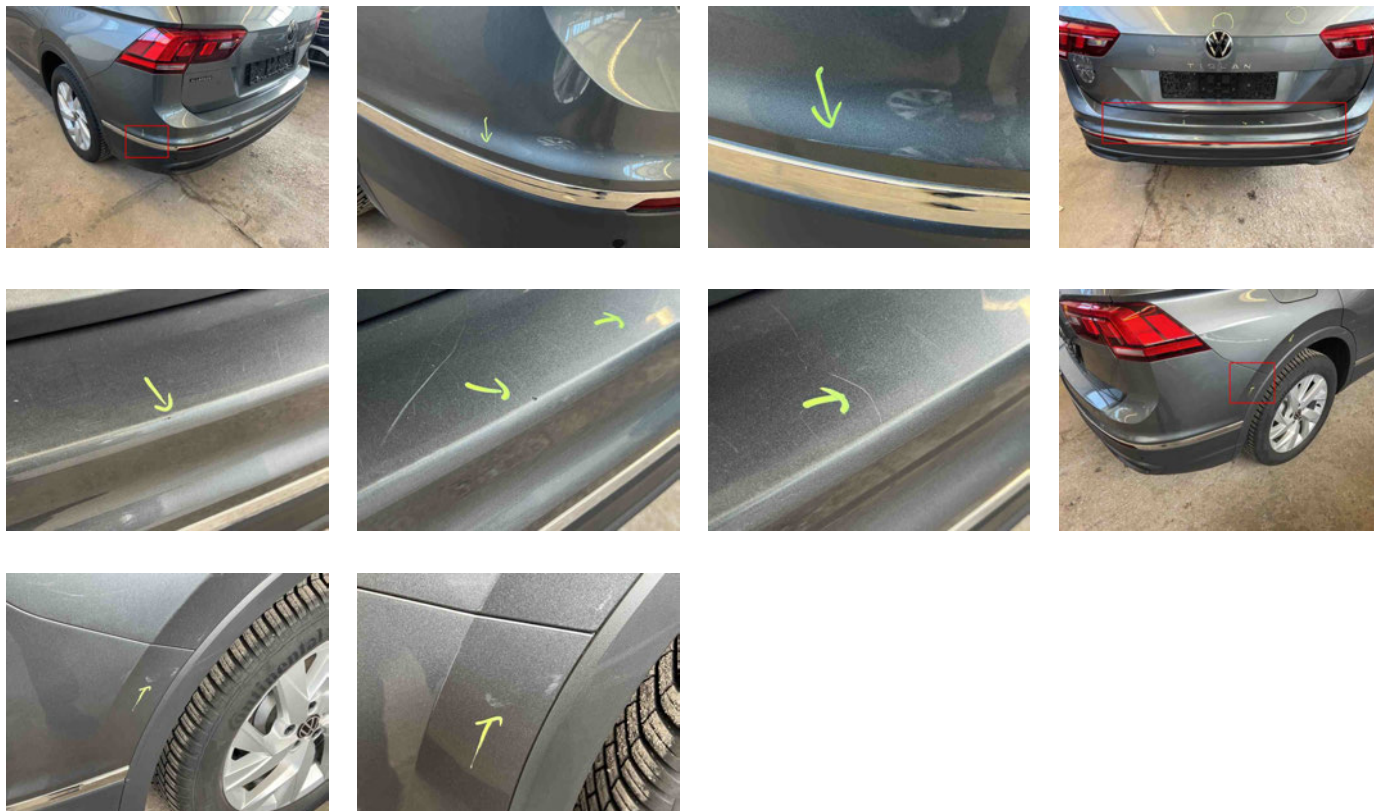

3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich





6 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen







7 - Kotflügelzierleiste hinten rechts - Kratzer - Ersetzen




8 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

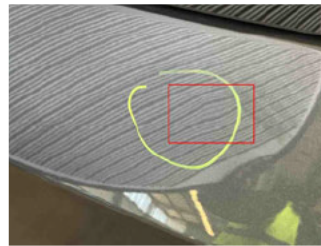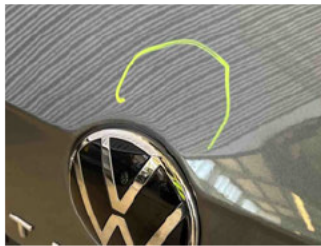

9 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

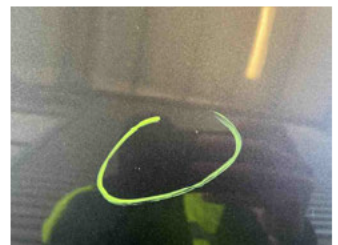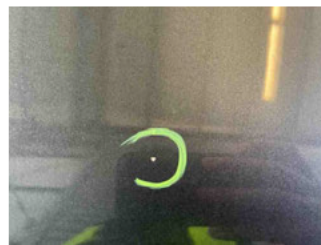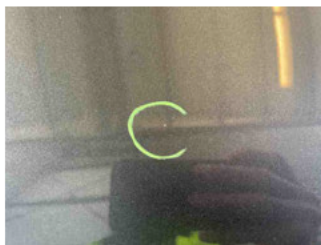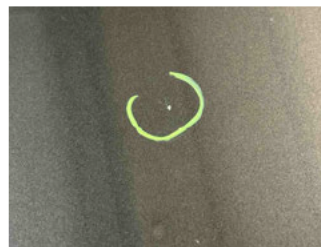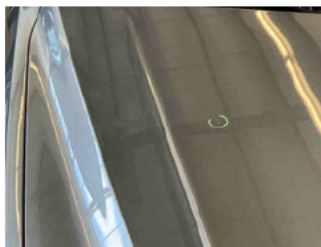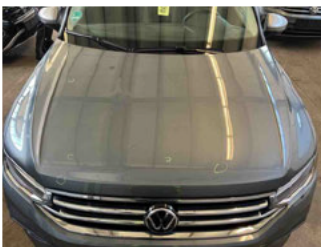

10 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren

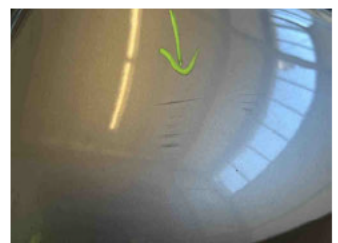

11 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Auslegen + Polieren



12 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



13 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



14 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



15 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren



16 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

