



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>HF-TZ 32E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000918234-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31176756</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia EV6 (CV)(2021->) GT-Line 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KNAC481AFR5181912</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>30487 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>02.05.2024 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>08.05.2026 32049 Herford</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 168 kW (228 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Rot</b>
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>2027 / 2027</b>
Polster Art:	<b>Leder/Alcantara</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>29582 / 07.04.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/-V 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/-V 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/-V 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Continental</b>	<b>255/45/R20/-V 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse</li> <li>• Ambiente-Beleuchtung</li> <li>• Antriebsart: Heckantrieb</li> <li>• Ausstattung GT-LINE</li> <li>• Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)</li> <li>• Frontscheibe Solar-Reflect</li> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Induktionsladeschale für Smartphone</li> <li>• Intelligenter Sicht-Begrenzer</li> <li>• Keyless-Start</li> <li>• Klimaautomatik 2-Zonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&amp;Go-Funktion</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Einparkhilfe vorn und hinten</li> <li>• Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)</li> <li>• Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung</li> <li>• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage</li> <li>• Heckklappenöffnung elektr.</li> <li>• HV-Batterie 77,4 kWh</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Karosserie: 5-türig</li> <li>• Kindersicherung (sensorgesteuert)</li> <li>• Kombiinstrument digital (12,3 Zoll)</li> </ul>

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)</li> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad mit Multifunktion</li> <li>• Mittelarmlehne vorn verschiebbar</li> <li>• Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)</li> <li>• Pedale Aluminium</li> <li>• Reifen 235/55 R19 ...H</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Schnellladevorrichtung</li> <li>• Sitzbelüftung vorn</li> <li>• Sitze vorn mit Relax-Funktion</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Runway Rot Metallic</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar</li> <li>• Lenkrad heizbar</li> <li>• LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE)</li> <li>• Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Radstand 2900 mm</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Schließ-/Startsystem Smart-Key</li> <li>• Seitenscheiben Solar-Reflect</li> <li>• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)</li> <li>• Sitzheizung hinten</li> <li>• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay &amp; Android Auto)</li> <li>• Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|---|---|

### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sound-Paket</li> <li>• Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)</li> </ul> |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	-
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	-

**Bestehender Unfallschaden:** **Nicht festgestellt**  
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

**Hinweis:**



### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren
2.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	<b>Karosserie innen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
4.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

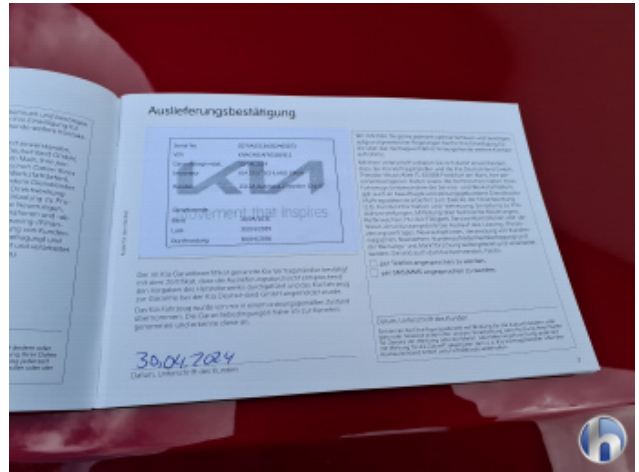


Serviceheft/Nachweis

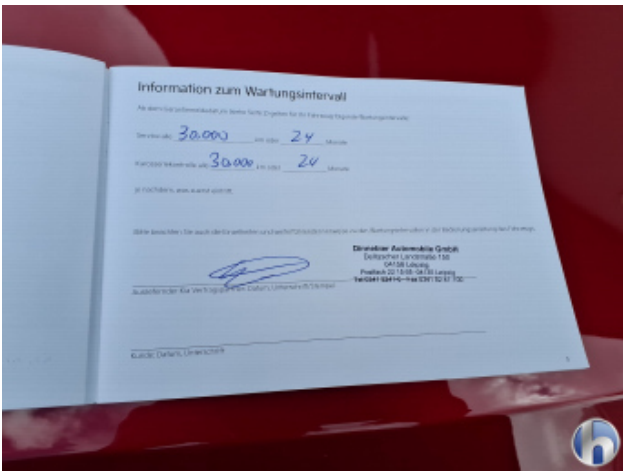

Serviceheft/Nachweis

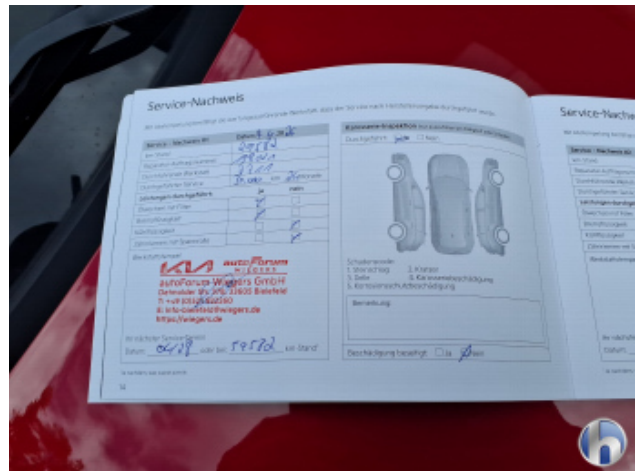

Serviceheft/Nachweis

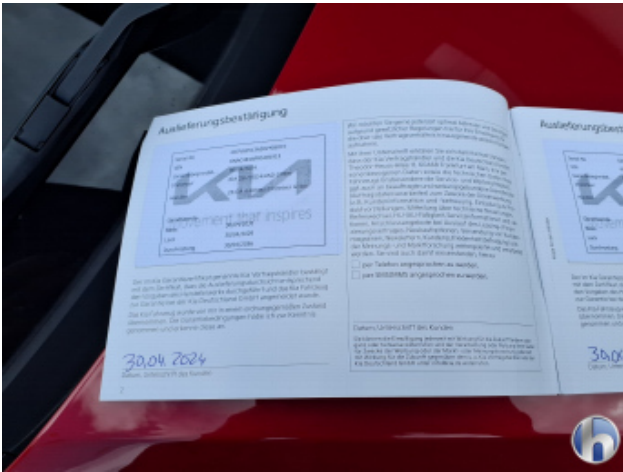

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



1. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



1. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Kotflügel Vorne - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen



4. Innenraum  
Verschmutzt - Reinigen