




PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

Gutachten

Betreff

[REDACTED]

Auftrag durch

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Besichtigungsdatum / Ort

09.05.2026

Fahrzeug-Identnummer

WDD2221341A385330


[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PROTOKOLLNUMMER: 45471502

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben




Datum: 18.05.2026

Gutachten

Betreff	[REDACTED]
Auftrag durch	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Besichtigungsdatum / Ort	09.05.2026
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	S 400 d Limousine lang
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1313 HHL 00130
Fahrzeug-Identnummer	WDD2221341A385330
Anzahl Besitzer	3
Erstzulassung / Letzte Zulassung	12.04.2018 / 04.02.2022
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
Nummer ZB2	GG581220
Laufleistung	95.084 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	183 magnetitschwarz metallic
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.925 ccm/ 250 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.740
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden



PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

Wartungsheft / Wartungsnachweis digitaler Nachweis / unvollständig

Restlauf bis Service -778 Tag(e)

Durchgeführte Wartungen 23.03.2023 bei 85.900 km

Probefahrt nicht durchgeführt

Vorschaden Keine Feststellbar

Nacklackierung Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/50 R18 104V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	0 / 3
#2 245/50 R18 104V	Michelin	Winterreifen auf Leichtmetall	0mm
245/50 R18 100H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	0mm

Zulässigkeit Räder Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
02B	Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
08U	Vorrüstung für Fahrzeug Setup
09U	Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring
110	Kraftstoffmenge fuer Selbstabholer
12U	Vorrüstung für Concierge Service
14U	Digitales Extra: Smartphone Integration
16U	Apple CarPlay
17U	Android Auto
1U6	Kältemittel R744
200A	LEDER
233	Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
266	Aktiver Lenk-Assistent
275	Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
2U1	AIRPANEL
310	Doppelcupholder
332B	Sprache Kombiinstrument - deutsch
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
362	Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten
367	Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
3U1	Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei
413	Panorama-Schiebedach
421	9G-TRONIC
436	Komfort-Kopfstützen vorn
448	Touchpad mit Controller
463	Head-up-Display

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

Code	Ausstattung
474	Dieselpartikelfilter
475	Reifendruckkontrolle
4R6	Winter-Kompleträder M+S 4-fach
501	360°-Kamera
502	Multi Year Update for COMAND
503	Vorrüstung für Remote Park-Assistent
513	Verkehrszeichen-Assistent
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
531	COMAND Online
53V	Speed- und Loadindex 99Y XL+102Y XL
546	Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
581	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
628	Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
642	LED Intelligent Light System Rechtsverkehr
651	Winter-Kompleträder montiert
6P5	Steuercode Vertrieb f. Code 475
70B	Warnweste für Fahrer
769	50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design
772	AMG Styling
776	Radlaufverbreiterung
808	Modelljahrcode
810	Burmester® Surround-Soundsystem
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
871	HANDS-FREE ACCESS
872	Sitzheizung im Fond
881	Kofferraumdeckel-Fernschließung
889	KEYLESS-GO
891	Ambientebeleuchtung (64 Farben und 10 Farbwelten)
897	Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

Code	Ausstattung
8U6	Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
902	Sitzheizung Plus für Fahrer und Beifahrer
906	Armlehnenheizung für Fahrer und Beifahrer
907	Armlehnenheizung Fond
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
950	AMG Line
969	COC-Papier EU6 - mit Zulassungsbescheinigung Teil II
99B	aktive Verstelldämpfung "Normally open"
B09	Kältemittelverdichter mit Magnetkupplung
H27	designo Holz Esche schwarz offenporig
K11	Adaptives Bremslicht
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K27	Softwaresteuerung für Kraftfrei in Stellung "D"
K32	Aktiver Spurwechsel-Assistent
K33	Erweitertes automatisches Wiederanfahren im Stau
K34	Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
L	Linkslenkung
L5C	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
LS2	Rohbaulaststufe 2
P35	MULTIBEAM LED
PBG	Vorrüstung für Konnektivitäts-Paket Navigation und Komfort
R01	Sommerreifen
R66	Reifen mit Notlaufeigenschaften
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
U26	AMG Fußmatten
U60	Aktive Motorhaube
U79	Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue® Behälter



PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

Code Ausstattung

U85 AdBlue® Behälter

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	elektronische Systeme	elektronische Systeme (KV: angezeigte Fehlercodes - Unterspannungsfehler) - elektrischer Fehler - kein Abzug	■	■
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	■	■
3	Rad/Reifen	Reifen hinten links - porös / rissig - kein Abzug	■	■
4	Rad/Reifen	Reifen vorn links - porös / rissig - kein Abzug	■	■
5	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - verschlissen - kein Abzug	■	■
6	elektronische Systeme	elektronische Systeme (KV-SRS: Anlernen - Beifahrersitz erforderlich) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen	■	■
7	Unterlagen	Bordbuchmappe (inkl. Unterlagen) - beschädigt - erneuern	■	■
8	Tür vorn rechts	Tür (KV: Leuchteinheit in Außenspiegel R) - elektrischer Fehler - erneuern	■	■
9	Verkleidungen/ Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger hinten unten) - Lackmangel - lackieren	■	■
10	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen	■	■
11	elektronische Systeme	elektronische Systeme (KV-DTR: Halter - Disctronik verboten) - verformt - erneuern	■	■
12	elektronische Systeme	elektronische Systeme (KV-PTCU: (Stellmotor Kühlerverkleidungsklappe unten) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern	■	■
13	Fahrzeugdach	Dach (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren	■	■



PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
14	Fahrzeugdach	Dachholm rechts (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren	██████	██████
15	Stossfänger vorn	Grill (Verkleidung) - verkratzt / verschürft - erneuern	██████	██████
16	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	██████	██████
17	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	██████	██████
18	elektrisches System	Batterie (KV-ESP: Zusatzbatterie) - defekt - erneuern	██████	██████
19	Tür hinten rechts	Tür (+ Einätzungen) - Kratzer - lackieren	██████	██████
20	Tür vorn rechts	Tür (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren	██████	██████
21	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren	██████	██████
22	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	██████	██████
23	Seitenwand rechts	Seitenwand (Schleifspuren + Lackeinschlüsse + Einätzungen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	██████	██████
24	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	██████	██████
25	Motorhaube	Motorhaube (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	██████	██████
26	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile - Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern	██████	██████
27	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile fehlen / gebrochen) - verformt - erneuern	██████	██████
Summe (netto):			██████	██████



PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - COC Papiere	████████	████████
2	Rad/Reifen - Radsatz komplett (Winter 19")	████████	████████
3	Rad/Reifen - Radsatz komplett (Sommer 20")	████████	████████
Summe (netto):		████████	████████

Nacklackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm rechts, Kotflügel links, Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, Tür hinten rechts, Tür vorne links, nicht fachgerecht ausgeführt	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dachholm rechts	188 µm
2	Kotflügel links	174 µm
3	Motorhaube	430 µm
4	Seitenwand links	196 µm
5	Seitenwand rechts	485 µm
6	Tür hinten links	186 µm
7	Tür hinten rechts	211 µm
8	Tür vorne links	187 µm



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schädengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.


Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Felge HL beschädigt, Reifen VL + HL porös + HR verschlissen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 73 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45471502

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.05.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 45471502

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 18.05.2026




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Abbildung 11: Instrumententafel


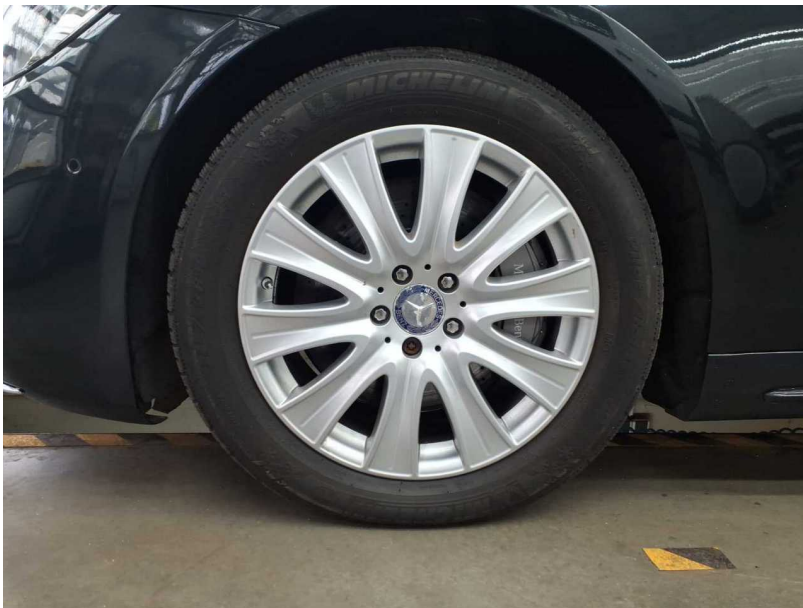


Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung


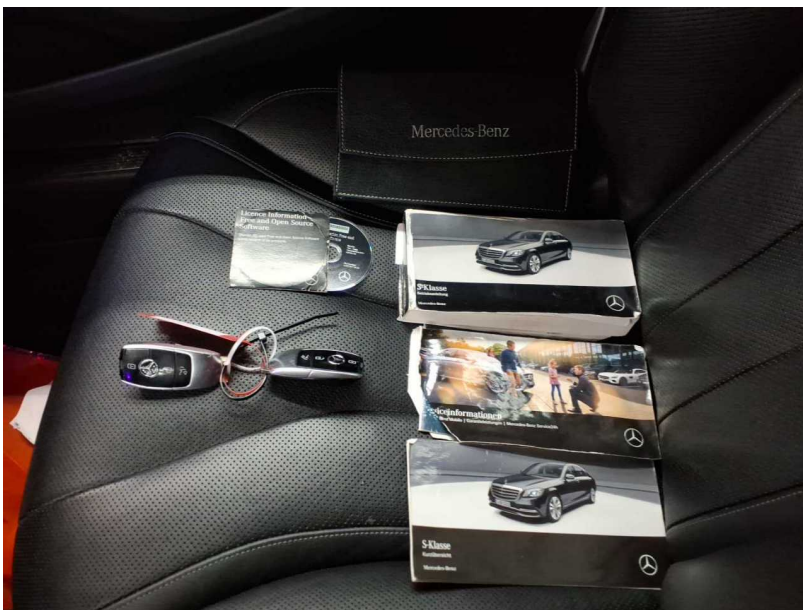


Abbildung 14: Dokumente

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Abbildung 15: FIN


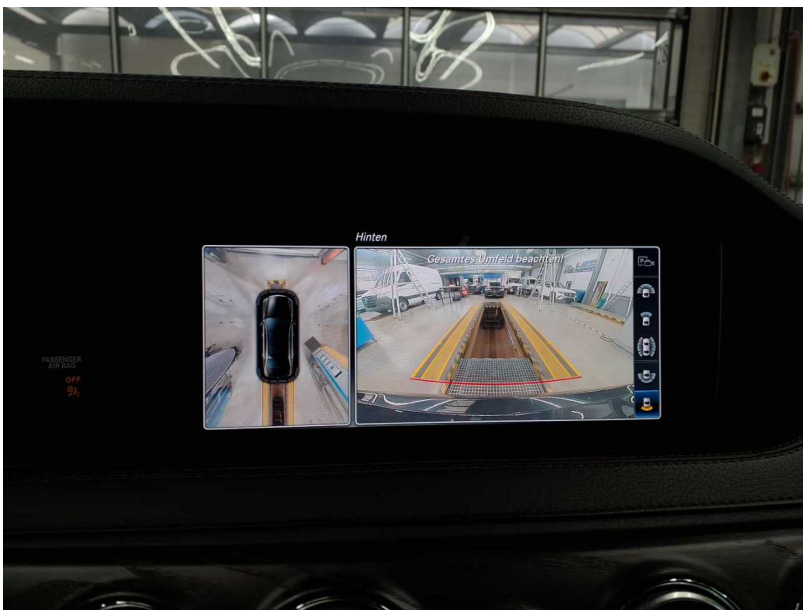


Abbildung 16: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Abbildung 17: Zubehör

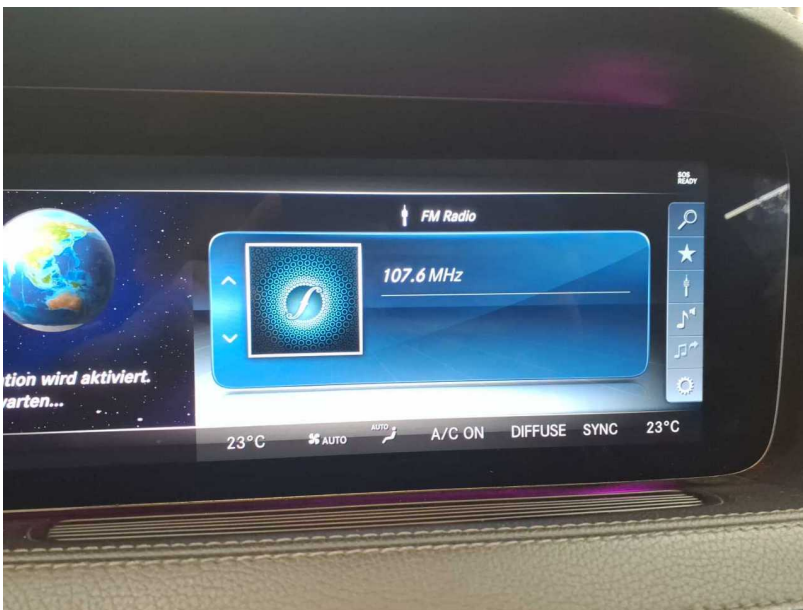


Abbildung 18: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Abbildung 19: Unterboden



Abbildung 20: Unterboden


PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

Beschädigungsfotos

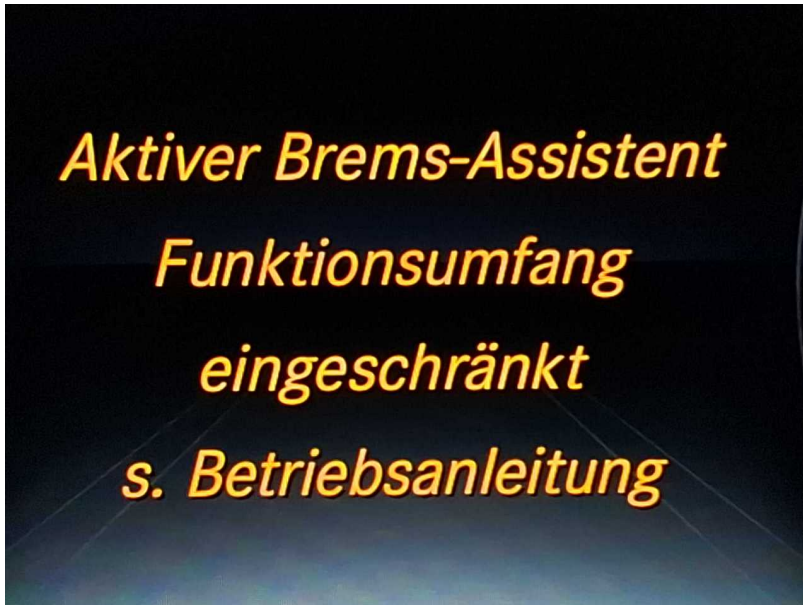


Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (KV: angezeigte Fehlercodes - Unterspannungsfehler) - elektrischer Fehler - kein Abzug

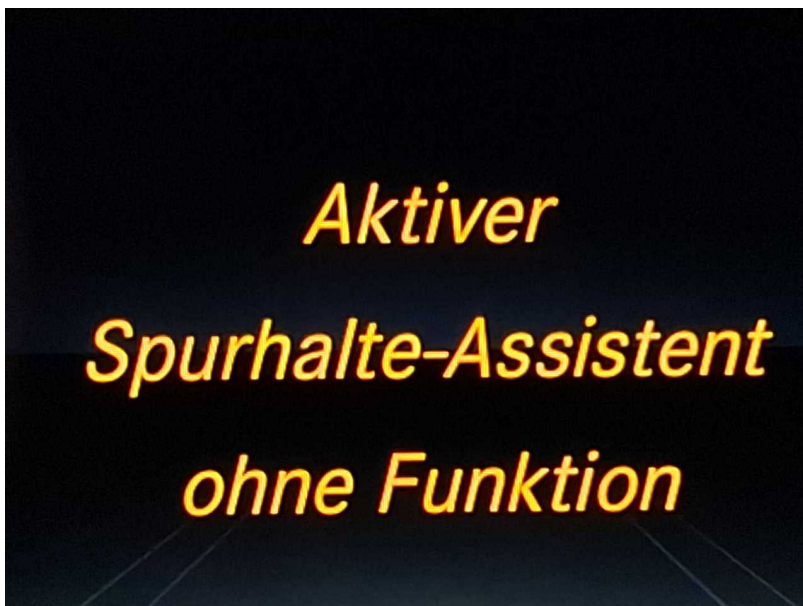


Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (KV: angezeigte Fehlercodes - Unterspannungsfehler) - elektrischer Fehler - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

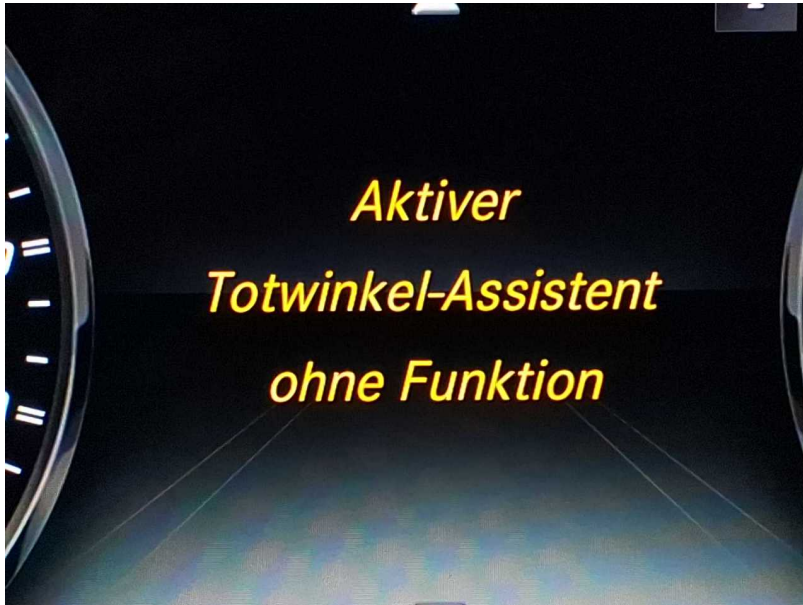

Beschädigung #1: elektronische Systeme: elektronische Systeme (KV: angezeigte Fehlercodes - Unterspannungsfehler) - elektrischer Fehler - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten links - porös / rissig - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten links - porös / rissig - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn links - porös / rissig - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn links - porös / rissig - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - verschlissen - kein Abzug




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - verschlissen - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

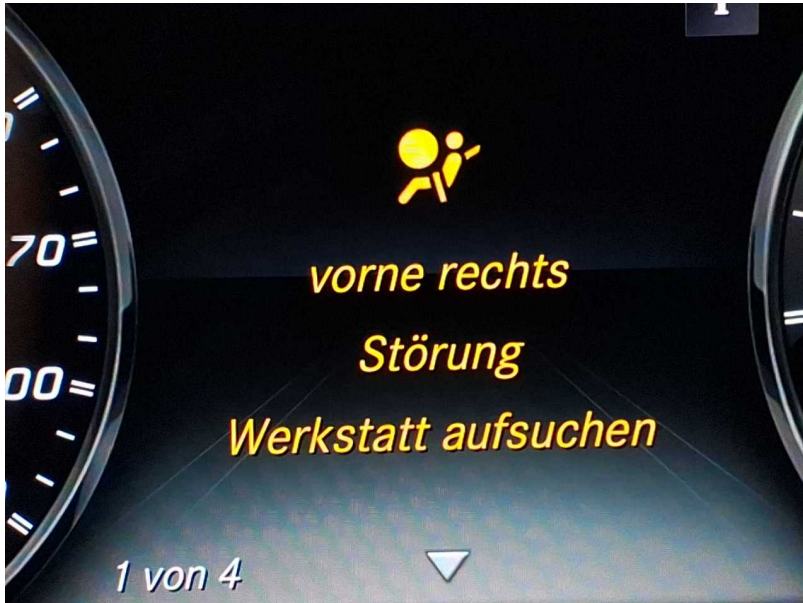


Beschädigung #6: elektronische Systeme: elektronische Systeme (KV-SRS: Anlernen - Beifahrersitz erforderlich) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen



Beschädigung #7: Unterlagen: Bordbuchmappe (inkl. Unterlagen) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Beschädigung #7: Unterlagen: Bordbuchmappe (inkl. Unterlagen) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Unterlagen: Bordbuchmappe (inkl. Unterlagen) - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #7: Unterlagen: Bordbuchmappe (inkl. Unterlagen) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger hinten unten) - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/Abdeckungen (Stoßfänger hinten unten) - Lackmangel - lackieren

07:14 Sa., 9. Mai

Meine Anforderung - Kunde X

XD_STPOE_20260507_201

chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2Fmedia%2Fexternal%2Fdown

Diagnosekennung	000004	Steuergerätevariante	FWLPD222_000004
N32/2 - Elektrische Sitzeinstellung 'Beifahrer' mit Memory-Funktion (ESE 'Beifahrer') -F-			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	222 901 25 04	Conti Temic	15/10 001
Software	222 903 71 01	Conti Temic	16/50 000
Software	222 902 50 15	Conti Temic	16/50 000
Boot-Software	---	---	15/31 001
Diagnosekennung	000014	Steuergerätevariante	SEATP222_SEAT_0014
Fehler	Text	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
B228678	Die Kalibrierung des Steuergerätes ist verloren gegangen oder nicht durchgeführt. Die Anpassung oder Justierung ist nicht korrekt.	Schwellwert für Zuverlässigkeits-Byte unterschritten	---
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Die Kalibrierung des Steuergerätes ist verloren gegangen oder nicht durchgeführt.	---	---
	Häufigkeitszähler	Gesamtwegstrecke	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers
	---	95072km	95072km
	---	---	0
Ereignis	Text	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
B1D9B54	Die Normierung der Sitzlängeinstellung fehlt. Die Kalibrierung fehlt.	---	---
	Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Die Normierung der Sitzlängeinstellung fehlt. Die Kalibrierung fehlt.	---	---
	Häufigkeitszähler	Gesamtwegstrecke	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers
	---	95072km	95072km
	---	---	0
B1DA454	Die Normierung der Sitzhöheinstellung fehlt. Die Kalibrierung fehlt.	---	JA+S
07.05.2026 20:14:12	03/2026	WDD2221341A385330 (222 134)	
Copyright 2026 Mercedes-Benz AG	Auftragsnummer: 51-10149	Seite 10' von 11'	

Beschädigung #10: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen



PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

07:14 Sa., 9. Mai

Meine Anforderung - Kund: XD_STPOE_20260507_201

chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdown

XENTRY Mercedes-Benz

Ergebnis	Text	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten	Status
	Name	---	---	
	Häufigkeitszähler	---	1	
	Gesamtwegstrecke	95072km	95072km	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0	
B1DAC54	Die Normierung der Sitzlehneinstellung fehlt. Die Kalibrierung fehlt.	---	---	JA+S
	Name	---	---	
	Häufigkeitszähler	---	1	
	Gesamtwegstrecke	95072km	95072km	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0	
B1E0454	Die Normierung der Sitzkissenneigung fehlt. Die Kalibrierung fehlt.	---	---	JA+S
	Name	---	---	
	Häufigkeitszähler	---	1	
	Gesamtwegstrecke	95072km	95072km	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0	
B1F7D54	Die Normierung der Höheneinstellung der Kopfstütze fehlt. Die Kalibrierung fehlt.	---	---	JA+S
	Name	---	---	
	Häufigkeitszähler	---	1	
	Gesamtwegstrecke	95072km	95072km	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0	

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

N32/24 - Lordosenstütze 'Beifahrersitz' (LSE-BFS) ✓

LIN-Master: N32/2 - Elektrische Sitzeneinstellung 'Beifahrer' mit Memory-Funktion (ESE 'Beifahrer')

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	000 800 24 00	Alfmeier	11/08 001
Software	---	---	15/38 001

Diagnosekennung: 000004 Steuergerätevariante: FWLPP222_000004

11/11

Beschädigung #10: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - Diagnose durchführen

07:14 Sa., 9. Mai

Meine Anforderung - Kund: XD_STPOE_20260507_201

chrome-native://pdf/link?url=content%3A%2F%2Fmedia%2Fexternal%2Fdown

B92/12 - DISTRONIC (DTR)

Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	000 901 37 06	ADC	16/31 000
Software	000 902 98 35	ADC	16/38 000
Boot-Software	---	---	16/01 000

Diagnosekennung: 000123 Steuergerätevariante: LRR213_var000123

Ergebnis	Text	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten	Status
C1636FB	Die Justage des Steuergerätes 'DISTRONIC' hat Funktionsstörung ...	---	---	JA+S
	Name	---	2	
	Häufigkeitszähler	---	2	
	Gesamtwegstrecke	86080km	94944km	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0	
	Betriebsstundenzähler	---	55522781	
	Status 'Betriebsstundenzähler'	---	1	
C1636FC	Die Justage des Steuergerätes 'DISTRONIC' hat Funktionsstörung ...	---	---	JA+S
	Name	---	---	
	Häufigkeitszähler	---	2	
	Gesamtwegstrecke	86080km	91408km	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0	
	Betriebsstundenzähler	---	3019139668	
	Status 'Betriebsstundenzähler'	---	1	
C1646FD	Die Service-Justage des Steuergerätes 'DISTRONIC' hat Funktionsstörung ...	---	---	JA+S
	Name	---	---	
	Häufigkeitszähler	---	1	
	Gesamtwegstrecke	91392km	91392km	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0	
	Betriebsstundenzähler	---	3016498515	
	Status 'Betriebsstundenzähler'	---	1	
C1646FB	Die Service-Justage des Steuergerätes 'DISTRONIC' hat Funktionsstörung ...	---	---	JA+S
	Name	---	---	
	Häufigkeitszähler	---	1	
	Gesamtwegstrecke	91392km	91392km	
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0	
	Betriebsstundenzähler	---	3016498515	
	Status 'Betriebsstundenzähler'	---	1	

A+S=AKTUELL und GESPEICHERT

6/11

Beschädigung #11: elektronische Systeme: elektronische Systeme (KV-DTR: Halter - Disctronik verbogen) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

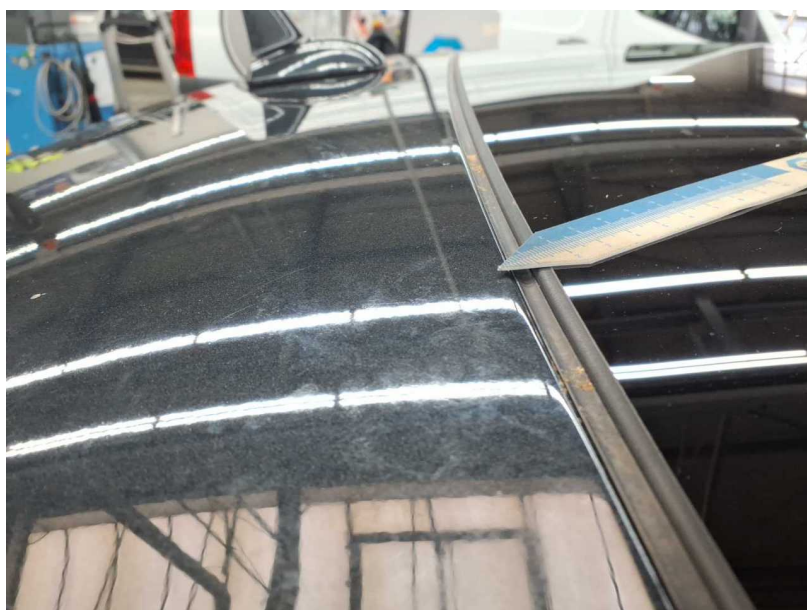

Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dachholm rechts (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

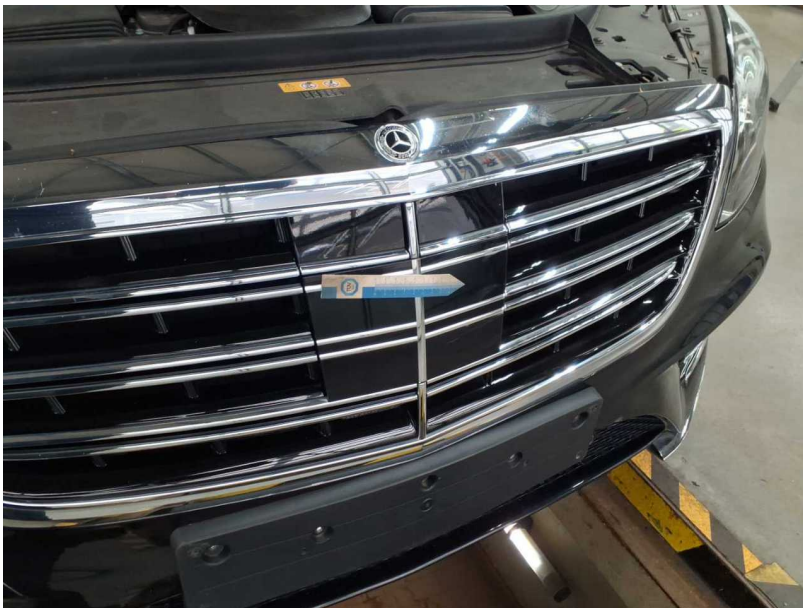


Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Grill (Verkleidung) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

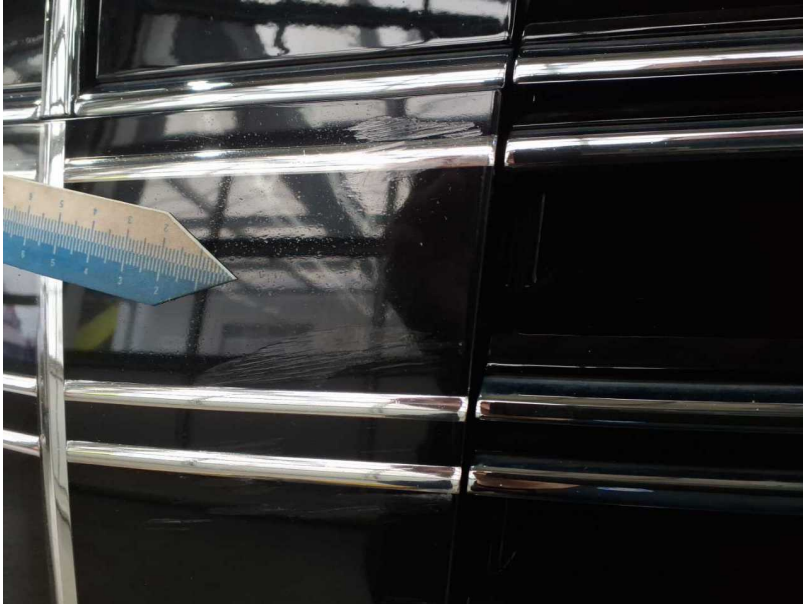


Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Grill (Verkleidung) - verkratzt / verschürft - erneuern

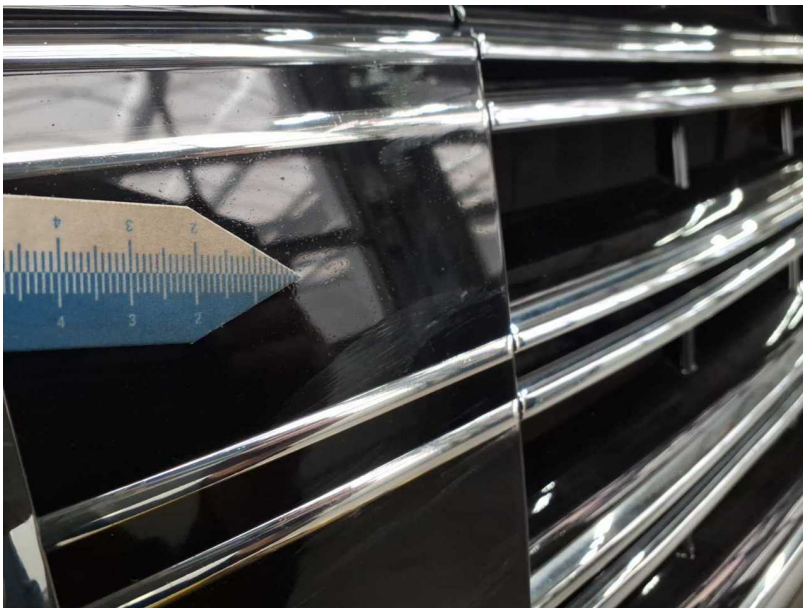

Beschädigung #15: Stossfänger vorn: Grill (Verkleidung) - verkratzt / verschürft - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #16: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #17: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen




Beschädigung #19: Tür hinten rechts: Tür (+ Einätzungen) - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

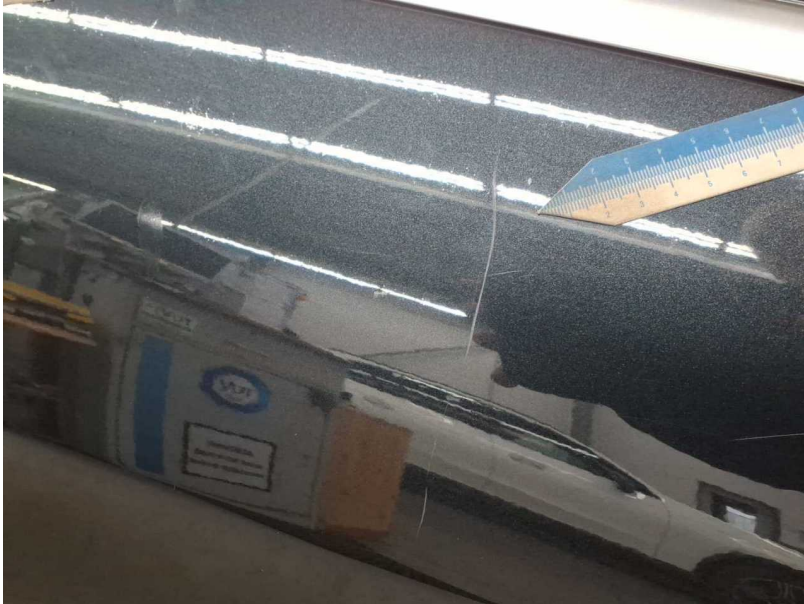

Beschädigung #19: Tür hinten rechts: Tür (+ Einätzungen) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #19: Tür hinten rechts: Tür (+ Einätzungen) - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #19: Tür hinten rechts: Tür (+ Einätzungen) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #20: Tür vorn rechts: Tür (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #20: Tür vorn rechts: Tür (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

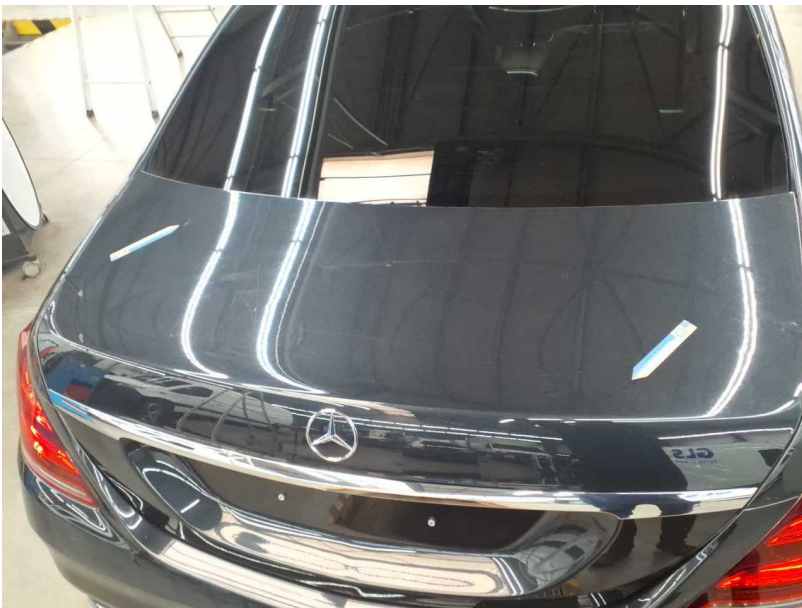


Beschädigung #21: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

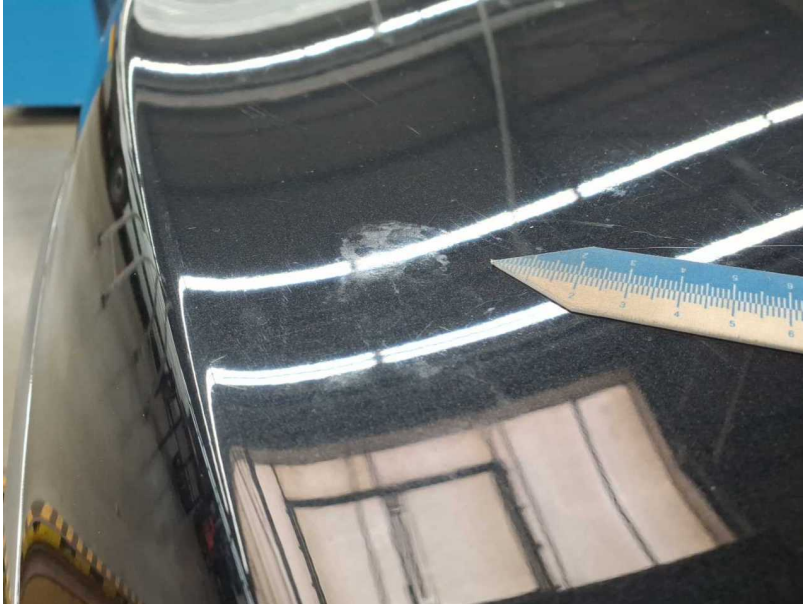

Beschädigung #21: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #21: Heckklappe/-tür: Heckklappe (Einätzungen) - Lackmangel - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #22: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #22: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren + Lackeinschlüsse + Einätzungen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren + Lackeinschlüsse + Einätzungen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren + Lackeinschlüsse + Einätzungen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren + Lackeinschlüsse + Einätzungen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren + Lackeinschlüsse + Einätzungen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren + Lackeinschlüsse + Einätzungen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

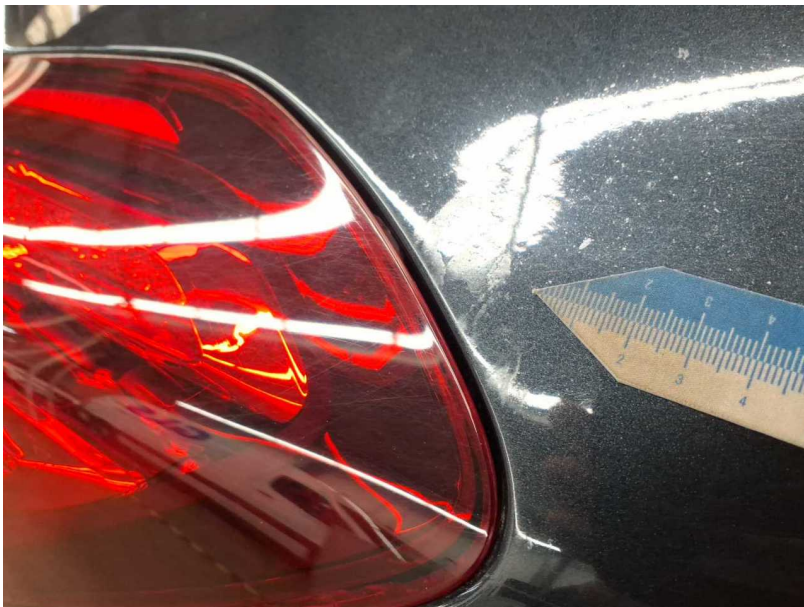

Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Seitenwand (Schleifspuren + Lackeinschlüsse + Einätzungen) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Beschädigung #24: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

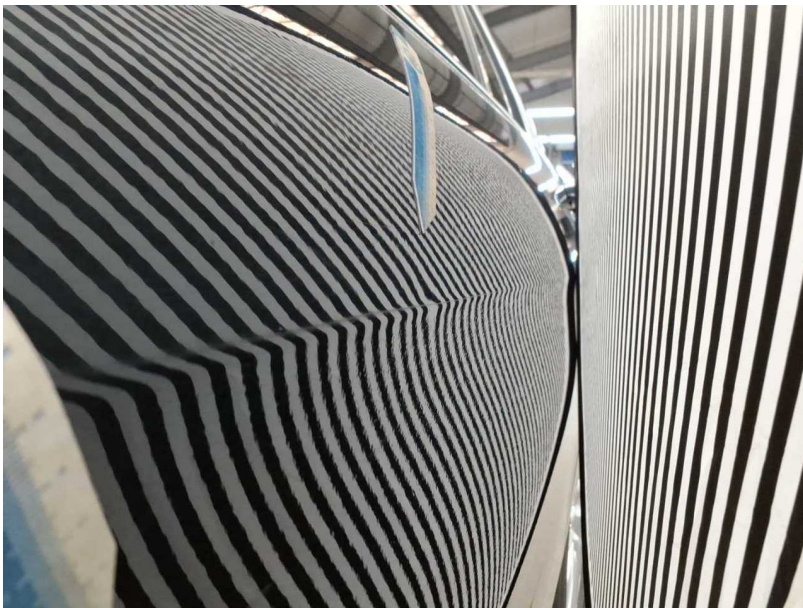

Beschädigung #24: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #24: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #25: Motorhaube: Motorhaube (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

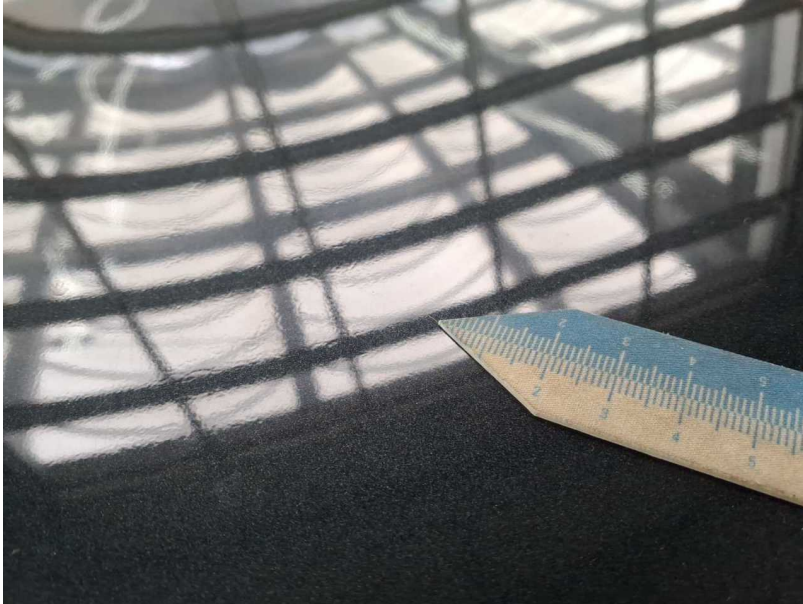

Beschädigung #25: Motorhaube: Motorhaube (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

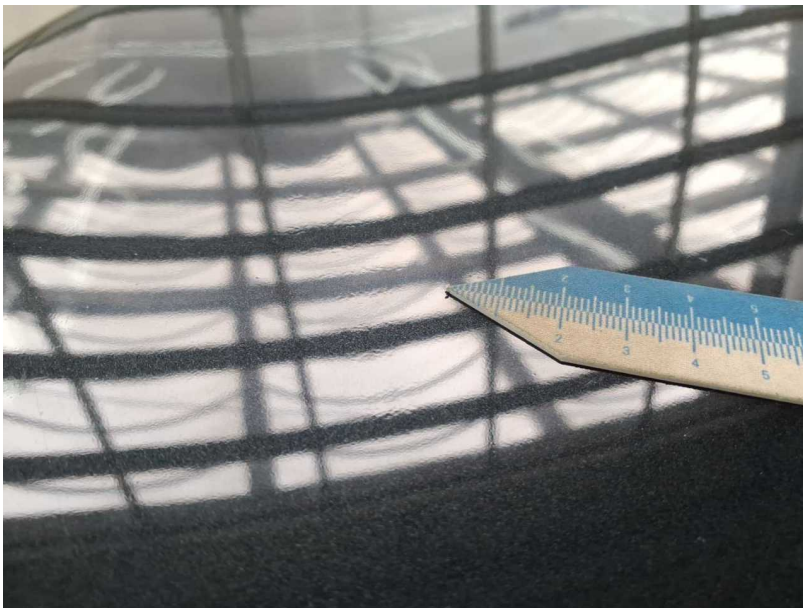


Beschädigung #25: Motorhaube: Motorhaube (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026

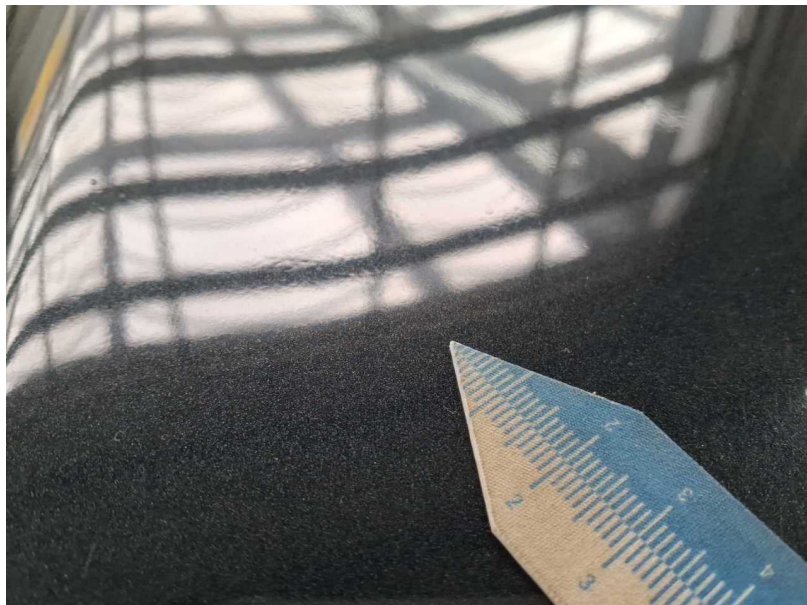


Beschädigung #25: Motorhaube: Motorhaube (Schleifspuren) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile - Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile - Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

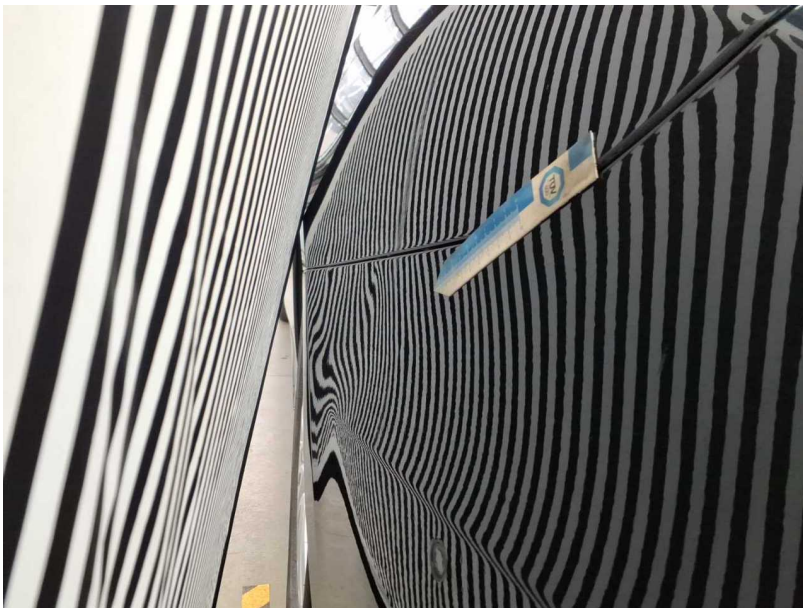

Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile - Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile - Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

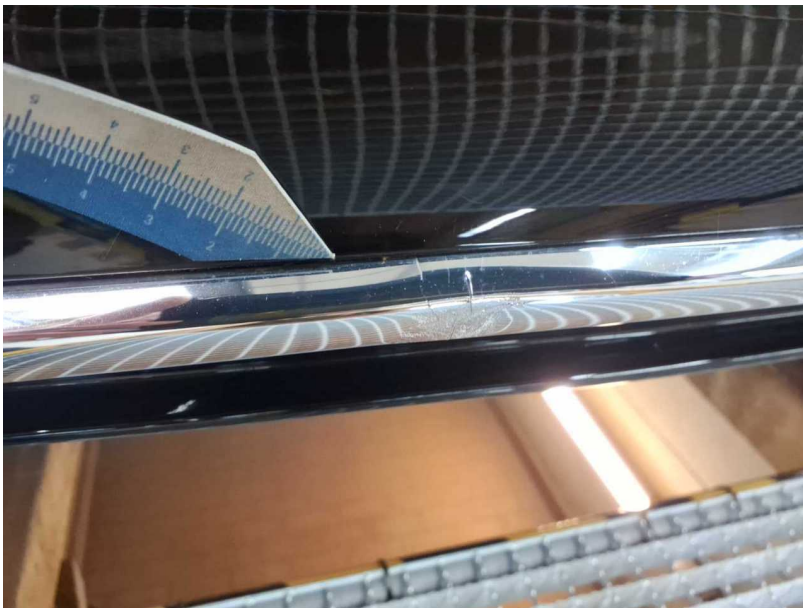

Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile - Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile - Kostenausweitung möglich) - verformt - erneuern



Beschädigung #27: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile fehlen / gebrochen) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #27: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile fehlen / gebrochen) - verformt - erneuern

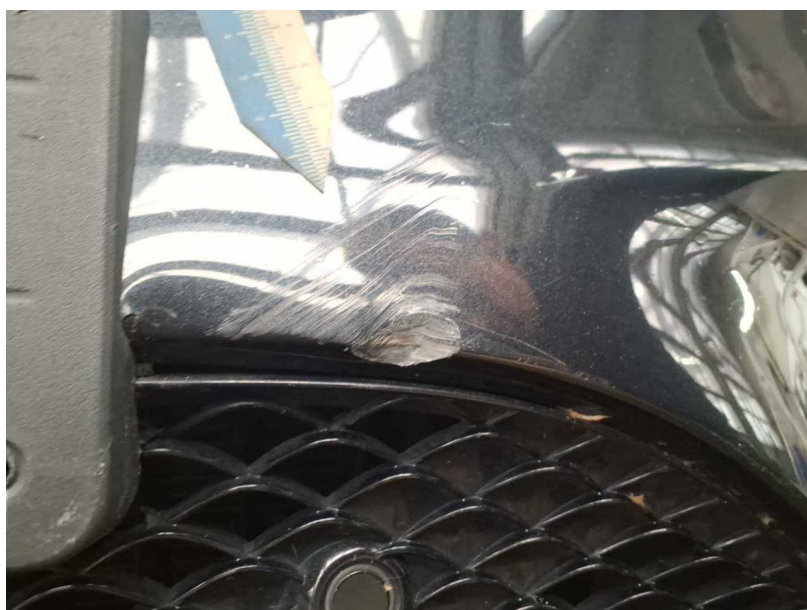

Beschädigung #27: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile fehlen / gebrochen) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026




Beschädigung #27: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile fehlen / gebrochen) - verformt - erneuern



Beschädigung #27: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile fehlen / gebrochen) - verformt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45471502



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 18.05.2026



Beschädigung #27: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (+ Anbauteile fehlen / gebrochen) - verformt - erneuern