

WF0JXXWPCJNS12053

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	178.376 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	S-MAX	HU (Bericht lag vor)	09/2027
Fahrgestellnummer	WF0JXXWPCJNS12053	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	16.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - durchführen
2	Motorhaube	Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern
3	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Tür hinten rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Lenkanlage	Multifunktionslenkrad Leder - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
9	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern
10	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern
11	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
13	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
16	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung - unvollständig - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Reifen vorn (Winterreifensatz) - verschlissen - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 99H	Dunlop	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	235/55 R17 99H	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/50 R18 101Y	Michelin	Sommerreifen	0mm - 0mm	n.i.O.	
2	235/50 R18 101Y	Michelin	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46286915
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	S-MAX	Laufleistung (abgelesen)	178.376 km
Fahrgestellnummer	WF0JXXWPCJNS12053	Erstzulassung	16.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46286915
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

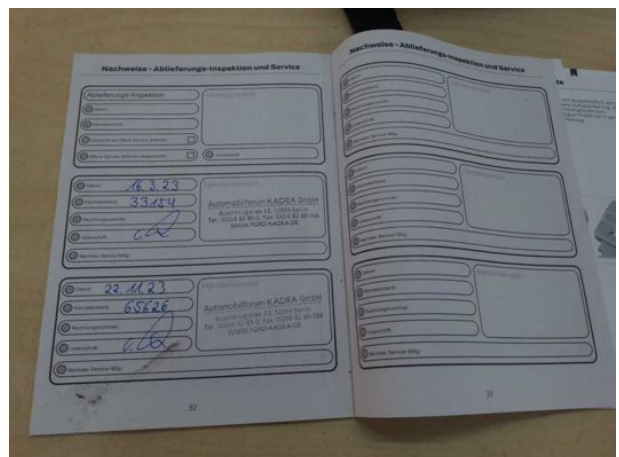


Abbildung 12: Sonstiges

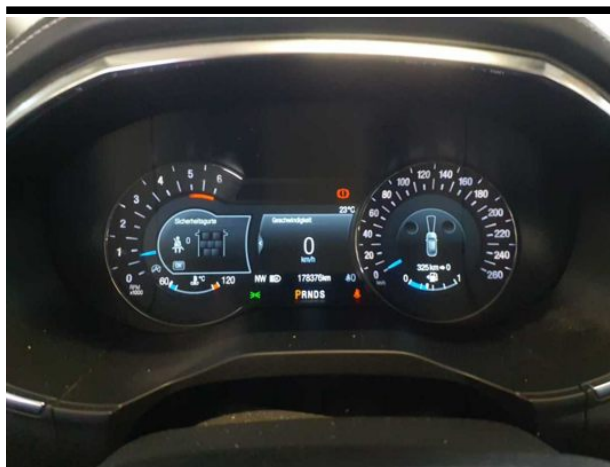


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

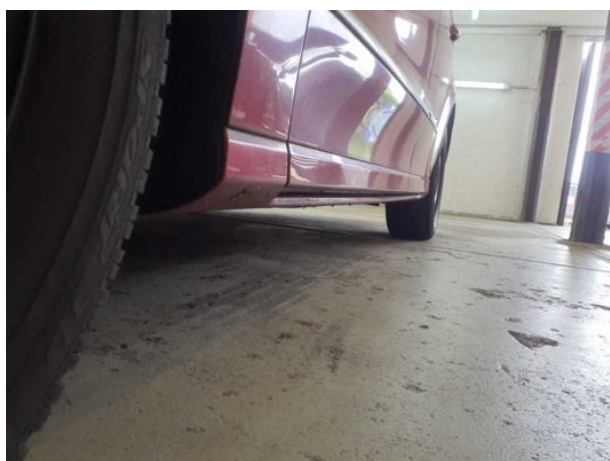


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

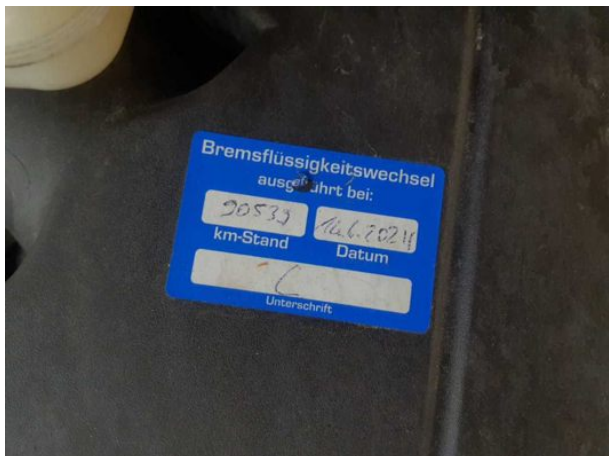


Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Bremsanlage: Bremsflüssigkeit - fällig - durchführen



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern

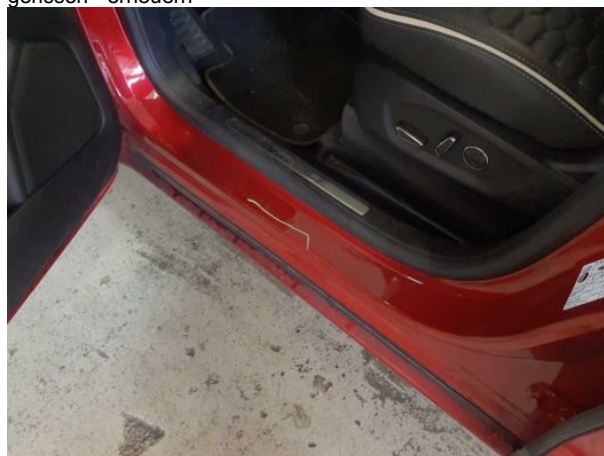

Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Griff außen - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #7: Lenkanlage: Multifunktionslenkrad Leder - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Lenkanlage: Multifunktionslenkrad Leder - verkratzt / verschürft - Smart Repair

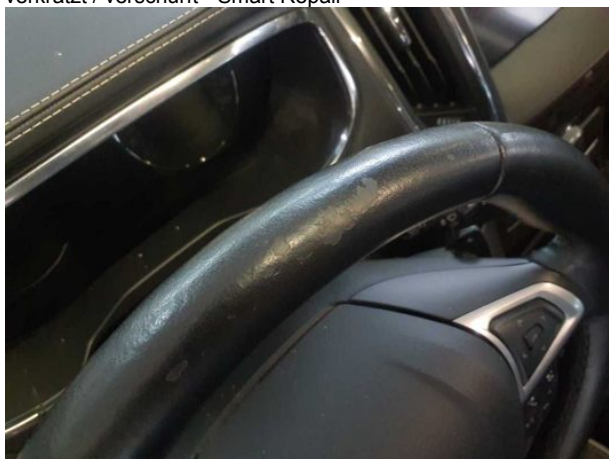


Beschädigung #7: Lenkanlage: Multifunktionslenkrad Leder - verkratzt / verschürft - Smart Repair

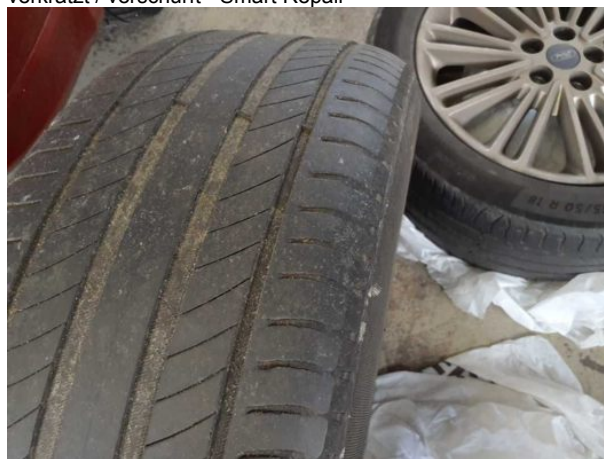

Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern

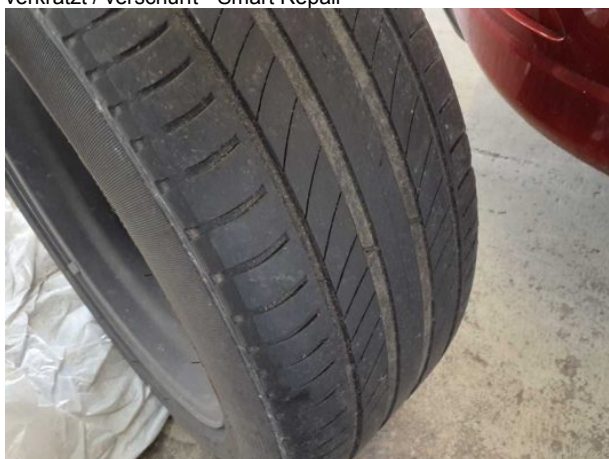

Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern

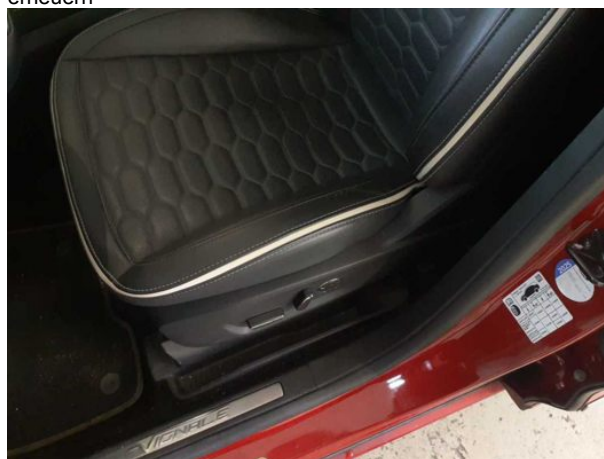


Beschädigung #9: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #10: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern

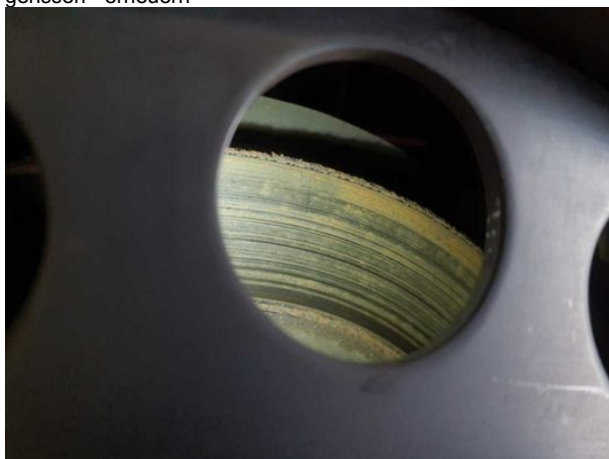

Beschädigung #10: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

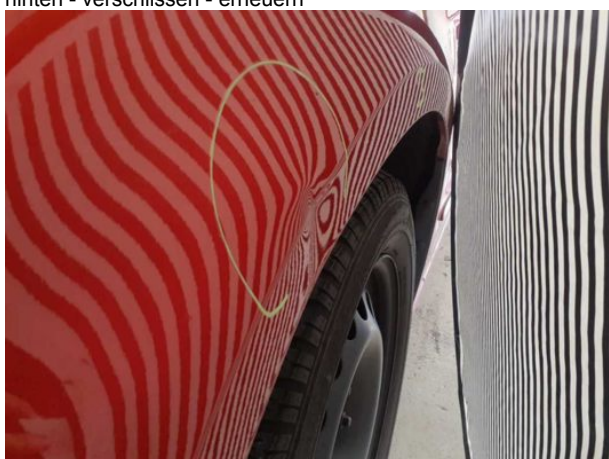

Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #12: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

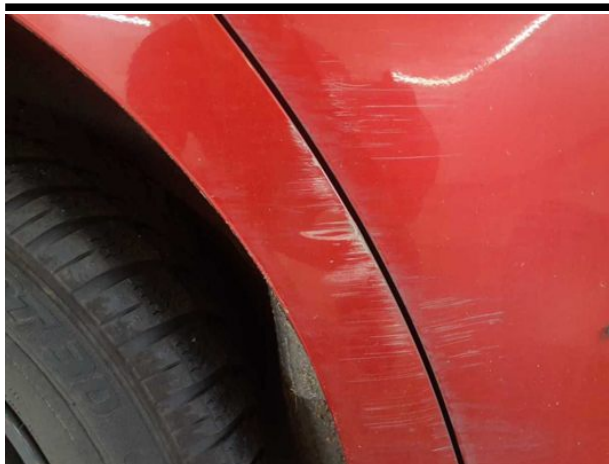

Beschädigung #14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

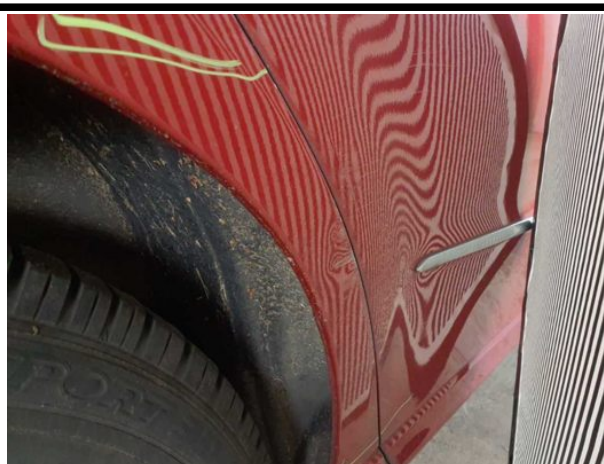

Beschädigung #14: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #16: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - gebrochen / gerissen - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WF0JXXWPCJNS12053

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	178,376 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	0 km
Type / Model	S-MAX	Main inspection (Report on hand)	09/2027
Vehicle Identification number	WF0JXXWPCJNS12053	Power / Engine displacement	140 kW / 1,995 ccm
First registration	16 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Braking system	Brake fluid - Due - Perform
2	Bonnet	Insulation lining - Broken / torn - Replace
3	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
5	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
6	Door - rear right side	Door handle - outside - Scratched - Paint
7	Steering system	Multi-function steering wheel - leather - Scratched - Smart repair
8	2nd wheel set	2 tyres - Worn - Replace
9	Seat - front	Seat cover - left side - Broken / torn - Replace
10	Braking system	Brake discs and pads - rear - Worn - Replace
11	Mudguard - left side	Mudguard - left side - dent(s) - Repair and paint
12	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Perform
13	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
14	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
15	Side panel - rear left side	Side panel - Scratch(es) - Paint
16	Rear bumper	Rear bumper - Broken / torn - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Misc.	Inspection / maintenance - Incomplete - No deduction
2	Wheel / tyres	Tyre - front (Winterreifensatz) - Worn - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R17 99H	Dunlop	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	235/55 R17 99H	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/50 R18 101Y	Michelin	Summer tyres	0mm - 0mm	Not o.k.	
2	235/50 R18 101Y	Michelin	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46286915
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	S-MAX	Mileage (Read)	178,376 km
Vehicle Identification number	WF0JXXWPCJNS12053	First registration	16 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP Walldorf
 69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
 Protocol number: 46286915
 Delivery date: 1 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

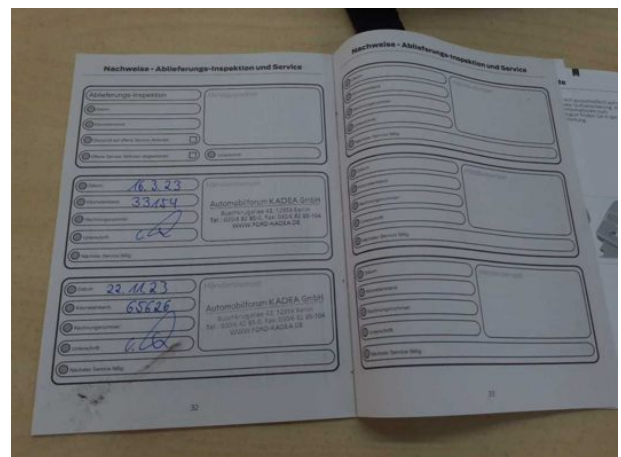


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

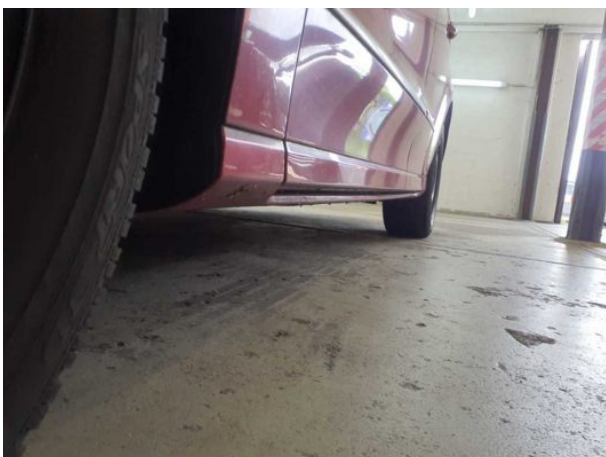


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

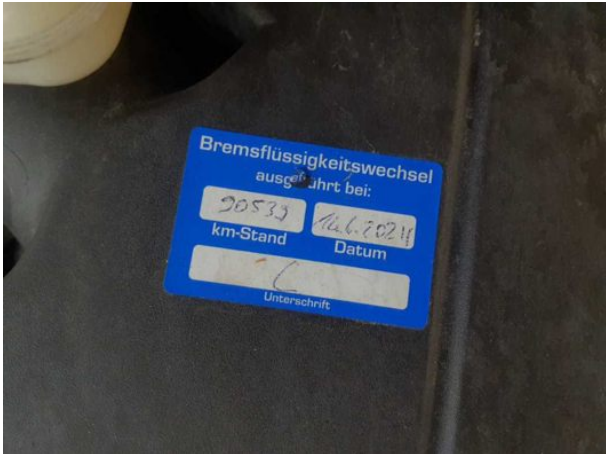


Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Braking system: Brake fluid - Due - Perform



Damage #2: Bonnet: Insulation lining - Broken / torn - Replace



Damage #2: Bonnet: Insulation lining - Broken / torn - Replace

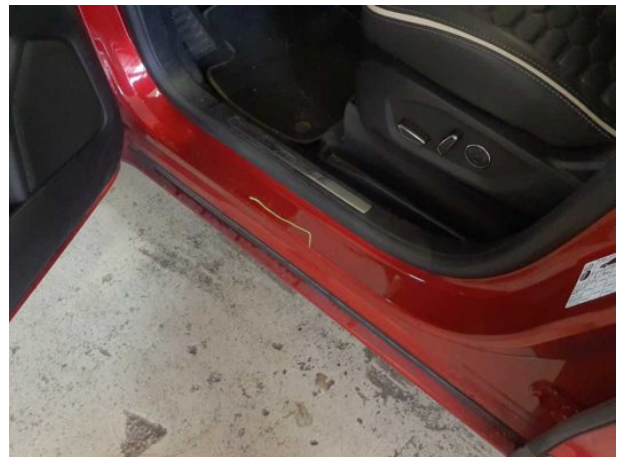

Damage #3: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Paint



Damage #6: Door - rear right side: Door handle - outside - Scratched - Paint



Damage #7: Steering system: Multi-function steering wheel - leather - Scratched - Smart repair



Damage #7: Steering system: Multi-function steering wheel - leather - Scratched - Smart repair



Damage #7: Steering system: Multi-function steering wheel - leather - Scratched - Smart repair



Damage #8: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace



Damage #8: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace




Damage #9: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace



Damage #9: Seat - front: Seat cover - left side - Broken / torn - Replace




Damage #10: Braking system: Brake discs and pads - rear - Worn - Replace

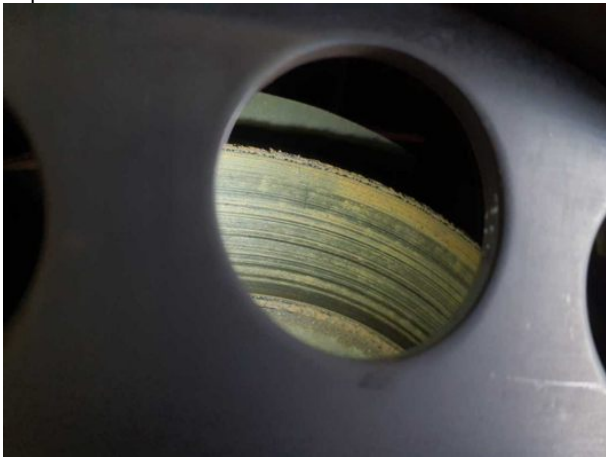

Damage #10: Braking system: Brake discs and pads - rear - Wor... Replace




Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side - dent(s) - Repair and paint

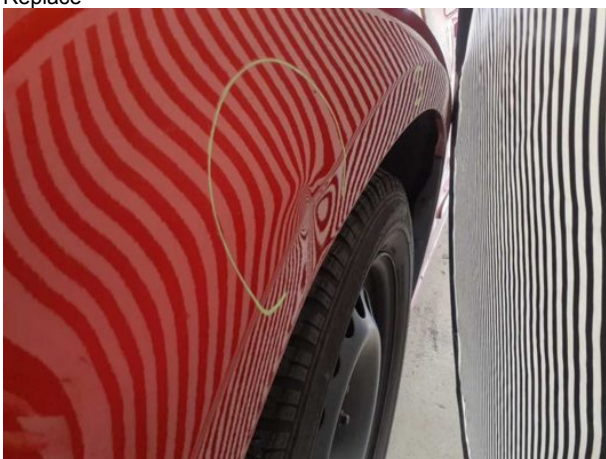

Damage #11: Mudguard - left side: Mudguard - left side - dent(s) - Repair and paint



Damage #12: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Perform

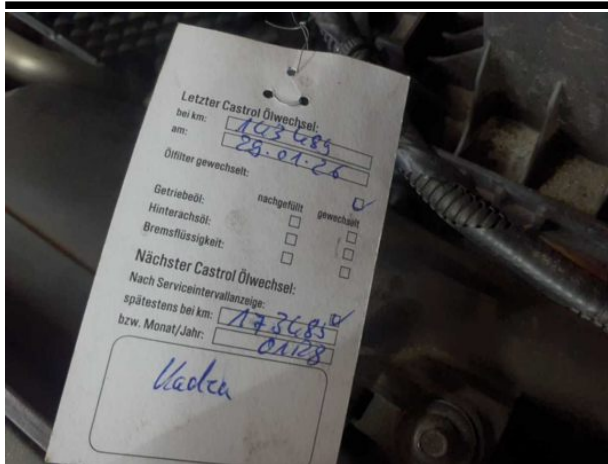

Damage #12: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Perform




Damage #13: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #13: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #13: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

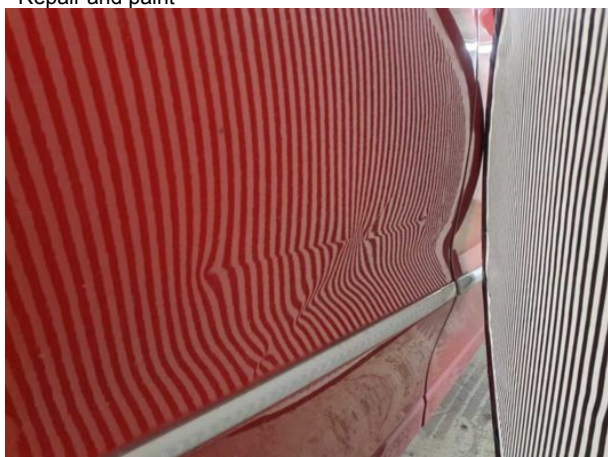


Damage #13: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

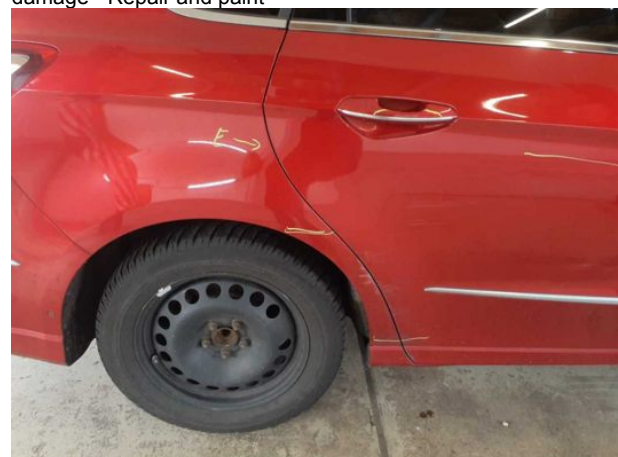

Damage #14: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

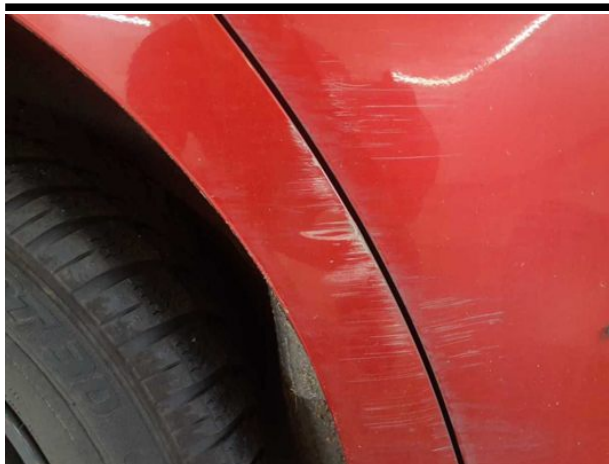

Damage #14: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

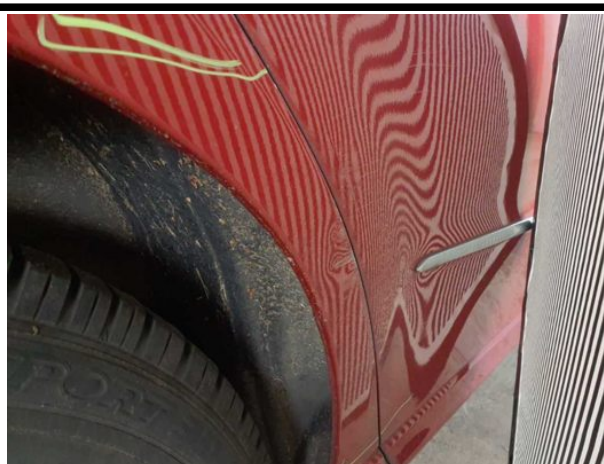

Damage #14: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Paint



Damage #15: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Paint



Damage #16: Rear bumper: Rear bumper - Broken / torn - Replace



Damage #16: Rear bumper: Rear bumper - Broken / torn - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46286915
Delivery date: 1 Jul 2026



Damage #16: Rear bumper: Rear bumper - Broken / torn - Replace

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Trend Auto Van5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -EU 2019	Fahrgestell-Nummer:	WF0JXXWPCJNS12053
Vertrags-Nummer:	39318084	Erstzulassung:	16.05.2022
Internes KZ:	15084638	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Trend AutoVan 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Trend Auto Van5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	165
durchschn. Verbr./100 Km:	6,500	Tankinhalt:	68
Max. Km/h:	208	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,700
Leergewicht (kg):	1905	zul. Gewicht (kg):	2555

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 39318084
Amtliches Kennzeichen: HD -EU 2019
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Trend Auto Van5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
04.02.2022	9059850058	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 39318084
Amtliches Kennzeichen: HD -EU 2019
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD S-MAX 2,0 EcoBlue 140kW Trend Auto Van5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer