

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung**Fahrzeug:** **BMW X3 xDrive20 AT Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 208 PS / 153 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	B -MA 1106	Fahrgestell-Nummer:	WBA31GP0009011937
Vertrags-Nummer:	57110089	Erstzulassung:	26.06.2025
Internes KZ:	15193430	Kilometer-Stand:	39313
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**BMW X3 xDrive20 AT Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 208 PS / 153 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Lackierung: BMW Individual Transanitblau Metallic Polsterung: Veganza perforiert Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 48.655,46

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" Aerodynamikräder 941 Bicolor	1.176,47
Ambientes Licht	0,00
Angebot Nr. 14512506	0,00
Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf	966,39
BMW Individual Tansanitblau	1.613,45
BMW Individual Transanitblau Metallic	0,00
Interieurdekor Dark Graphite	0,00
Kaeltemittel	0,00
Premium Paket	1.411,76
Radschraubensicherung	0,00
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	0,00
Veganza perforiert Schwarz	0,00
Veganza perforiert und gesteppt	672,27
Vorbereitung Driving Assistant Plus	0,00
Winter Leichtmetallräder für Großkunden	1.932,77
UTC_Kennzeichenhalter Allane	0,00
UTC_Kennzeichenhalter Allane	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 56.428,57**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 67.150,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 67.150,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW X3 xDrive20 AT Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 208 PS / 153 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	153 / 208	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	152
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,700	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	215	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1930	zul. Gewicht (kg):	2500

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57110089
Amtliches Kennzeichen: B -MA 1106
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X3 xDrive20 AT Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 208 PS / 153 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57110089
Amtliches Kennzeichen: B -MA 1106
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X3 xDrive20 AT Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 208 PS / 153 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.03.2026	27889	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	17.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	74374 Zaberfeld, Küferweg 3
Besichtigungsdatum	30.06.2026
Referenznummern	0031205533 - 0057110089

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-MA 1106	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA31GP0009011937
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	26.06.2025
Typ	X3 20 xDrive	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Tansanitblau - Metallic
Laufleistung abgelesen	39.015 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	06/2028
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 140 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/50 R19 105Y	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/50 R19 105Y	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/50 R19 105Y	3 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	245/50 R19 105Y	3 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/60 R18 104H M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/60 R18 104H M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/60 R18 104H M+S	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	225/60 R18 104H M+S	7 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am 26.03.2026 bei km 27.889.	

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel und 2 Nebenschlüssel vorhanden.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ✓ 19" Aerodynamikräder 941 Bicolor | ✓ Ambientes Licht |
| ✓ Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf | ✓ BMW Individual Tansanitblau |
| ✓ Interieurdekor Dark Graphite | ✓ Kaeltemittel |
| ✓ Premium Paket | ✓ Radschraubensicherung |
| ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ✓ Verganza perforiert Schwarz |
| ✓ Verganza perforiert und gesteppt | ✓ Vorbereitung Driving Assistant Plus |
| ✓ Winter Leichtmetallräder für Großkunden | ✓ UTC_Kennzeichenhalter Allane |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	371,91 €	371,91 €
Motorhaube Betätigung, defekt, prüfen (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	52,50 €	52,50 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	732,85 €	562,76 €
Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	485,17 €	363,88 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	360,89 €	270,67 €
Stoßfänger hinten Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	264,66 €	198,50 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 31, Bild 32, Bild 33, Bild 34, Bild 35, Bild 36)	895,50 €	895,50 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 266,81 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.163,48 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	2.715,72 €
Händlereinkaufspreis	29.950,00 €
Händlerverkaufspreis	33.850,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Wamboldt, Waldemar

Der Sachverständige, 01.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage

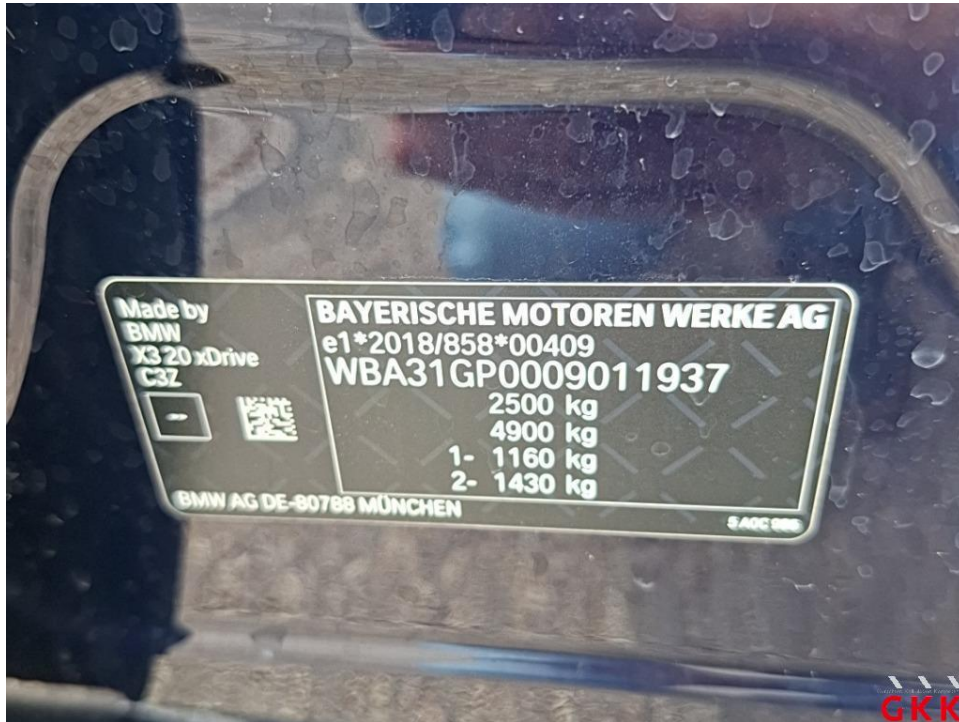


Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

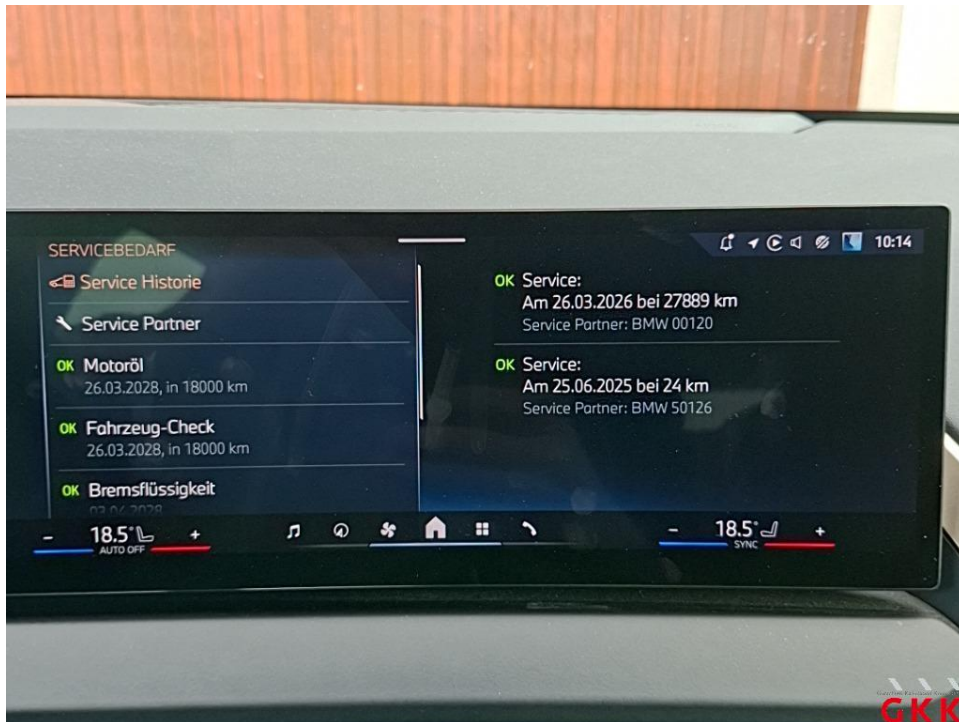


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Motorhaube, Betätigung, defekt, prüfen



Bild 14. Motorhaube, Betätigung, defekt, prüfen

Fotoanlage



Bild 15. Motorhaube, Betätigung, defekt, prüfen



Bild 16. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22. Stoßfänger hinten, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger hinten, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24. Stoßfänger hinten, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

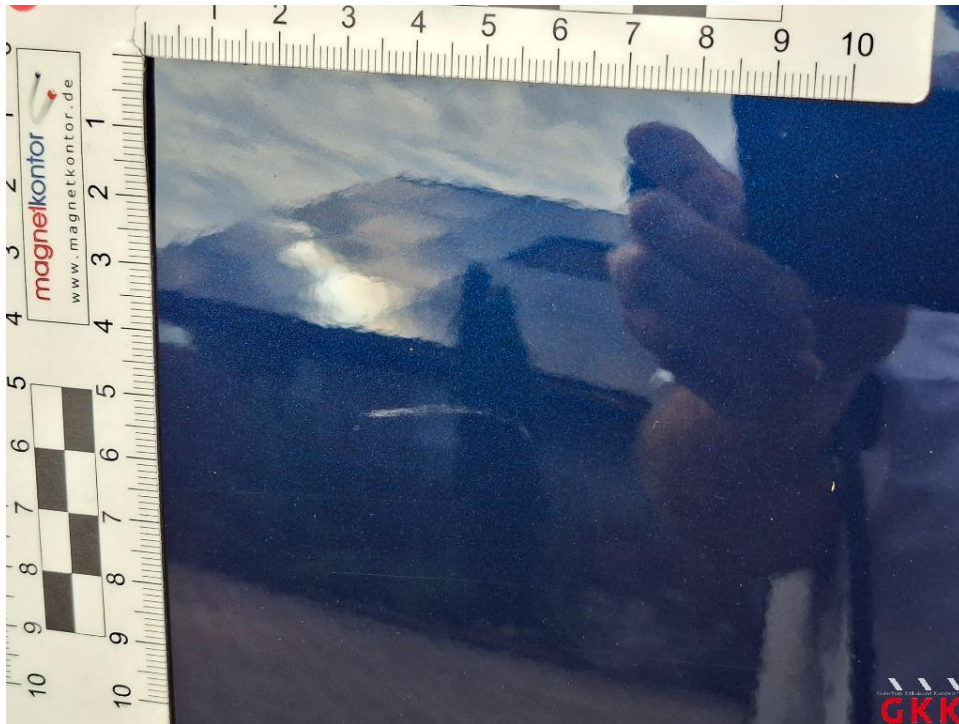


Bild 26. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

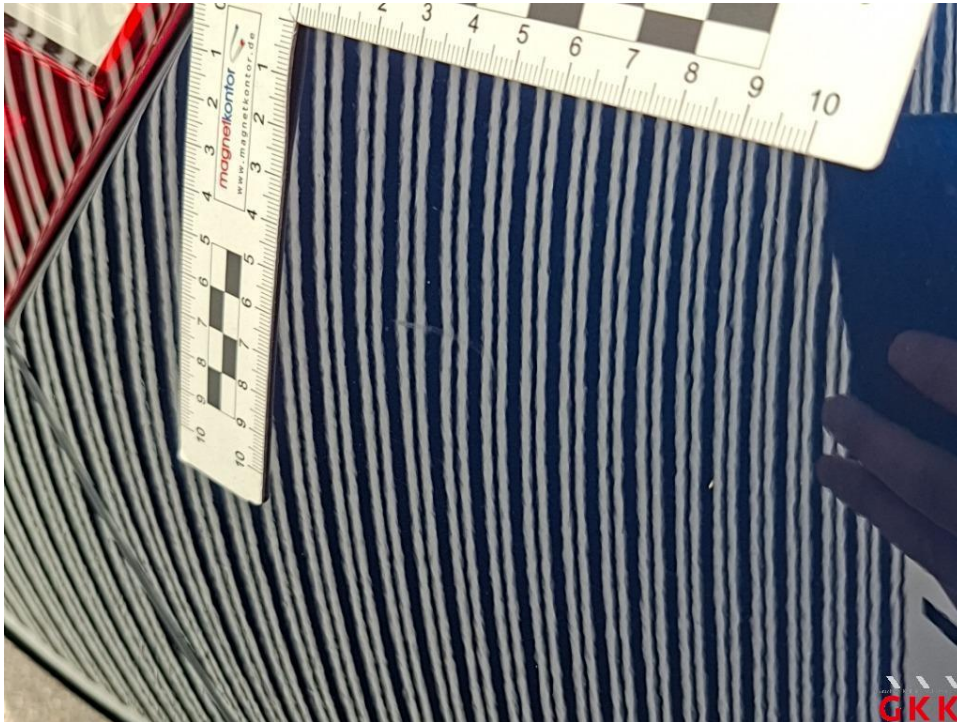


Bild 27. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

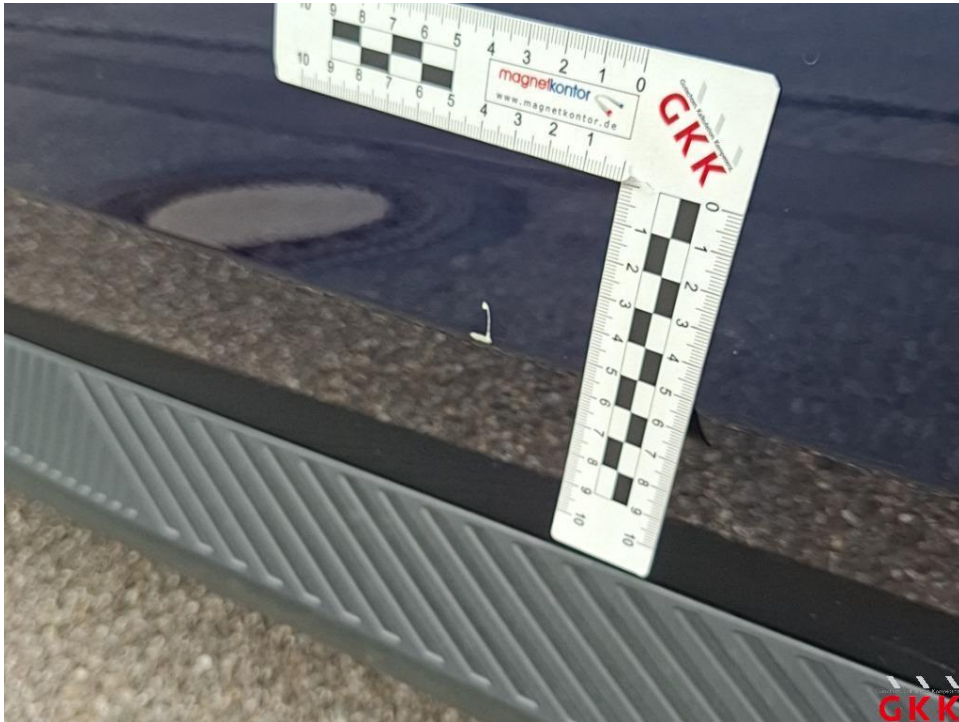


Bild 29. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 30. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 32. Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage

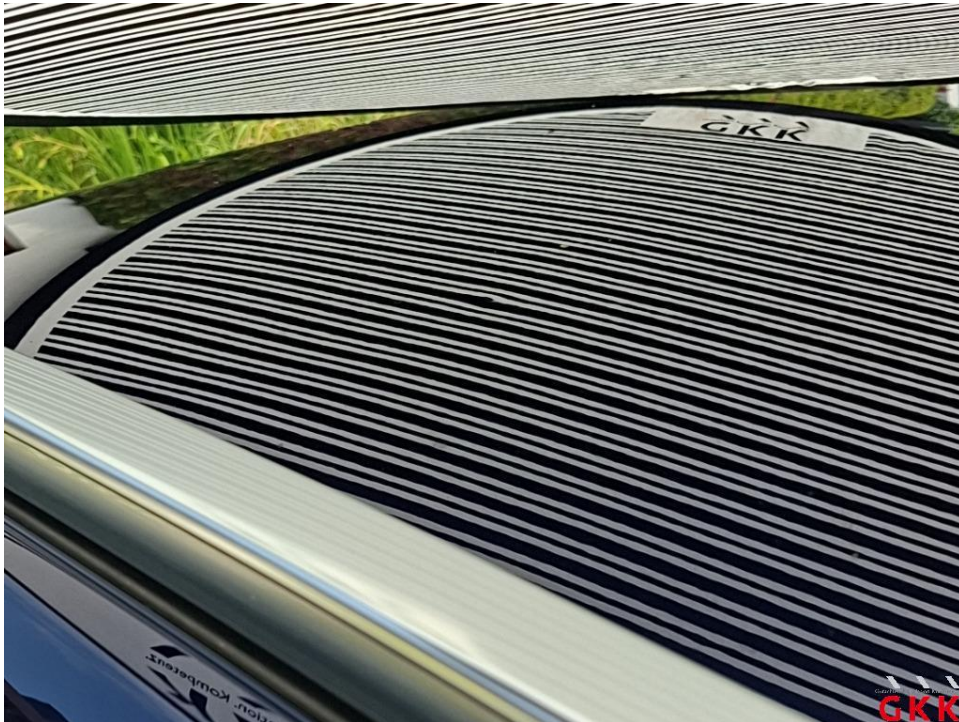


Bild 33. Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 34. Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 35. Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken

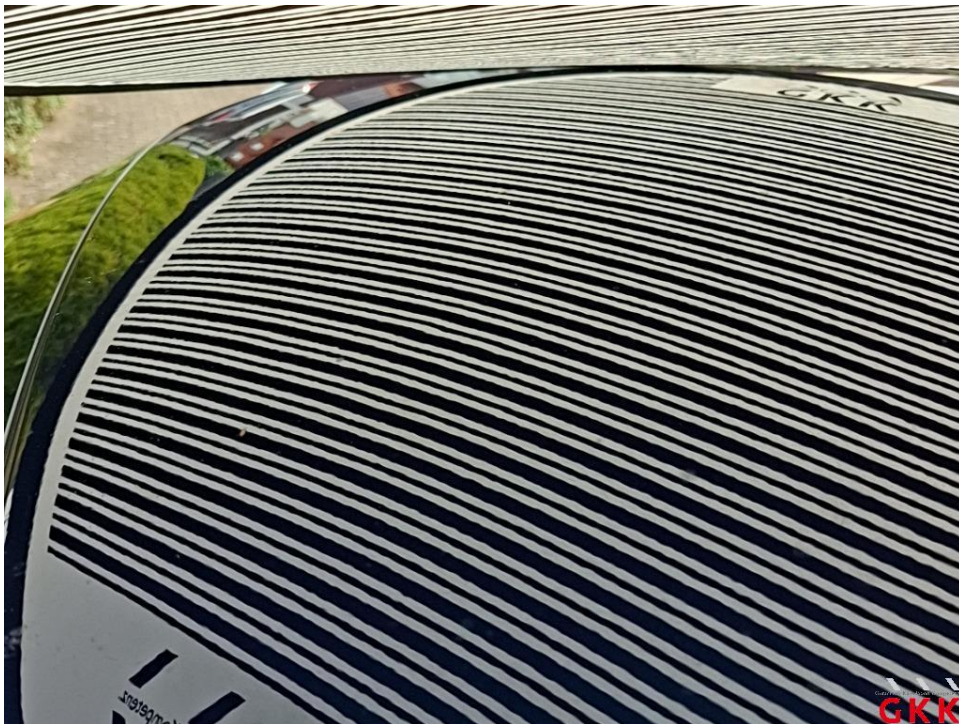


Bild 36. Fahrzeug, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 37.



Bild 38.