

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4
3. Antriebsachsen Anzahl:	2	Lage:	Achse 1/2(A2)
		gegenseitige Verbindung:	Verteilergetriebe
3.1. Automatisierungsgrad:	nicht automatisiert		
Hauptabmessungen			
4. Radstand:	2888 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm 2-3: - mm
5. Länge:	4751 mm	6. Breite:	1938 mm 7. Höhe:
			1658 mm
Massen			
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1910 kg	13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1921 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen			
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2510 kg		
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1 1185 kg	2 1350 kg	3 - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5010 kg		
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines			
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	2400 kg
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg		
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg		
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG		
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	254920		
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung/4-Takt (A1)		
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)		
25. Hubraum	1999 cm³	26. Kraftstoff:	Hybr.Benzin/E (0008)
26.1 Fahrzeug mit	Mono fuel (A0)	26.2. (nur Zweistoffmotoren):	-
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	150,00 kW bei 5800 min⁻¹	
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	17,00 kW		
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung	10,00 kW		
28. Getriebetyp:	automatisch		
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1: 5.354	2: 3.243	3: 2.252
4: 1.636	5: 1.211	6: 1.0	7: 0.865
			8: 0.717
			9: 0.601
28.1.1 Achsübersetzung:	3.266		
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1: -	2: -	3: -
4: -	5: -	6: -	7: -
			8: -
			9: -
Höchstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	221 km/h	
Achsen und Radaufhängung			
30. Spurweite:	1 1628 mm	2 1642 mm	3 - mm
35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:			
Achse 1:	235/60 R18 103 H M+S	8Jx18 ET32.5	Klasse B C1
Achse 2:	235/60 R18 103 H M+S	8Jx18 ET32.5	Klasse B C1
Achse 3:	-		
Bremsanlage	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)	
Aufbau	38. Code des Aufbaus	(AC)	40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ, 9)
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5,2links,2rechts,1hinten (A1)		
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5		
42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	-		
42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-		
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch	67,00 dB(A)
	bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹	Standgeräusch:	77,00 dB(A)
47. Abgasnorm:	Euro 6(EB)		

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:

47.1.1. Prüfmasse 2002 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.595 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 150.4 N 47.1.3.0.f1 0.366 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03677 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	114,0	-	-	mg/km
NO _x	16,6	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,08	-	-	mg/km
Partikelzahl:	7,91 * 10 ⁹	-	-	km ⁻¹
THC	10,7	-	-	mg/km
NMHC:	7,1	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	239 g/km	10.5 l/100km	- Wh/km
Mittel:	162 g/km	7.1 l/100km	- Wh/km
Hoch:	138 g/km	6.1 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	170 g/km	7.5 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	168 g/km	7.4 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 37

3.2.2 Einsparungen durch WLTP 0.60 g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Innerorts:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km - kg/100km - Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

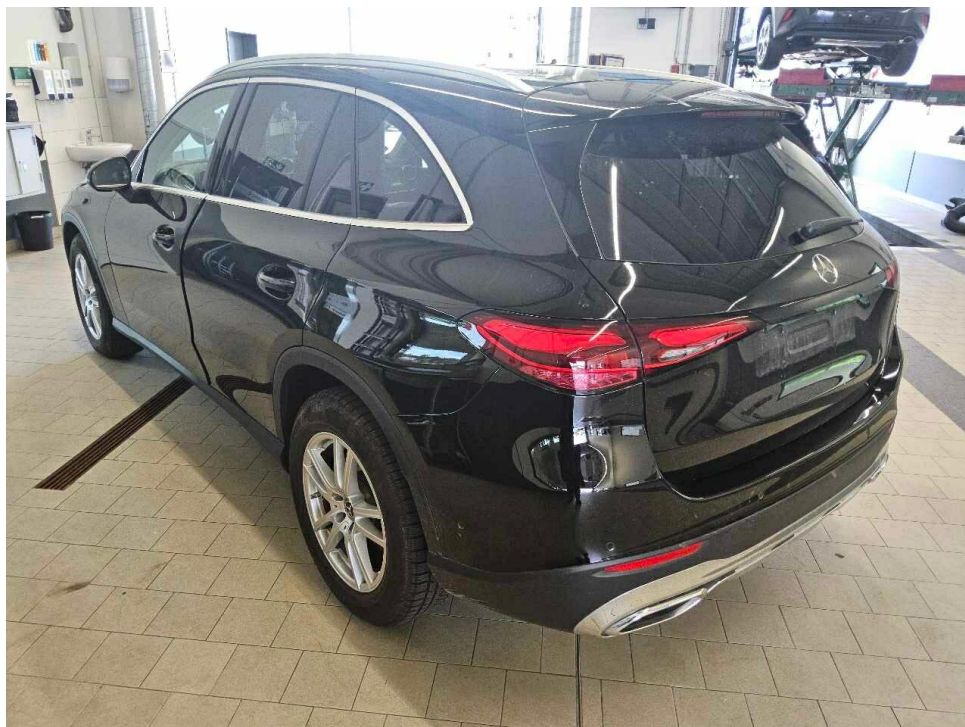


Bild 4 : Diagonal hinten links

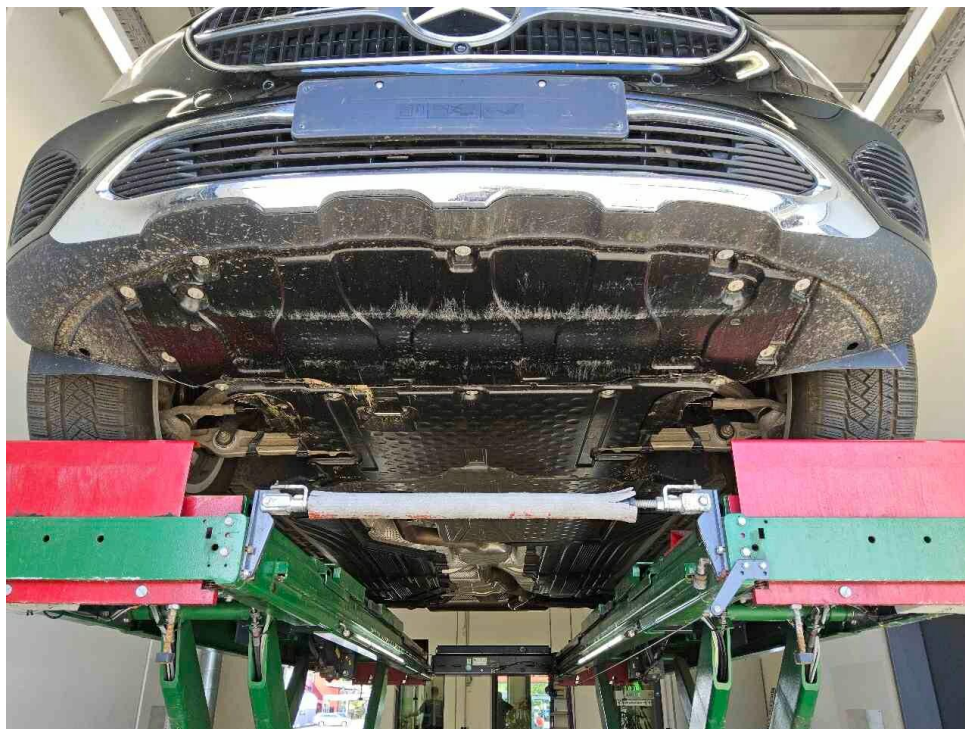


Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

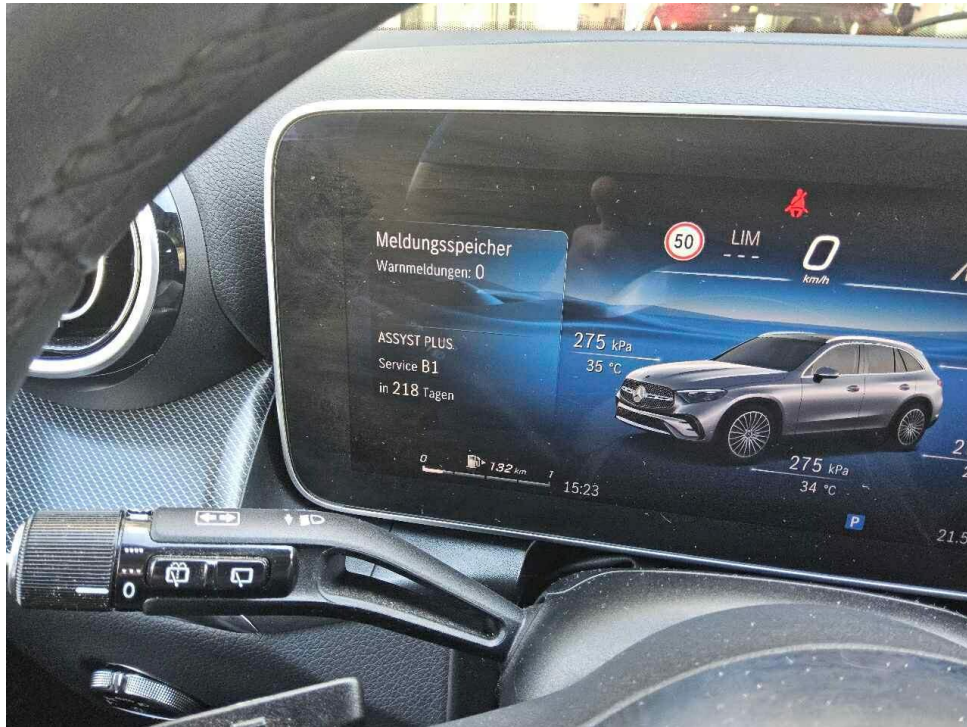


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

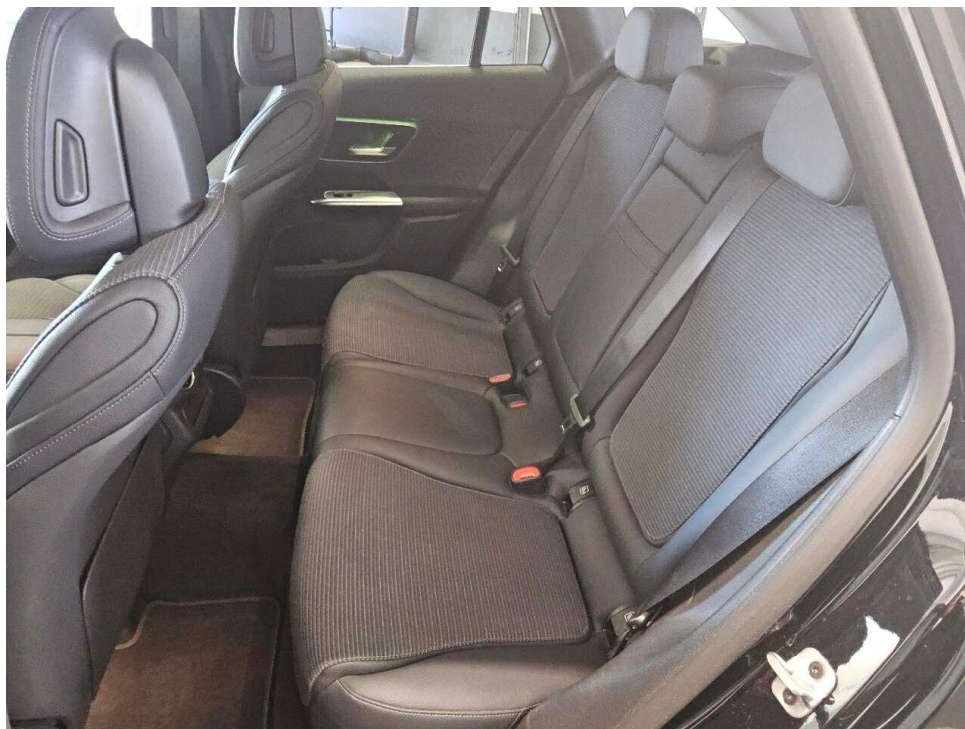


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

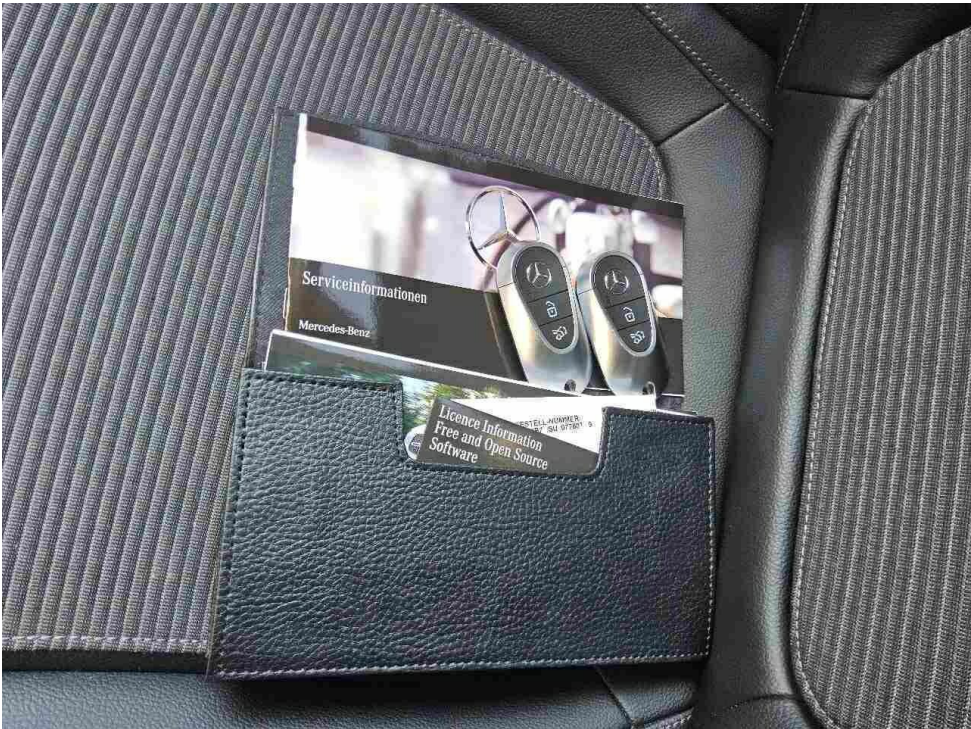


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

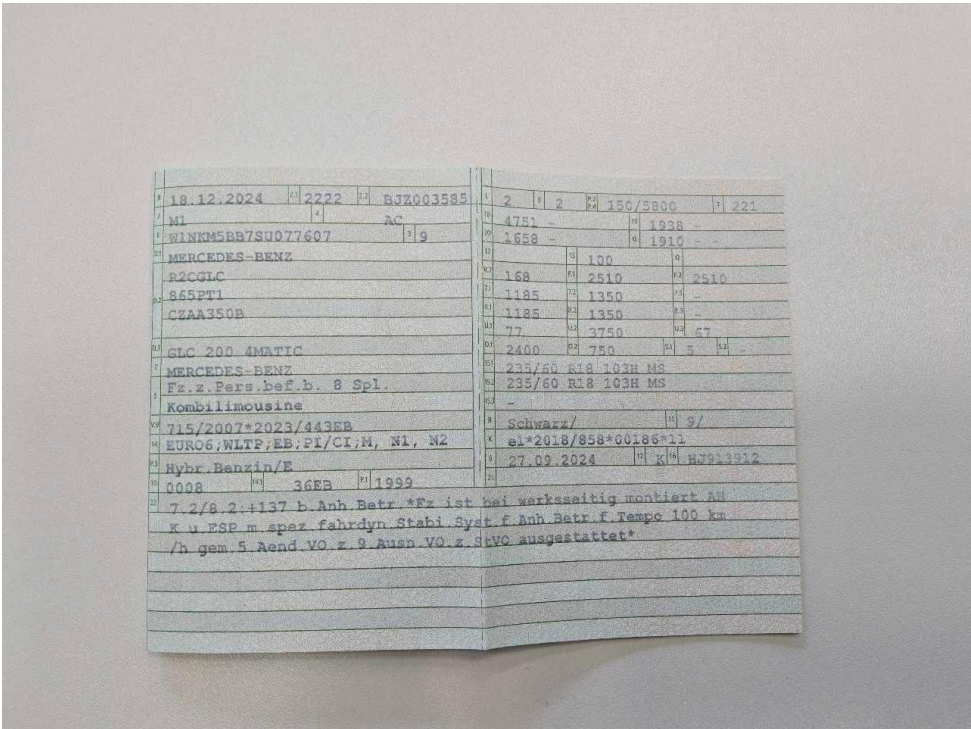


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

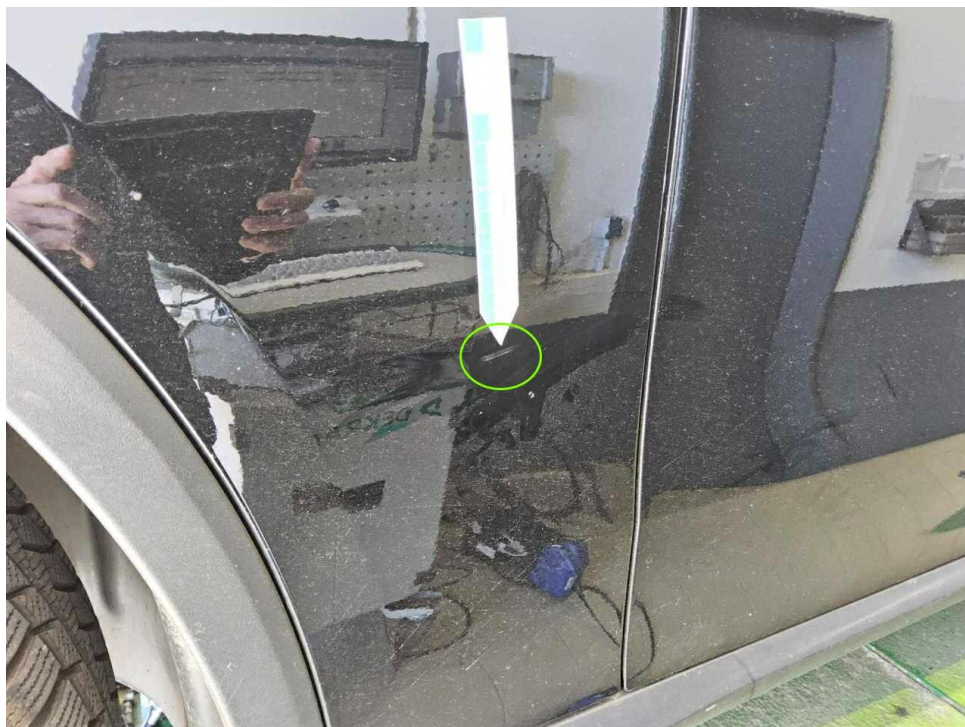


Bild 22 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

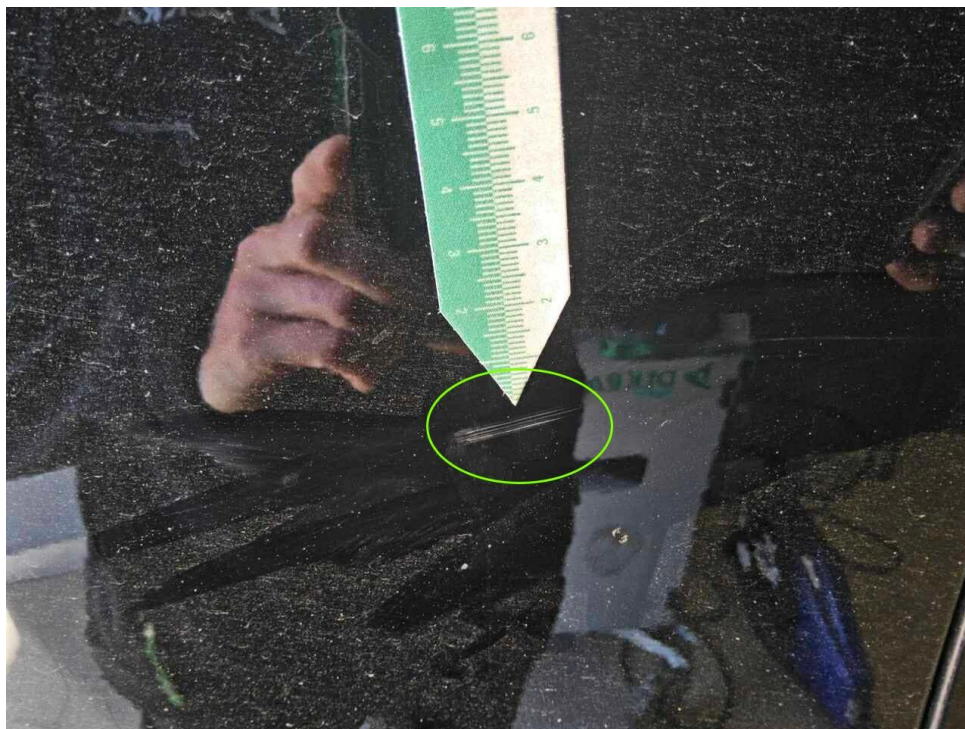


Bild 23 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

DEKRA Automobil GmbH
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd
Nartenstr. 21
21079 Hamburg
Telefon 040 / 756096-0
Fax 040 / 756096-96
E-Mail
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Matthias Haas
Tel. direkt 040 756096-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

K CC1009

FIN

W1NKM5BB7SU077607

Leasing-Nr.	475241
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	07.05.2026
Besichtigung	03.06.2026 um 15:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 03.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	29.201,68 EUR	34.750,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 07.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.06.2026 um 15:15 Uhr durch Herrn Matthias Haas bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 129 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	K CC1009
Tag der Erstzulassung	18.12.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	18.12.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz

Typ / Verkaufsbezeichnung	R2CGLC / GLC 200 4Matic 9G-TRONIC Avantgarde Advanced
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2222 / BJZ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKM5BB7SU077607
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	150 kW / 1999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	22.502
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	6 mm
2 links	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2030			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ATTENTION ASSIST, AVANTGARDE Exterieur, AVANTGARDE Interieur, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Basisdienste, Dachreling glanzeloxiertes Aluminium, Doppelcuppolder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dynamischer Frontstoßfänger mit optischem Unterschutz, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel in Schwarz mit Kontrastziernaht, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kühlerverkleidung mit integriertem Mercedes Stern, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Reifendruckverlustwarnung, Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design schwarz lackiert, Räder: Sommerreifen, Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperrung, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung, Lackierung: Sonderlackierung Uni, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design vanadiumsilber lackiert, Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23); Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20); Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19); Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15, 16, 17); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Matthias Haas

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd
Nartenstr. 21
21079 Hamburg
Telefon 040 / 756096-0
Fax 040 / 756096-96
E-Mail
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Matthias Haas
Tel. direkt 040 756096-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen
K CC1009
FIN
W1NKM5BB7SU077607

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 07.05.2026
Besichtigung 03.06.2026, 15:15 Uhr, durch Herrn Matthias Haas bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 03.06.2026
Betrifft Leasing-Nr. 475241

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 129 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.12.2024	Letzte Zulassung	18.12.2024
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	GLC 200 4Matic 9G-TRONIC Avantgarde Advanced
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKM5BB7SU077607
HSN / TSN	2222 / BJZ	Schlüssel-Nr.	40380163
Km-Stand abgelesen	22502	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M,	Getriebe	Automatik /
Felgen	N1, N2 Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Perlcoloreffekt

Polster / Farbe

Teilleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W / O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W / O	6 mm
2 links	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W / O	6 mm
rechts	235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.02.2030			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis

60.166 EUR

Fz. Notierung

38.400 EUR

Fz. Grundwert: (19 Mon): MK

40.267 EUR

Serienausstattung

Serie: ATTENTION ASSIST, AVANTGARDE Exterieur, AVANTGARDE Interieur, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Brems-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Basisdienste, Dachreling glanzeloxiertes Aluminium, Doppelcuppolder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, Dynamischer Frontstoßfänger mit optischem Unterschutz, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, Fingerabdruck Scanner, Fußmatten Velours, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel in Schwarz mit Kontrastziernaht, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (5G) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kühlerverkleidung mit integriertem Mercedes Stern, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Live Traffic Information, Navigation-Zubehör: Vorrüstung für Navigationsdienste, Navigation: Festplatten-Navigation, Navigation: MBUX Navigation Premium, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Avantgarde Advanced, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Reifendruckverlustwarnung, Remote Services, Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design schwarz lackiert, Räder: Sommerreifen, Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Tempomat, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
550	Anhängevorrichtung mit ESP				
	Anhängerstabilisierung	3	1160*		633
	Lackierung: Sonderlackierung Uni	5	327*		146
R38	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design				
	vanadiumsilber lackiert	4	298*		147
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel	5	0*		0
* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK					926 EUR

Zwischenwert 1 **41.193 EUR**

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 22502 Kateg.: 32 = 23175 Diff. = 673
 BZ2K = 0.094258 (AS = 0.766745 BS = -0.006587) **39 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)	1.221	anteilig	-818
2. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20)	214	voll	-214
3. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)	214	voll	-214
4. Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14)	214	voll	-214
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.863		-1.460 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21)
 Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 15, 16, 17)
 Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13)

Zwischenwert 2

39.772 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-324 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				590 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	WO	-73 EUR
	vorne rechts	6 mm	WO	-73 EUR
	hinten links	6 mm	WO	-73 EUR
	hinten rechts	6 mm	WO	-73 EUR

Legende

W/ Winter / O Original / F Runflat

-26 EUR

Zwischenwert 3

39.746 EUR

Zwischenwert 4

39.746 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 34.765,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	29.201,68 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	5.548,32 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	34.750,00 EUR

Der Sachverständige
Matthias Haas

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.