

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4992NGW / WBA31GN0405468406 / 5468406

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 sDrive18d U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 sDrive18d U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	23.164

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4992NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	09/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	golpe delantero reserva de daños		

Daños no valorables:

4992NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

4992NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Rejilla paragolpes dl	-	REEMPLAZAR				0,00	79,75	10,00	71,77 €
2. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	2.00 h.	1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		176,43 €
3. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	1.00 h.	4,24	0,00		71,61 €
4. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
5. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	REPARAR	0.20 h.		4.67 h.	19,78	0,00		207,27 €
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
7. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
8. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
9. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	-			0.33 h.	1,40	0,00		14,10 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.58 h.	10,93	0,00		110,26 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1126,85 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4992NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,62 h.	216,35 €
Total material pintura	-	49,44 €
Total Mano de Obra Pintura	11,67 h.	449,28 €
Total Recambios	-	71,78 €
Descuento recambios aplicado	-	7,98 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	340,00 €









4992 NGW





⌘

0 1 12:51




OFF

Total 23164km

⌘ Side lights on.

+28.5 °C



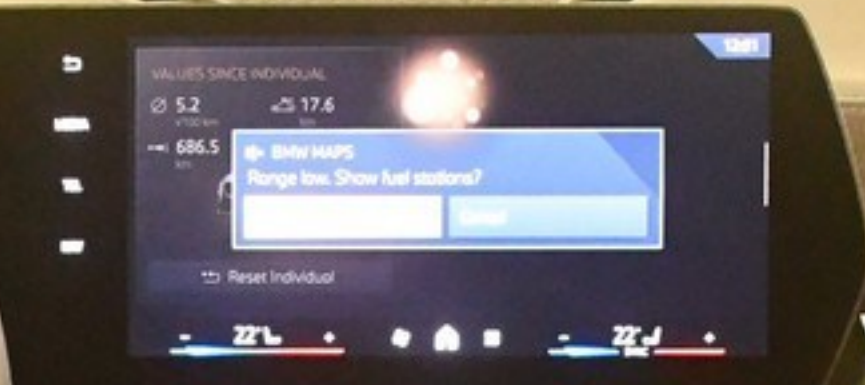

12:51

VALUES SINCE INDIVIDUAL

Ø 5.2 l/100 km

17.6 km

686,5 km

BMW MAPS

Range low. Show fuel stations?

Cancel

Reset Individual

22.6 + - 22.4

NAV TEL MEDIA

MAX

12:49

VOX LINE


AMBIENT

12:49





4992 NGW

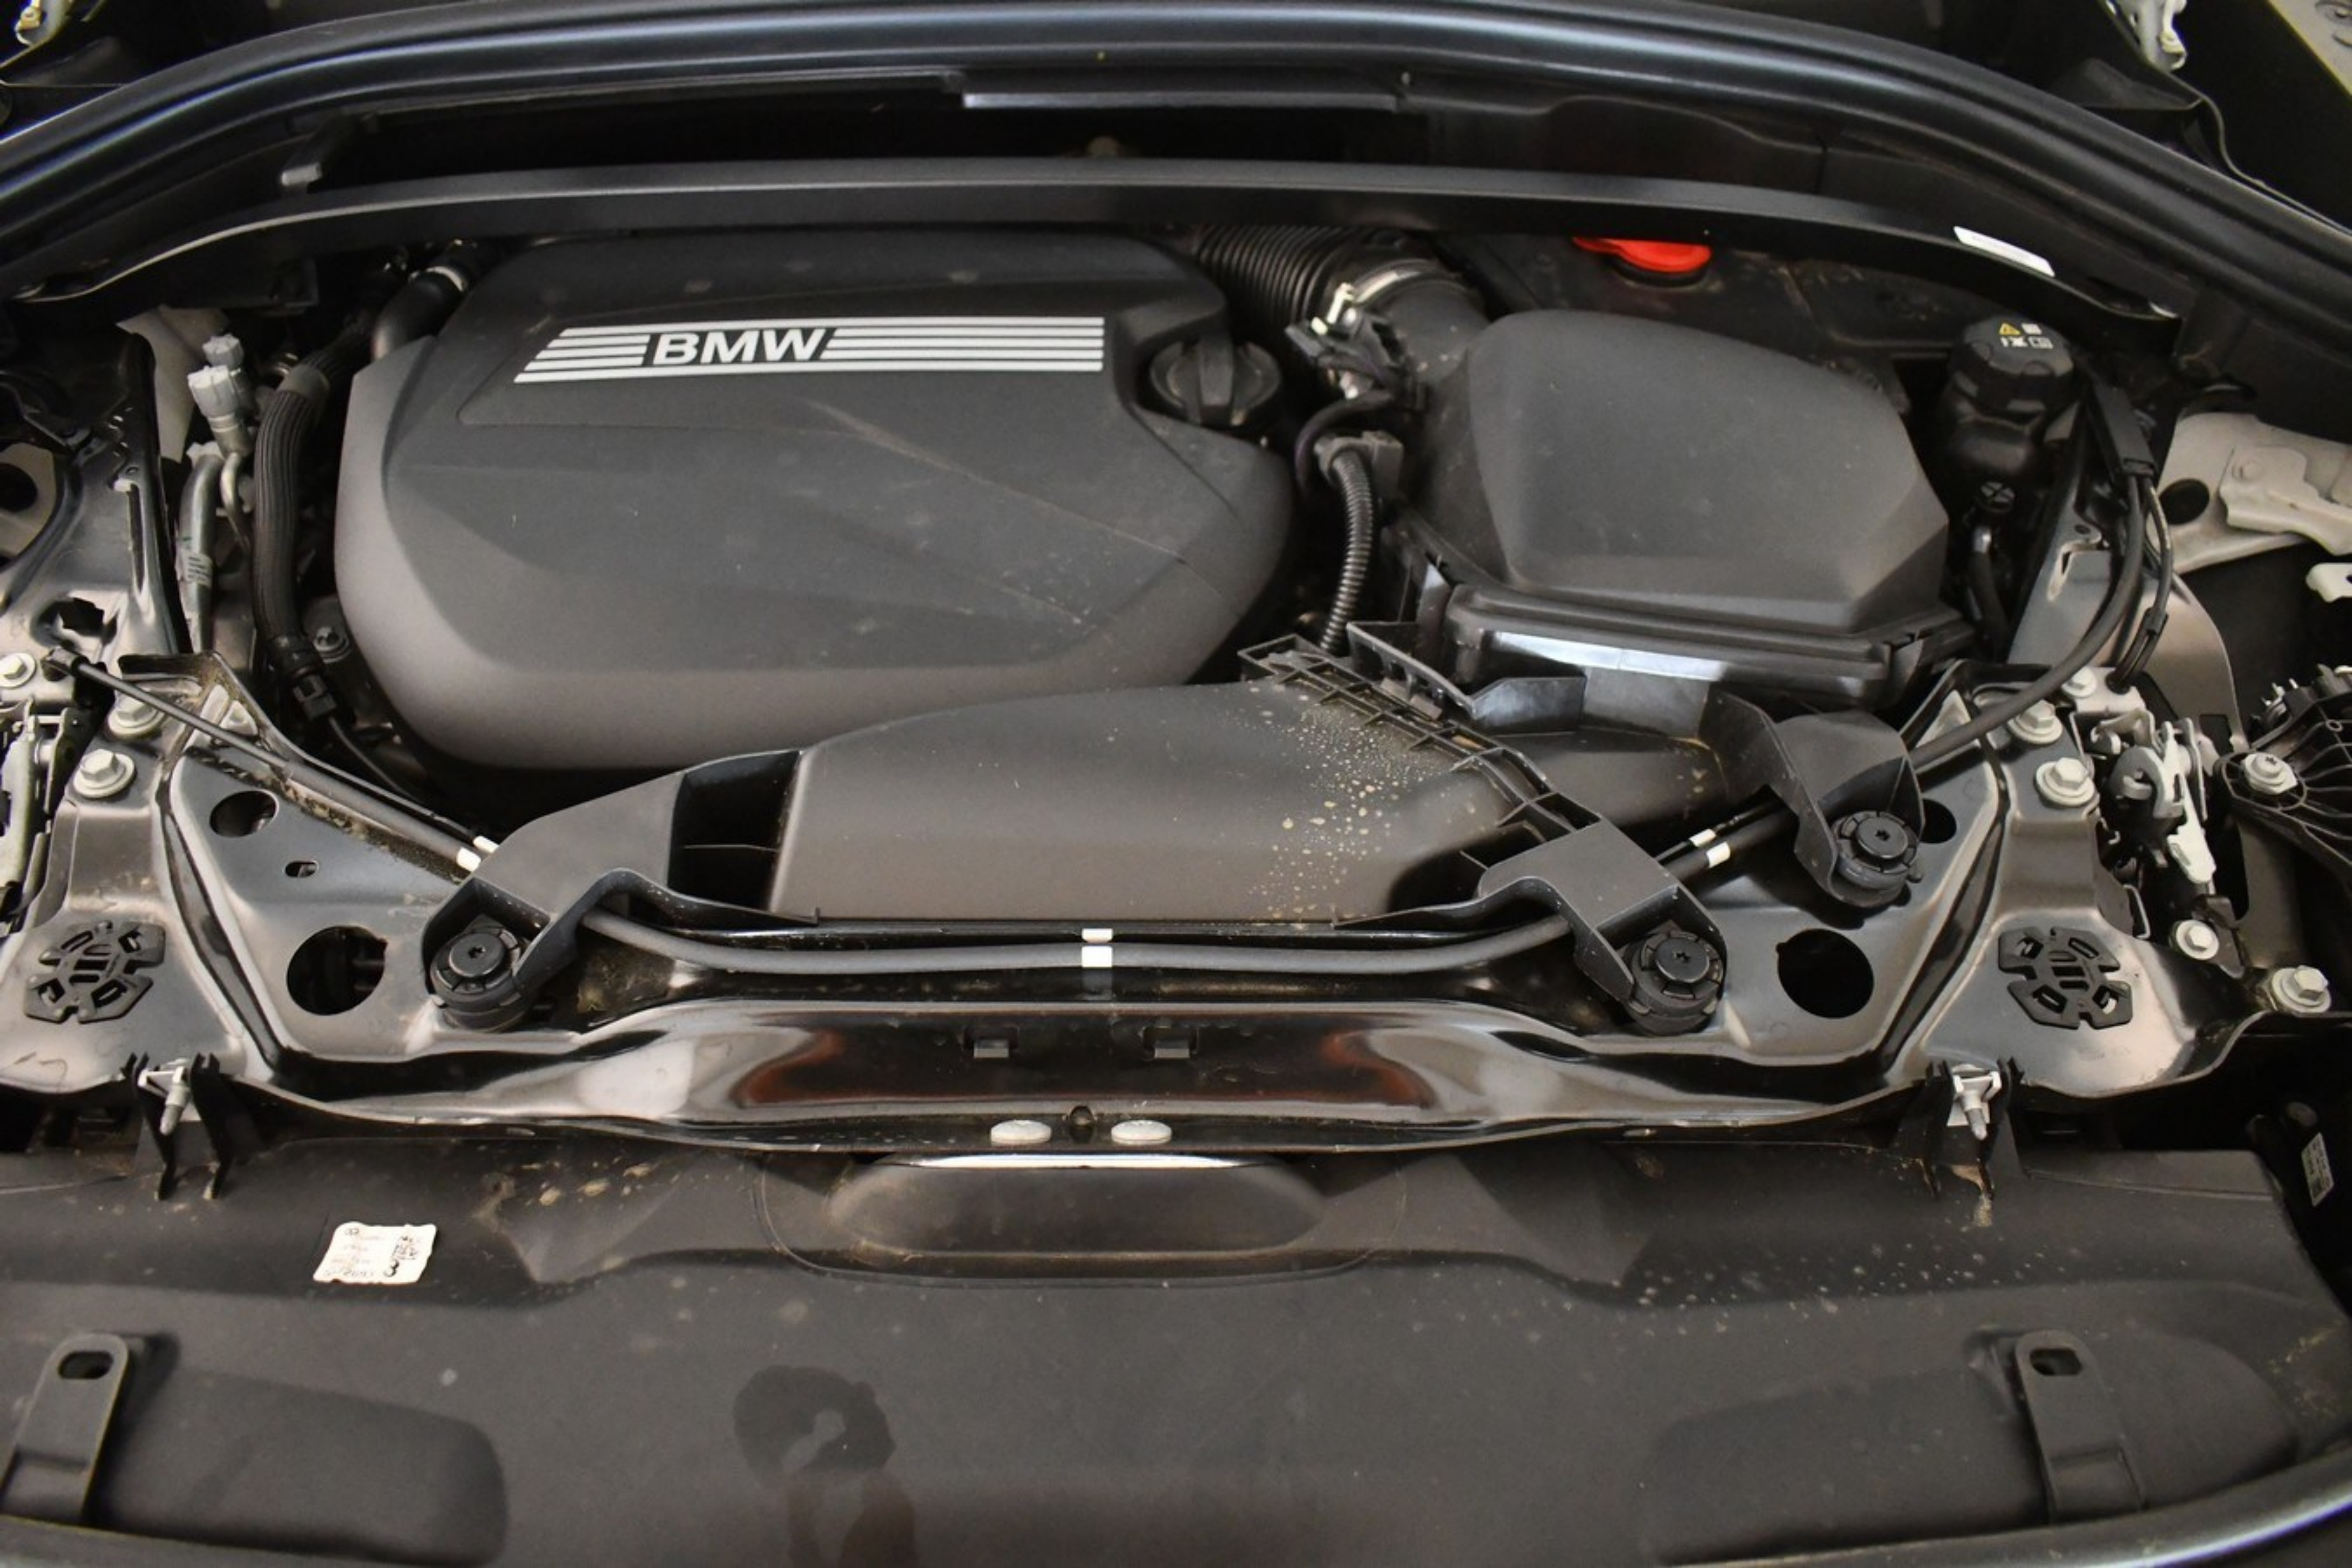

©WBA31GN0405468406©









MEDIA
TEL
NAV

VALUES SINCE INDIVIDUAL

Ø 5.2 l/100 km

17.6 km

686.5 km



Reset Individual

22°C

22°C SYNC

12:52

DIAL

MAX
HEAT



inch/mm

3.71

OFF

ON

ZERO





Continental



SAFETY WARNING
RISQUE D'ACCIDENT
NE PAS SEULEMENT
NE PAS SEULEMENT

















4501 40-00-1.20 18.30









245/45 R 19 Y XL



EcoContact 60 + MO

Continental





TEMPERATURE A

19 Y XL

0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CON AUTOMOTIVE







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE





10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 cm

Manheim
COX AUTOMOTIVE







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
CDX AUTOMOTIVE








TEMPERATURE A

205 R19 Y XL

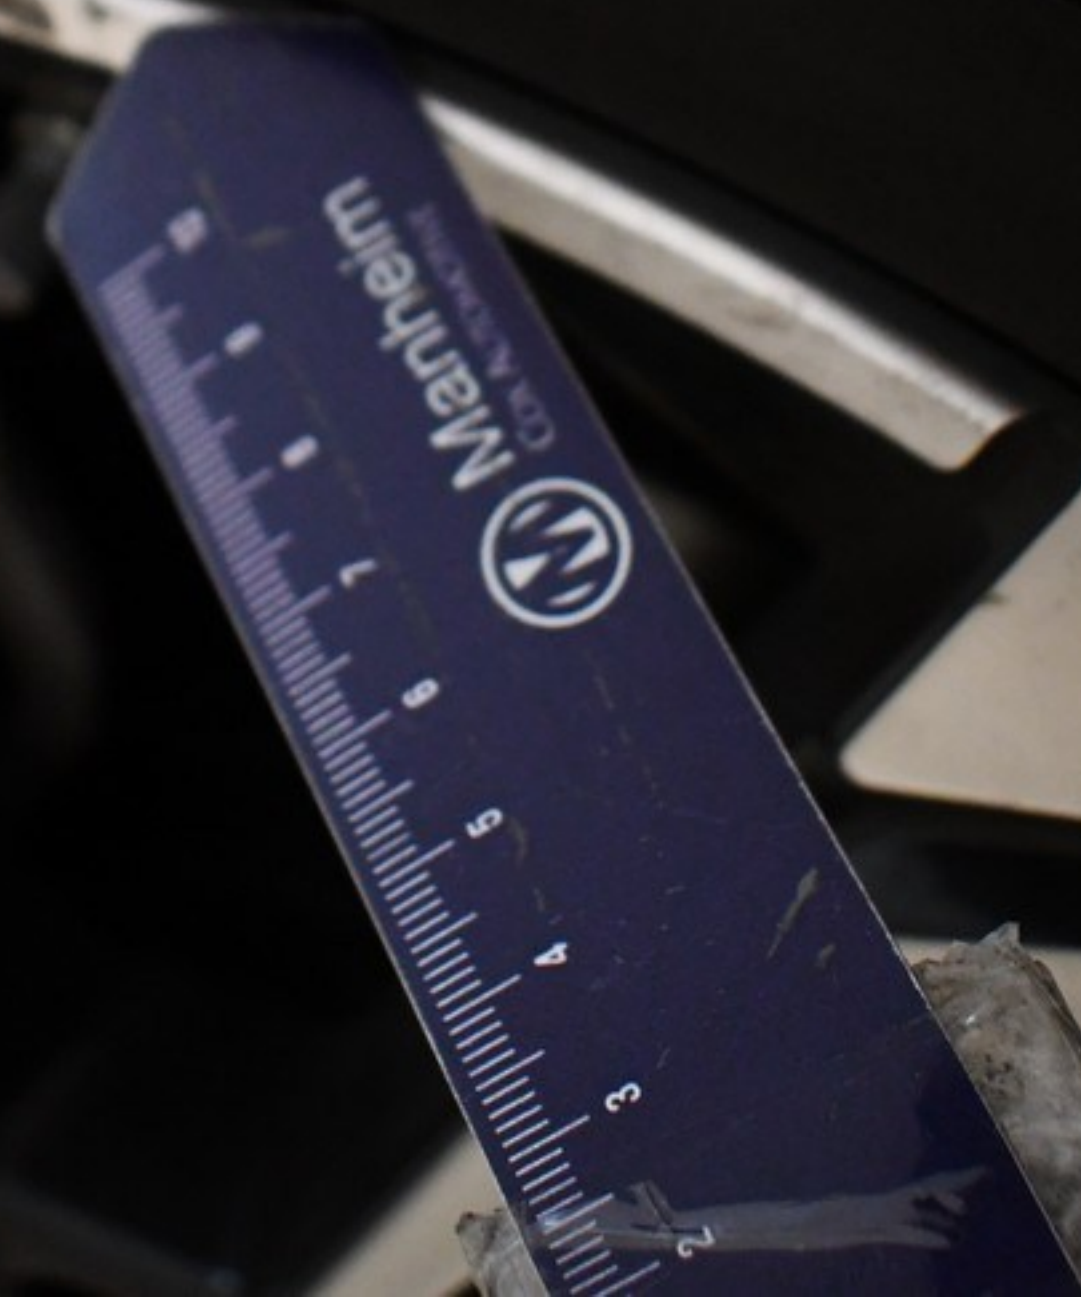



10
9
8
7
6
5
4
3

Manheim
COX-AUTOMOTIVE

