



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GI-DN 225E
Berichtsnummer :	0000000927931-DE926		
Referenznummer:	31197511		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD812DNJ139798	Laufleistung abgelesen:	94846 km
Erstzulassung / Baujahr:	21.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	26.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Teal Blue / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2027 / 12.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	65585 / 11.06.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 2 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	215/65/R17/99V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/65/R17/99V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	215/65/R17/99V 2 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	215/65/R17/99V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) |
|---|--|

- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- LED-Grilldesign-Paket
Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbiegelicht, Doppelendrohr Auspuffanlage
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Motorhaubenisolierung • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Red Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem,
Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-
Farbdisplay (10,25 Zoll) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Sense-Plus-Paket
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC,
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion
(FCA-JT) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Trend-Paket • USB-Anschluss hinten • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen / fehlt (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	B-Säule Mitte - Rechts	Delle	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Wartung überzogen / fehlt	Fährt Unruhig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

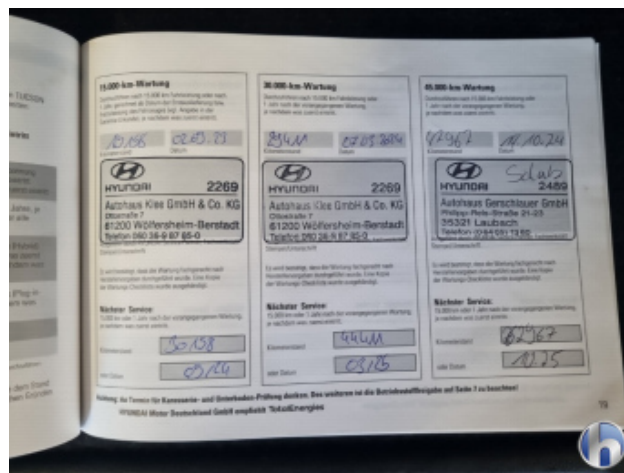

Serviceheft/Nachweis

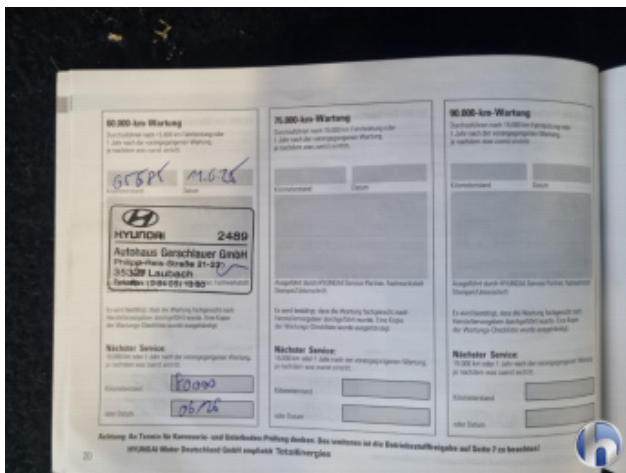

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. B-Säule Mitte - Rechts
Delle - Smart Repair



2. B-Säule Mitte - Rechts
Delle - Smart Repair



2. B-Säule Mitte - Rechts
Delle - Smart Repair



2. B-Säule Mitte - Rechts
Delle - Smart Repair



2. B-Säule Mitte - Rechts
Delle - Smart Repair



2. B-Säule Mitte - Rechts
Delle - Smart Repair