

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002481859
Besichtigt am: 02.06.2026 15:57
Berichts-Nr: 10720607
FIN: TMBLN7NS3P8506810



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	29.11.2022
Laufleistung:	219.420 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	19.12.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	193.393 km
Restlauf bis Service:	4.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"Sportpaket"	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET"	Dachreling, schwarz
"TRAVEL ASSIST Low" (ACC+Verkehrszeichen-erkennung, Lane Assist mit adapt. Spur-führung, DQ inkl. Emerg.Assist)	Dachspoiler
12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung hinten
2 Leseleuchten vorn	Dämpfung vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen, Carbon
3-Zonen Klimaanlage	Doppelboden im Kofferraum
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelton-Signalhorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail	Drehstromgenerator 180 A
Grundmotor: T6F	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
8 Lautsprecher (passiv)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dynamiklenkung
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablageschale am Dachhimmel	-
Abwicklung Serie (abweich.Werksteuerung)	Einparkhilfe vorn und hinten
Allradantrieb	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambientelicht Ausführung 1	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anfahrhilfe-/ Abfahrlilfe	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrerkniefairbag
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegel rechts, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Ausstattung 1	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Fußmatten vorn und hinten
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumleuchte
Bordliteratur in Deutsch	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Businesspaket Columbus	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kältemittel R1234yf	Ohne Aufkleber und Embleme
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kurzheck	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Seitenschutzleiste
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallr{der "IGNITE" 8,5Jx20" Glanzgedreht anthrazit inkl. aktive Reifenkontrollanzeige	Ohne Sonnenschutzrollo
Leichtmetallräder 8 1/2J x 20	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Matrix-Beam	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Adapter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Pannen-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn	Radstand
Müdigkeitserkennung	REAR VIEW CAMERA MID
Navi Columbus + Web radio	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 255/40 R20 101V
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruckkontrolle RDKS
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Notrufsystem eCall+	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Abfallkorb	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz Schwarz
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Suedia
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger Sport
 SunSet
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten schwarz
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/40 R 20 101 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Nein

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Gebrochen	Ersetzen
2	Reifen	Deformiert	Ersetzen
3	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
5	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
6	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
8	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
10	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 9.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 9.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	169,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS3P8506810

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

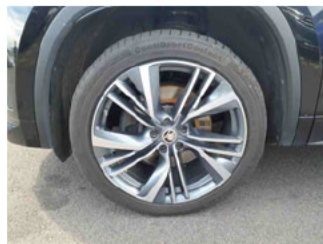Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Gebrochen - Ersetzen




2 - Reifen - Deformiert - Ersetzen

Kommentar


4 Reifen nach Herstellervorgabe erneuern



3 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden

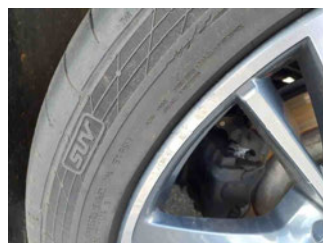

4 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen

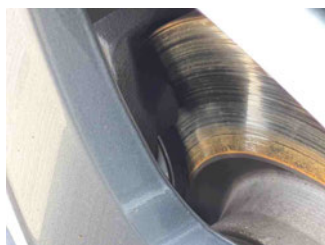

5 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung




6 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



8 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren

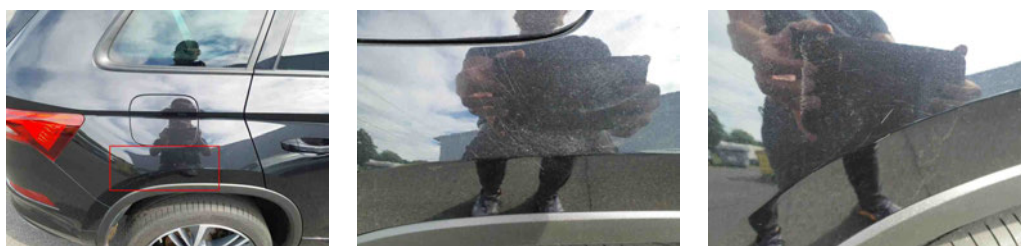

9 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10720607
vom: 02.06.2026

10 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

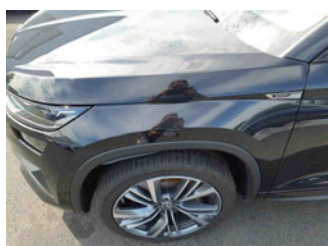

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Tirefit - Fehlt - Ersetzen

