

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002503995
Besichtigt am:	15.06.2026 11:22
Berichts-Nr:	10820161
FIN:	WVWZZZAWZPU024799

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	20.03.2023
Laufleistung:	26.224 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.800 KM

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
4 Türen	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
5-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
6 Lautsprecher	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fensterheber elektrisch
Abgasnorm EU6 AP	Fernlichtassistent "Light Assist"
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Assistenzpaket "Park & Comfort", ohne "Side Assist"	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumboden
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsbegrenzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug und Wagenheber	Instrumententafel geschäumt
Chrom-Paket	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachhimmel in Ceramique	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Kurzcheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
LED-Rückleuchten	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Licht-und-Sicht-Paket inkl. "Light Assist"	Ohne zusätzliche Bereifung
Life	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Radio
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Radvollblenden
Multifunktionslenkrad in Leder	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Normalsitze vorn	Reserverad in Fahrbereifung, Stahl
Notbremsassistent "Front Assist"	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schaltgetriebe MQ200
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Aufkleber und Embleme	Servolenkung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Differenzialsperre	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Dynamic Drive Control	Stabilisator vorn
Ohne ECO-Funktion	Standard-Klimazonen
Ohne Folienbeklebung	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Telefonschnittstelle
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Nebelscheinwerfer	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sitzheizung	Trommelbremsen hinten
Ohne Sprachsteuerung	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Spurwechselassistent	

Typprüfland Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	3,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	3,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	5,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Ersatz		Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	7,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Lackieren
4	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
5	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
6	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
7	Heckklappenverkleidung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
8	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
9	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
10	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
11	Dach	Kratzer	Auslegen + Polieren
12	Dachholm links	Kratzer	Auslegen + Polieren
13	Antenne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Türgriff außen hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Seitenwand hinten links	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kotflügel vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Unterboden	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» **Merkantile Wertminderung**

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.408,65
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.408,65

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZPU024799

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

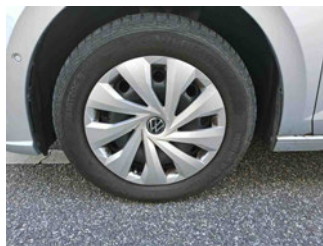


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

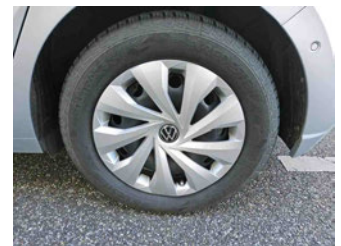

Räder - Rad montiert hinten
links

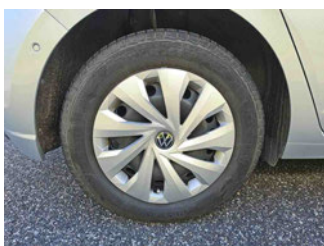


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

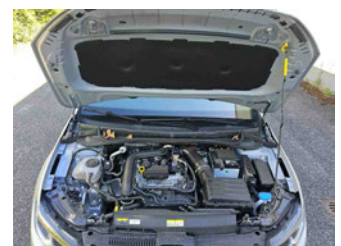


Fahrzeug - Motorraum offen

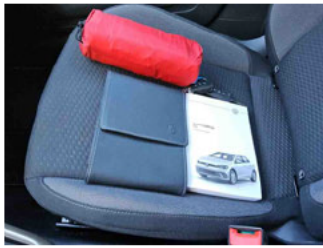

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

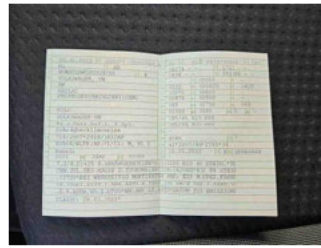

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

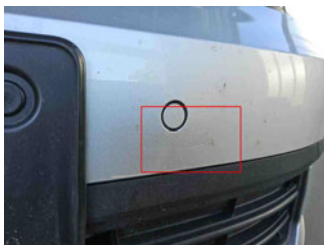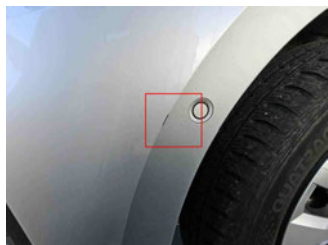


2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Lackieren



4 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

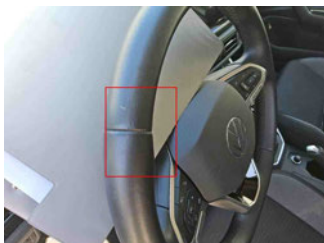

5 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



6 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



7 - Heckklappenverkleidung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

eingedrückt



8 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen





9 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen



10 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren



11 - Dach - Kratzer - Auslegen + Polieren

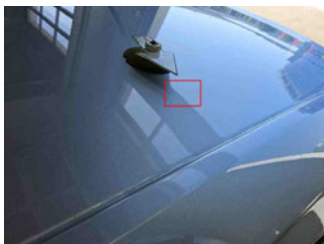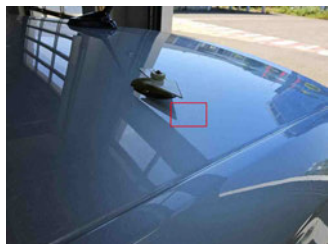


12 - Dachholm links - Kratzer - Auslegen + Polieren



13 - Antenne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Tierversbiss


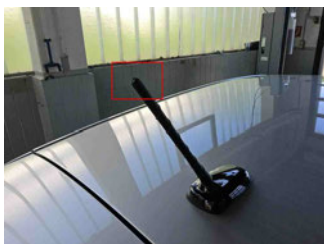


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Kleine Steinschläge/ bei Besichtigung verschmutzt

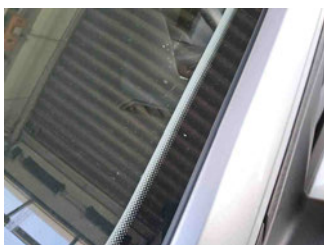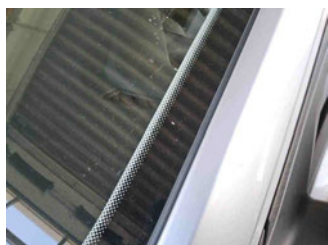

2 - Türgriff außen hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Seitenwand hinten links - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

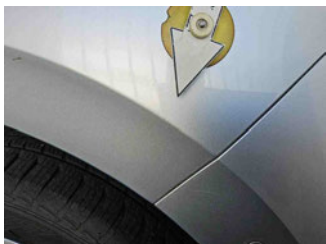

4 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar



Leichte Delle

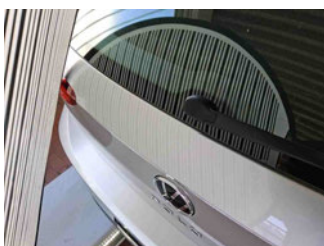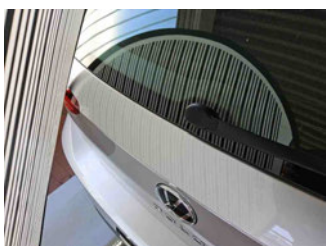

5 - Kotflügel vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

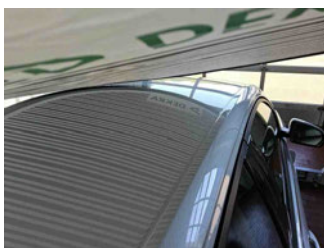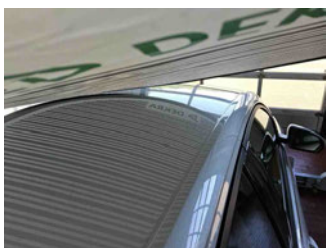

7 - Unterboden - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Unterbodenverkleidungen Kratzer

